
OPRACOWANIE NR 15

EKSPERTYZA OKREŚLAJĄCA STAN TECHNICZNY ŚCIAN
MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH, PREFABRYKOWANYCH BELEK
ŻELBETOWYCH ORAZ WSPORNIKÓW STALOWYCH NA KONDYGNACJI 6,
DOTYCZĄCA BUDOWY PN. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I
PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM
ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU”

ZAMAWIAJĄCY:

PTB NICKEL Sp. z o.o.
PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B
Jelonek k/Poznania
62-002 Suchy Las

WYKONAWCA:

EKSPERTIS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

Opracowali:

dr inż. Paweł Szymański

rzeczoznawca budowlany nr RZE/X/0022/14
w spec. konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
konstrukcji monolitycznych i murowych
upr. nr WKP/0031/OWOK/12
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

dr inż. Michał Pikos

upr. bud. nr ewid. WKP/0051/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Maciej Pogoda

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. WSTĘP	3
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE.....	3
1.5. PRZEPISY	4
2. OGÓLNY OPIS BUDYNKU.....	5
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE DLA ANALIZOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.....	6
4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ	10
4.1. OGÓLNY OPIS ŚCIAN MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH	11
4.1.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Ściany murowane zewnętrzne.....	19
4.2. OGÓLNY OPIS PREFABRYKOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH	43
4.2.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe	45
4.3. OGÓLNY OPIS WSPORNIKÓW STALOWYCH.....	78
4.3.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe.....	82
5. OCENA STANU TECHNICZNEGO	108
5.1. ŚCIANY MUROWANE.....	108
5.2. PREFABRYKOWANE BELKI ŻELBETOWE.....	111
5.3. WSPORNIKI STALOWE	115
6. ANALIZA OBCIĄŻEŃ	117
6.1. PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ WG ARCHIWALNEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI [1.2] ORAZ DLA NOWEGO STANU PROJEKTOWANEGO	117
7. WNIOSKI	118
SPIS RYSUNKÓW	121
SPIS FOTOGRAFII.....	121
ZAŁĄCZNIKI	131

1. WSTĘP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 196/2020/styczeń/7/NIC 00042980 zawarta między *PTB NICKEL Sp. z o.o. oraz PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.*, a *EKSPERTIS Sp. z o.o. Sp. k.*

Zamawiający: *PTB NICKEL Sp. z o.o., PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.; ul. Obornicka 6B w Jelonku k/Poznania, 62-002 Suchy Las*

Wykonawca: *EKSPERTIS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań*

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza określająca stan techniczny ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych na kondygnacji 6, dotyczących budowy pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku (zadanie A) oraz modernizację i przebudowę niektórych elementów (zadanie B) Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznania.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu techniczny ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych kondygnacji 6.

Zakres opracowania obejmuje:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej
- Analiza otrzymanej dokumentacji
- Sformułowanie wniosków

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

[1] Dokumentacja przetargowa dla zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa budynku Collegium Altum (ZP/008/19).

[1.1] **PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO** przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Wykonany przez J.P. Projekt Jacek Podyma, kwiecień 2017

[1.2] **DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna – Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, cz. Wysoka (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[1.3] **DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna A.E. – Budynek Niski (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[1.4] **DOKUMENTACJA ARCHIWALNA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna A.E. – Budynek Niski (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[2] Wytyczne montażu stolarki okiennej

[3.1] EKSPERTYZA TECHNICZNA – potwierdzająca możliwość przeniesienia dodatkowych obciążeń przez konstrukcję w związku z zmianą szklenia z jednokomorowego na dwukomorowe dotyczące budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; styczeń 2020 r.

[3.2] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny ścian murowanych zewnętrznych na kondygnacjach 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; luty 2020 r.

[3.3] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny belek żelbetowych w obrysie budynku podpierających ściany murowane zewnętrznych na kondygnacjach 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; marzec 2020 r.

[3.4] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny wsporników stalowy stanowiących oparcie balustrad, konstrukcji wsporczej pomostów oraz prefabrykowanych belek żelbetowych nad kondygnacjami 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; marzec 2020 r.

1.5. PRZEPISY

- Obowiązujące przepisy prawne
- Obowiązujące normy budowlane
- Literatura fachowa

2. OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Budynek Collegium Altum zlokalizowany jest w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki. Obiekt realizowany był etapowo w latach 1976-1995. Budynek składa się z dwóch części:

- niskiej – 5 kondygnacyjnej o wysokości 21,60 m, rzut budynku ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, dostosowany do kształtu działki
- wysokiej – 22 kondygnacyjnej o wysokości 82,50 m zwieńczonej 25 metrowym masztem antenowym, na planie kwadratu o boku 27,60 m, na każdej kondygnacji znajdują się galerie okalające każdą kondygnację.

Budynek pełni funkcję dydaktyczną i biurową. W części niskiej zlokalizowane są komercyjne biura, sale dydaktyczne, biblioteka oraz pomieszczenia biurowe pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, pomieszczenia techniczne. W części wysokiej zlokalizowane są głównie pomieszczenia biurowe pracowników naukowych, sale dydaktyczne, biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pomieszczenia techniczne do obsługi budynku.

Konstrukcja główna części wysokiej trzonowa. Centralnie zlokalizowany trzon o wymiarach 12,4x12,4 m stanowi układ ścian żelbetowych o modułach 6,0 m. Zewnętrzną konstrukcję budynku stanowi obwodowa rama stalowa połączona z trzonem za pomocą belek i stropów. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych z nadbetonem grubości 4,0-5,0 cm zbrojonym siatkami z prętów Ø10 w oczkach 200x200 mm.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE DLA ANALIZOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU


Analizowane ściany zewnętrzne w obrysie budynku na kondygnacji 6, są ścianami murowanymi o wysokości ok 95 cm i grubości 25 cm. Ściany te opierają się bezpośrednio na prefabrykowanych belkach żelbetowych.

Na górnej krawędzi ściany oparty jest profil stalowy do którego mocowana jest istniejąca stolarka okienna.


Prefabrykowane belki żelbetowe o szerokości 25 cm i wysokości 64 cm są elementami jednoprzęsłowymi, wolnopodpartymi o rozpiętości ok 6,0 m, opartymi na stalowych wspornikach mocowanych do słupów głównych budynku.

W odległościach ok 120 cm od słupów głównych w belkach i ścianach wykonane są otwory pionowe przez które poprowadzona jest instalacja c.o.


Stalowe wsporniki blachownicowe o przekroju dwuteowym. Elementy przyspawane są do słupów głównych budynku w osiach 10-14 oraz E-I z każdej strony elewacji stanowią oparcie zarówno prefabrykowanych belek żelbetowych jak również konstrukcji stalowych galerii okalających kondygnację od 5 do 18.

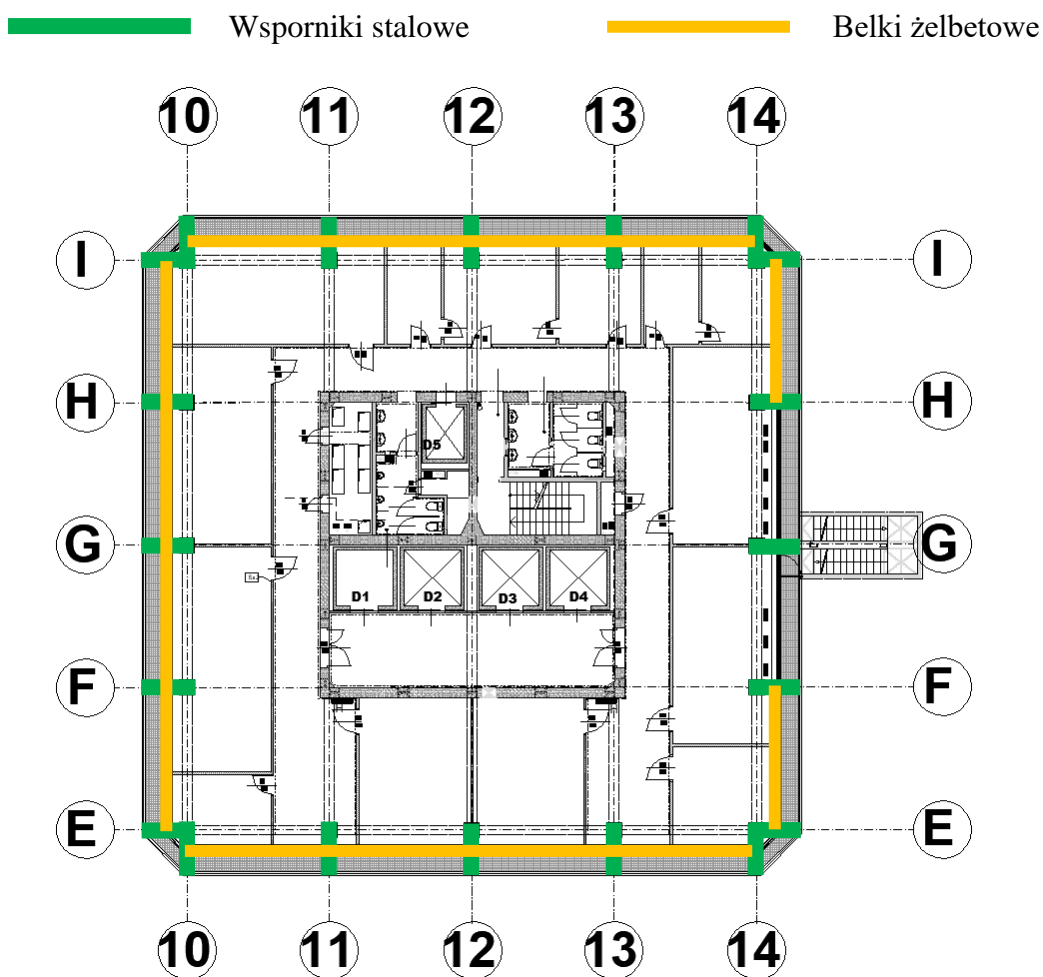

Rys. 1 Lokalizacja analizowanych wsporników stalowych i żelbetowych belek prefabrykowanych (źródło [1.1])

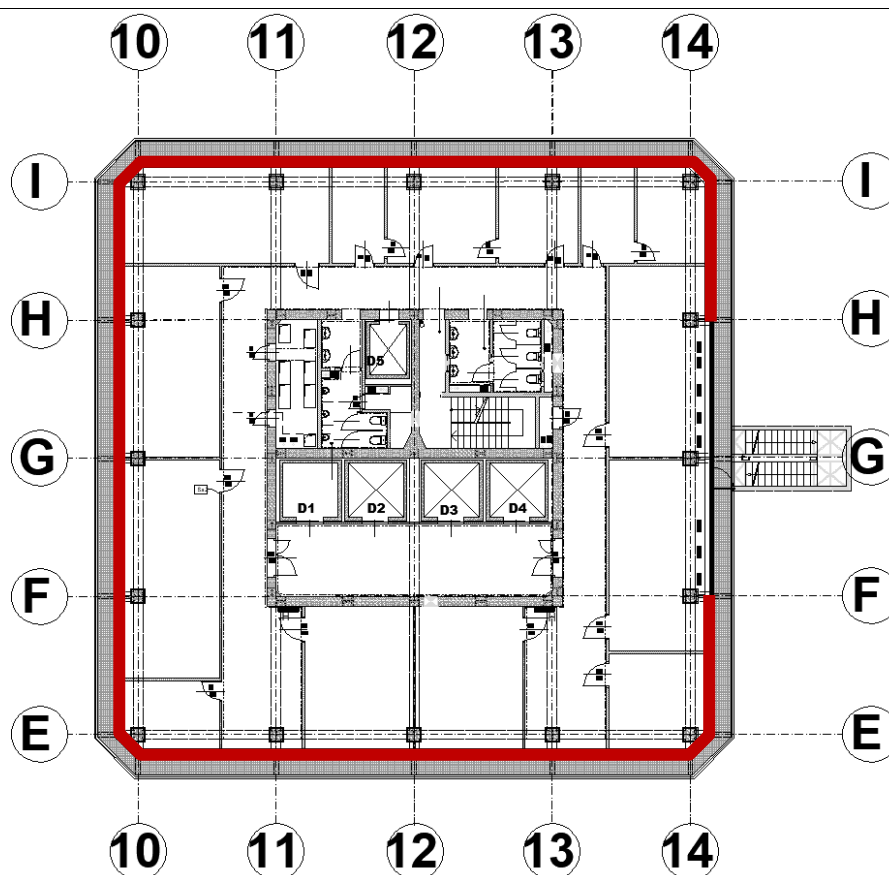


Rys. 2 Lokalizacja analizowanych ścian murowanych (źródło [1.1])

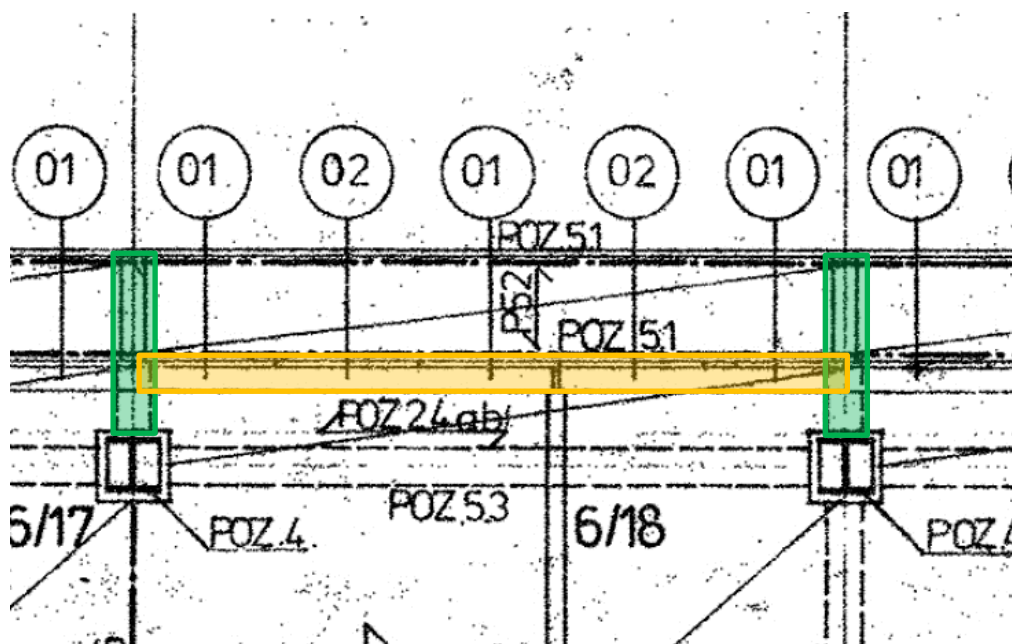

Rys. 3 Lokalizacja wsporników stalowych i belek żelbetowych Poz. 2.4.b - rzut (fragment rysunku nr 9 – Rzut Piętra 5 dokumentacji archiwalnej [1.2])


■ - Ściany murowane ■ - Wsporniki stalowe ■ - Belki żelbetowe

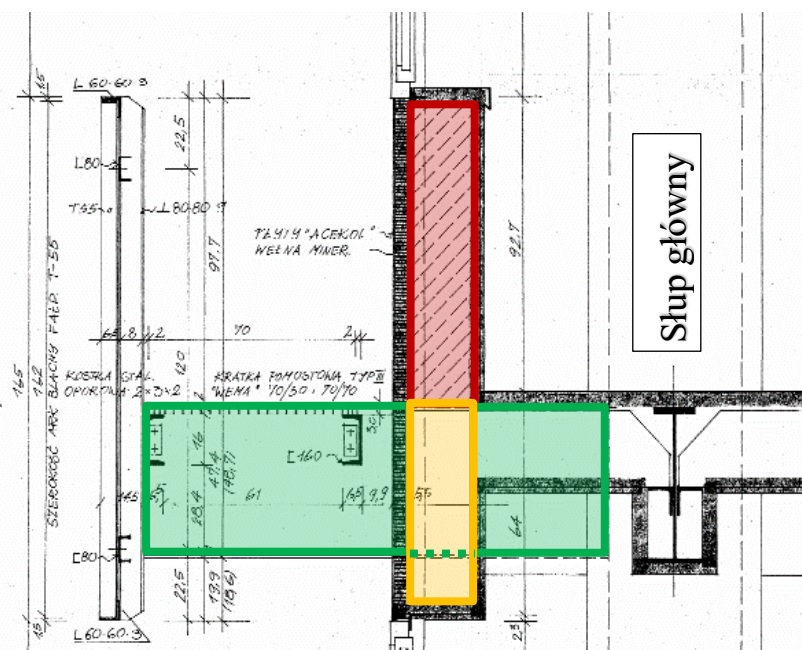

Rys. 4 Analizowane elementy w przekroju (źródło: Dokumentacja [1.1] rysunek A14)

Zgodnie z projektem archiwalnym budynku [1.2] analizowane prefabrykowane belki żelbetowe o pozycji obliczeniowej Poz. 2.4.b (str.9 i 14) wykonano z betonu klasy B 250 o marce Rw 170 zbrojonego stalą gładką St0. Belki o wymiarach 25,0x64,0 cm z ograniczeniem wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia na wspornikach stalowych. Główne zbrojenie elementów zaprojektowano z 4 prętów $\varnothing 16$ układanych w dolnej części elementu, 2 wkładki z prętów $\varnothing 14$ w miejscu podpór oraz strzemion $\varnothing 6$ w rozstawie co 30 cm z zagęszczeniem rozstawu w miejscu podpór. Belki obciążono bezpośrednio ścianami murowanymi wraz ze stolarką okienną oraz monolitycznymi płytami żelbetowymi rozpiętymi między analizowanymi elementami, a belkami stalowymi. Zgodnie z pkt. Poz. 2.4.b (str. 14) [1.2] przyjęte na etapie projektu obciążenie od ścian zewnętrznych i płyty żelbetowej wynosiło **1100 kg/mb.**

Zgodnie z projektem archiwalnym budynku [1.2] analizowane „wsporniki zewnętrzne na kondygnacjach typowych” (str. 41) o wysięgu 180 cm (w tym 90 cm poza lico muru) wykonano ze stali St3S (str. 9) jako elementy blachownicowe o przekroju dwuteowym przedstawionym na rysunku poniżej.

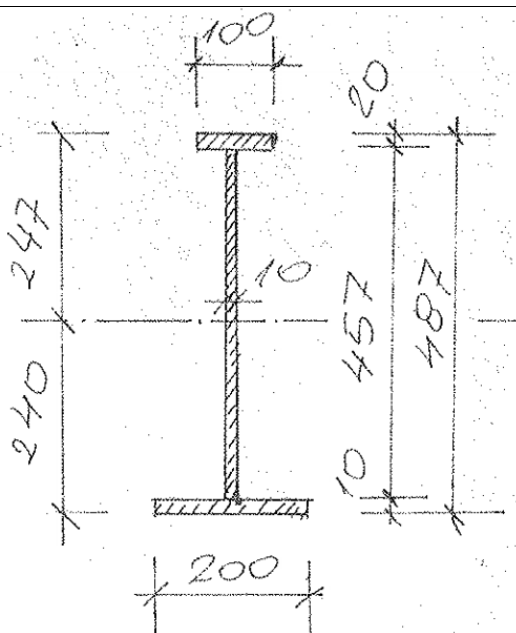


Rys. 5 Zewnętrzny wspornik blachownicowy (dokumentacja archiwalna [1.2])

Analizowane elementy poza ciężarem własnym obciążone zostały „belką pośrednią” w skład której można zaliczyć obciążenia z konstrukcji wsporczej pomostów wraz z balustradami i obudową z blachy trapezowej oraz przez „belkę skrajną” obciążającą wspornik prefabrykowanymi belkami żelbetowymi. Zgodnie z pkt. „c/ wspornik zewnętrzny” (str. 41) [1.2] przyjęte na etapie projektu obciążenie przedstawiono poniżej.

Obciążenie

ciężar wł. $q = 0,2 \times 0,5 \times 2500$	250 kg/mb
oddziaływanie belki pośredniej	
P1 $2 \times 1100 =$	2200 kg
belki skrajnej	
P2 $2 \times 3500 =$	7000 kg
$M = 0,5 \times 250 \times 1,8^2 + 7000 \times 0,8 + 2200 \times 1,8 =$	
$= 405 + 5600 + 3960 = 9965 \text{ kgm}$	
$Q = 7000 + 2200 + 150 \times 1,8 = 9470 \approx 9500 \text{ kg}$	


Rys. 6 Obciążenia wsporników stalowych [1.2]

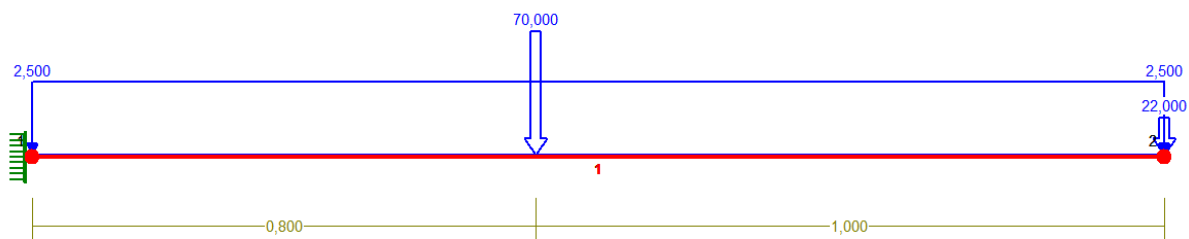

Rys. 7 Schemat obciążenia wspornika stalowego

4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ

W okresie lutego i marca 2020 roku przeprowadzono wizję lokalną analizowanych ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz stalowych wsporników blachownicowych w obrysie budynku na kondygnacji 6. Szczegóły opisano poniżej. Pełna dokumentacja fotograficzna została załączona do opracowania w wersji cyfrowej na płycie DVD.

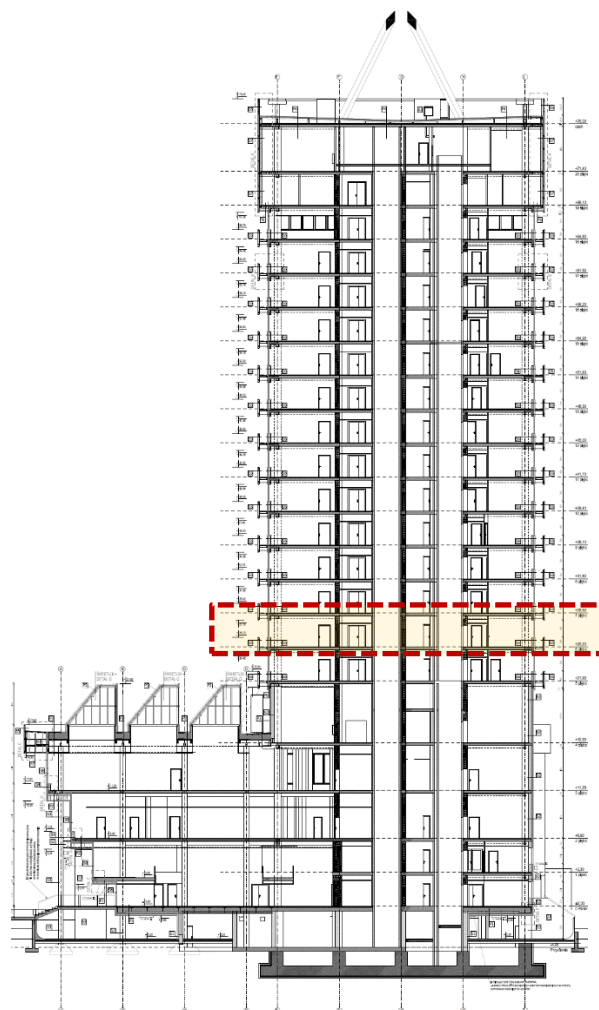

Rys. 8 Zakres wizji lokalnej kondygnacji 6 (źródło szkicu [1.1])

4.1. OGÓLNY OPIS ŚCIAN MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH

Zewnętrzne ściany murowane o grubości 25 cm wykonane są głównie z elementów z betonu komórkowego o zróżnicowanych wymiarach. Mury uzupełnione miejscami niewymiarowymi elementami, które można zaklasyfikować jako gruz budowlany.

Elementy murowe z betonu komórkowego są różnej jakości, mają nieregularne kształty, wiele uszkodzeń i spękań. W oparciu o przeprowadzone badania na próbce pobranej z odspojonego fragmentu elementu murowego beton komórkowy można przypisać do klas 450 – 500. Należy liczyć się z tym, że klasy poszczególnych typów elementów mogą być zróżnicowane.

Jakość prac murarskich jest bardzo niska o czym świadczą:

- Niewłaściwe a czasami braki przewiązania elementów murowych
- Zbyt grube spoiny poziome dochodzące do grubości 7 cm
- Zbyt grube spoiny pionowe dochodzące do grubości 7 cm
- Stosowanie w murze elementów o różnych rozmiarach
- Ubytki w zaprawie
- Łączenie spękanych elementów na zaprawę
- Uzupełnianie ubytków elementów zaprawą, a w przypadku ubytków dużych elementów zaprawą i gruzem



Fot. 1 Przykładowe ubytki zaprawy w spoinach pionowych

W wielu miejscach ściany murowane nie spełniają podstawowych kryteriów dla konstrukcji murowych. Znaczne fragmenty muru zostały wykonane przy zastosowaniu uszkodzonych elementów z betonu komórkowego, bez przewiązań, ze zbyt grubymi spoinami poziomymi i pionowymi. Przykłady przedstawiono na fotografiach poniżej.




Fot. 2 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach, o złym kierunku układania elementów murowych oraz z ubytkami spoin pionowych.)




Fot. 3 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonych elementów murowych z wypełnieniem ubytków między elementami zaprawą i gruzem)

Na górnej krawędzi ściany opiera się stalowy profil złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3. Do profilu mocowana jest stolarka okienna. Dodatkowo na murze opierają się słupki stalowe do których również mocowana jest stolarka okienna. Zwieńczenie góry ściany wykonane jest na dwa sposoby:

- Podlewka grubości od 8 do 14 cm, miejscami zbrojona prętami, zbrojenie jest nieregularne i losowe. Jakość podlewki jest niska.
- Elementy ceramiczne grubości 6,5 cm bezpośrednio pod profilem stalowym (bez podlewki)

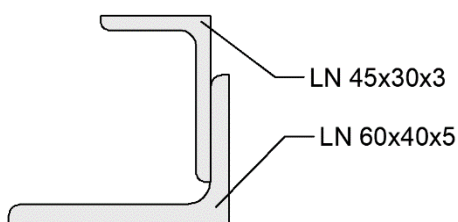

Rys. 9 Profil stalowy złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3 służący do montażu stolarki okiennej

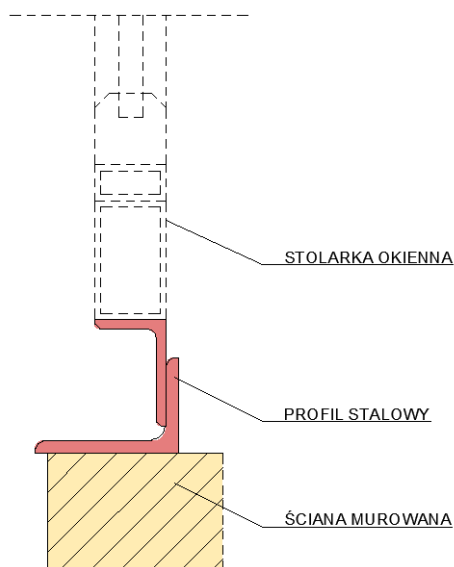

Rys. 10 Detal oparcia profilu stalowego na murze



Fot. 4 Widok zwieńczenia ściany podławką wyrównującą gr. 9 cm pod profilem stalowym




Fot. 5 Przykład zwieńczenia ściany podławką.



Fot. 6 Widok zbrojenia podlewki zwieńczającej ścianę.



Fot. 7 Widok zwieńczenia ściany ceramicznymi elementami murowymi.

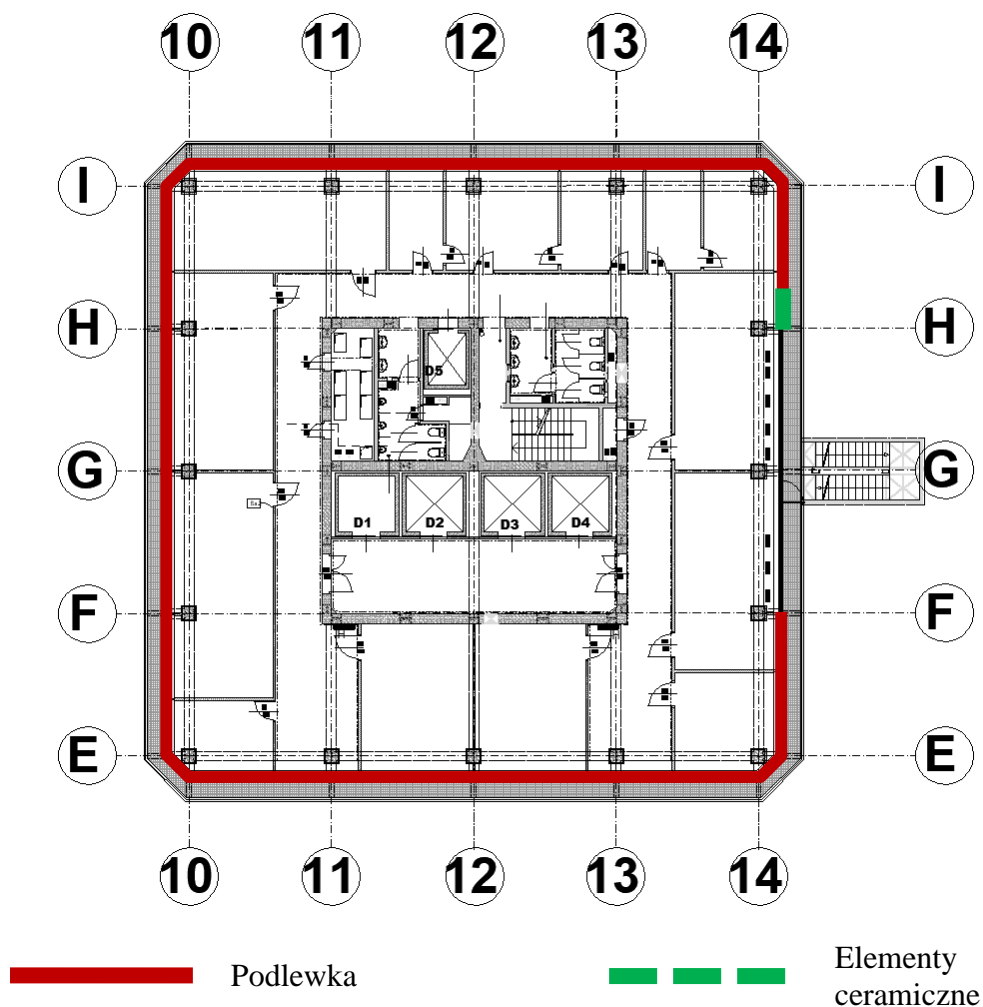


Rys. 11 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Typy zwieńczenia ścian murowanych

Na cały obwódzie budynku po obu stronach słupów głównych w odległości ok 120 cm od osi słupów zlokalizowane są pionowe instalacje c.o. Piony mają szerokość ok 20 cm i przechodzą przez ściany i belki żelbetowe. W belkach wykonane są pionowe gniazda o wymiarach 10x10 cm. Piony przerywają ciągłość ściany i ewentualnych podlewek.

Przewody instalacji c.o. poprowadzone są w stalowych rurach osłonowych. W wykonanych ścianach murowanych odnotowano występowanie miejsc z nieprawidłowo wykonanymi zamknięciami pionów (zaprawa murarska zmieszana z gruzem) lub brakiem ich zamknięcia.

Szczegółowy stan ścian murowanych przedstawiono poniżej.

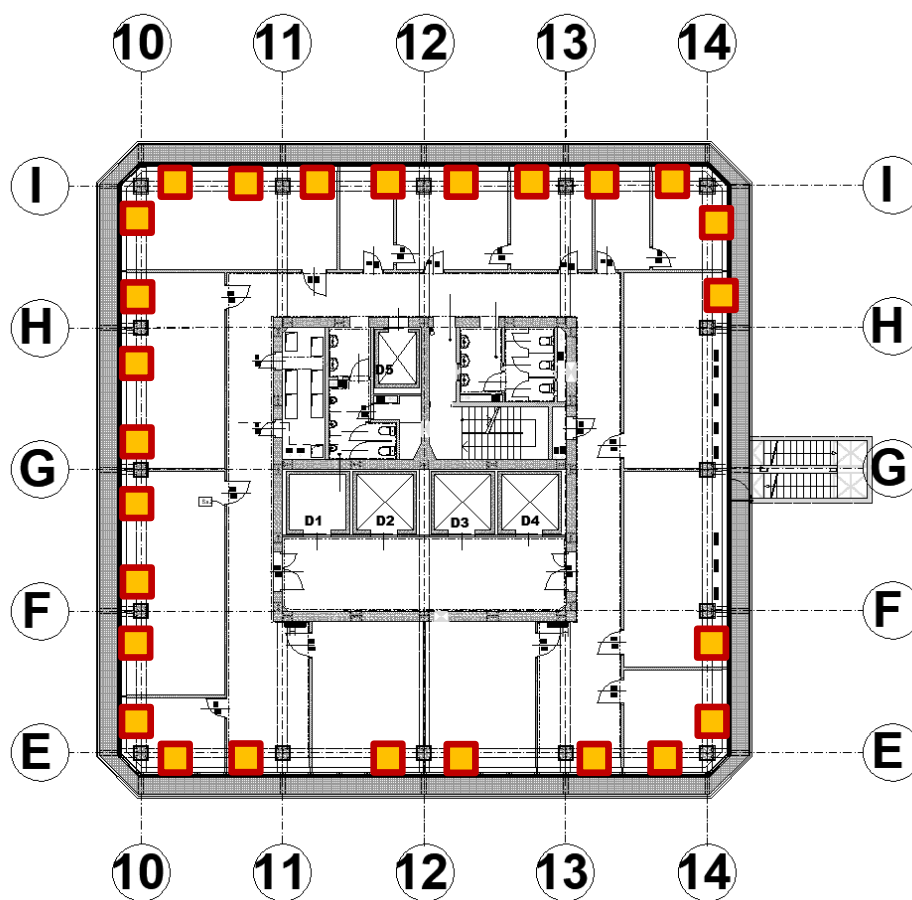

Rys. 12 Lokalizacja zinwentaryzowanych pionów instalacyjnych



Fot. 8 Widok otwartego pionu instalacyjnego, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem




Fot. 9 Widok pionu instalacyjnego zamkniętego zaprawą i gruzem




Fot. 10 Widok zamkniętego pionu instalacyjnego


4.1.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Ściany murowane zewnętrzne

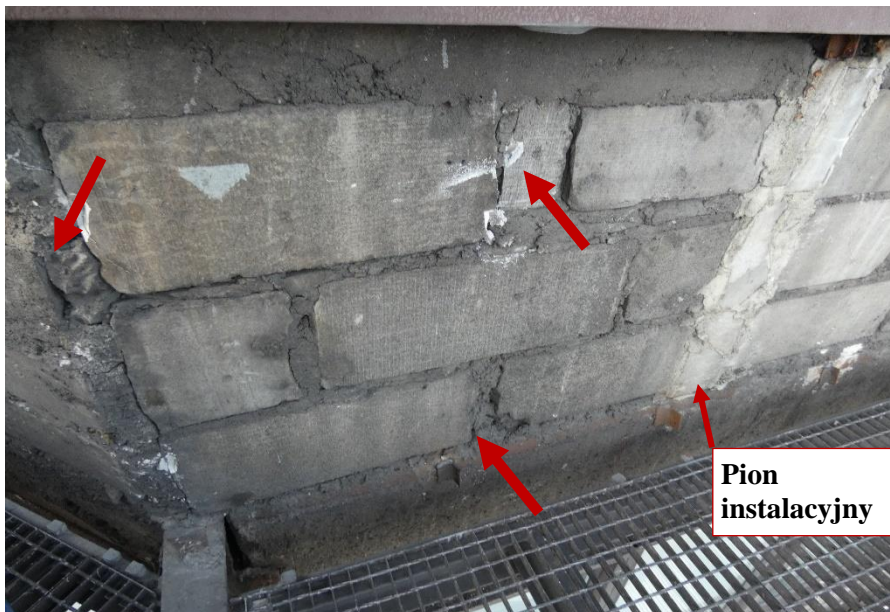

Fot. 11 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.

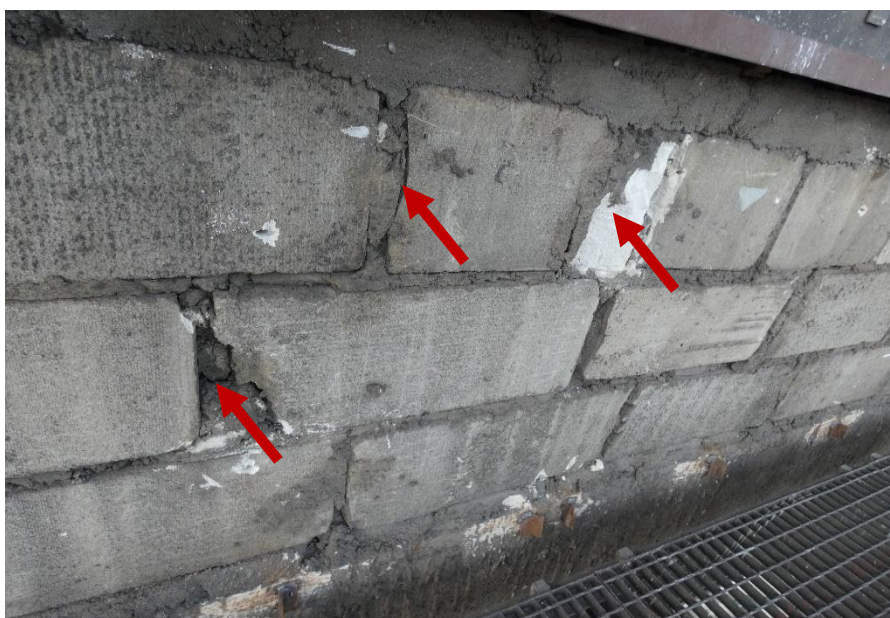


Fot. 12 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

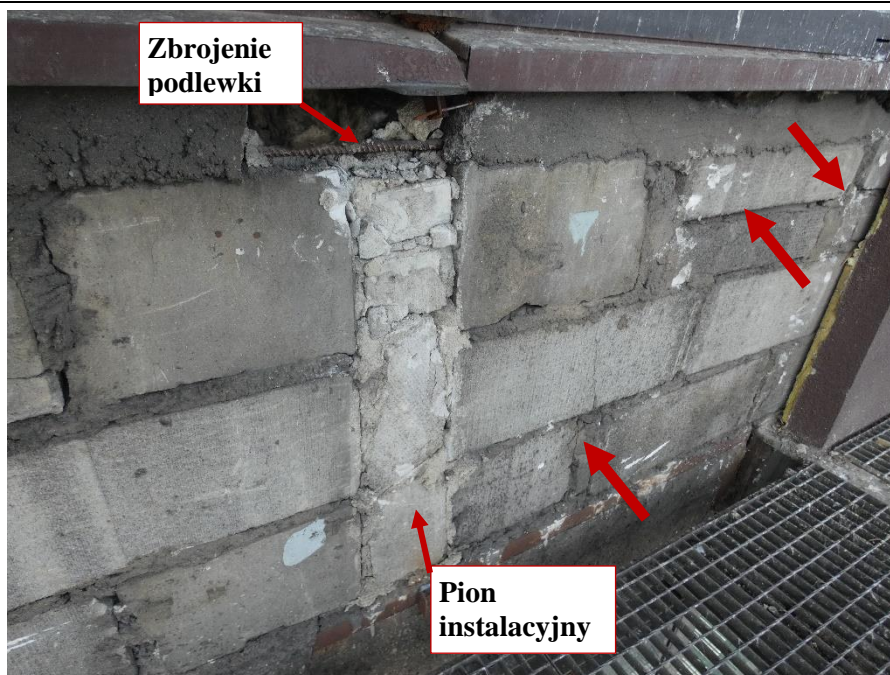

Fot. 13 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.




Fot. 14 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Zwieńczenie ściany uszkodzonymi ceramicznymi elementami murowymi gr. 6,5 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.

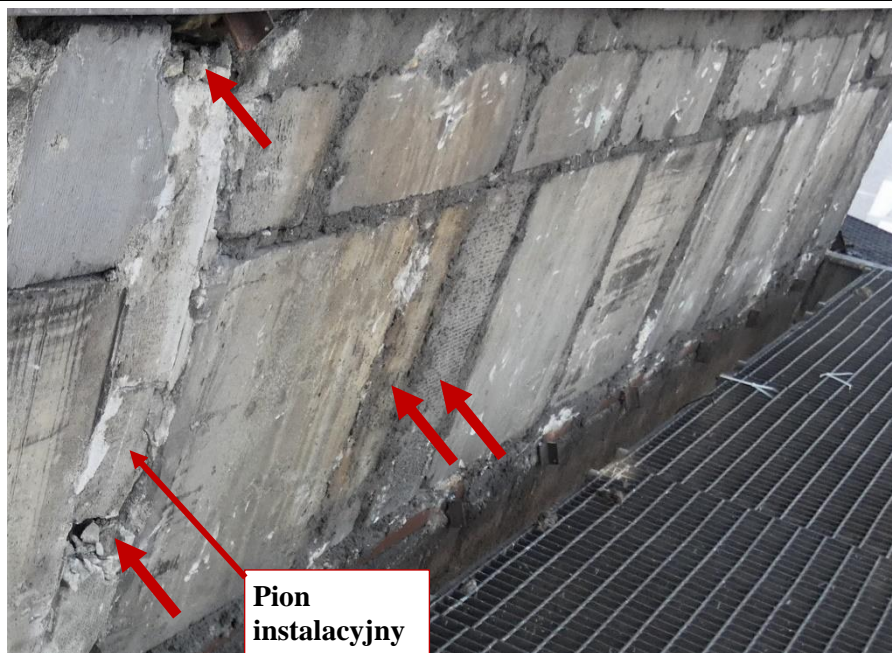

Fot. 15 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.




Fot. 16 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Wysokość ściany murowanej ~95 cm. Grubość podlewki między belką żelbetową a ścianą ~5 cm. Grubość podlewki pod profilem stalowym ~9 cm.

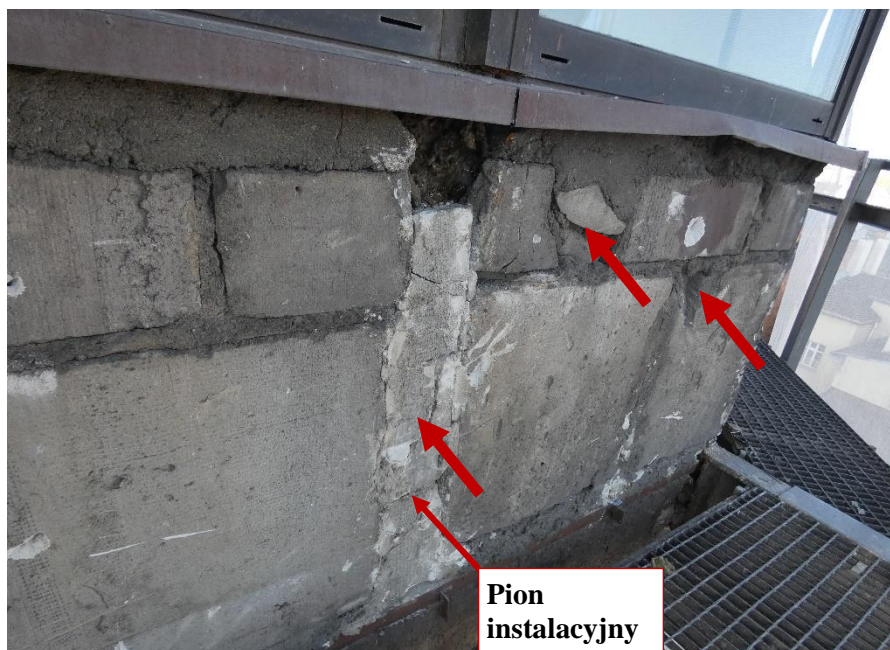

Fot. 17 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem.



Fot. 18 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wykonanie ściany z elementów murowych 18x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.

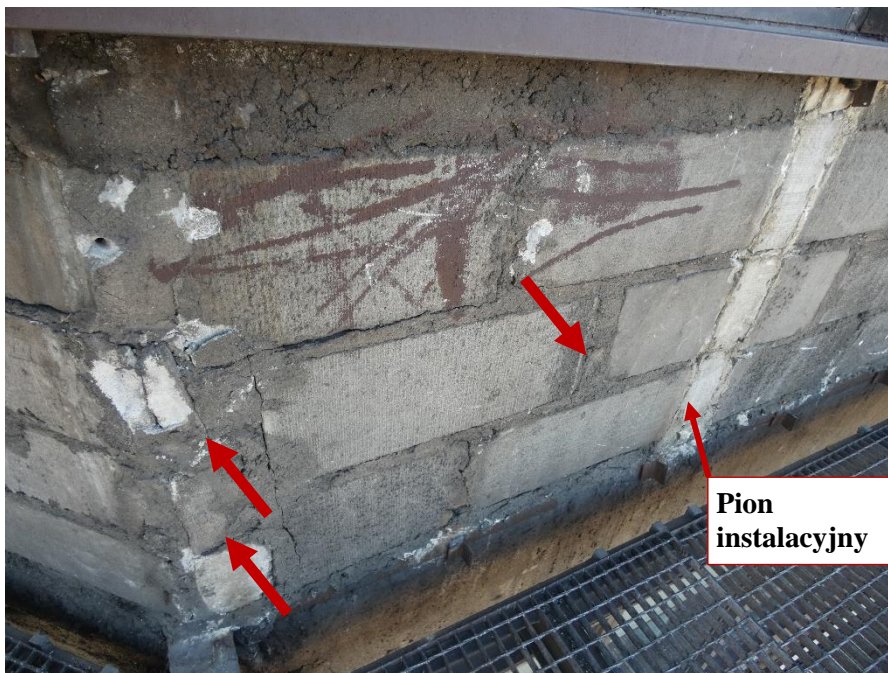

Fot. 19 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z elementów murowanych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 20 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.



Fot. 21 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 22 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.

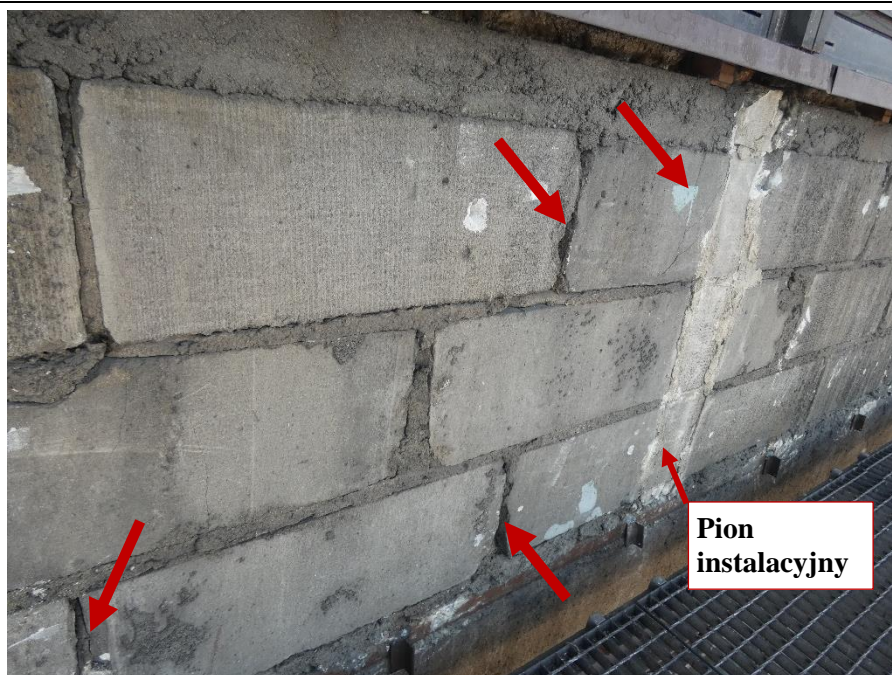

Fot. 23 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Zarysowania elementów murowanych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 24 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

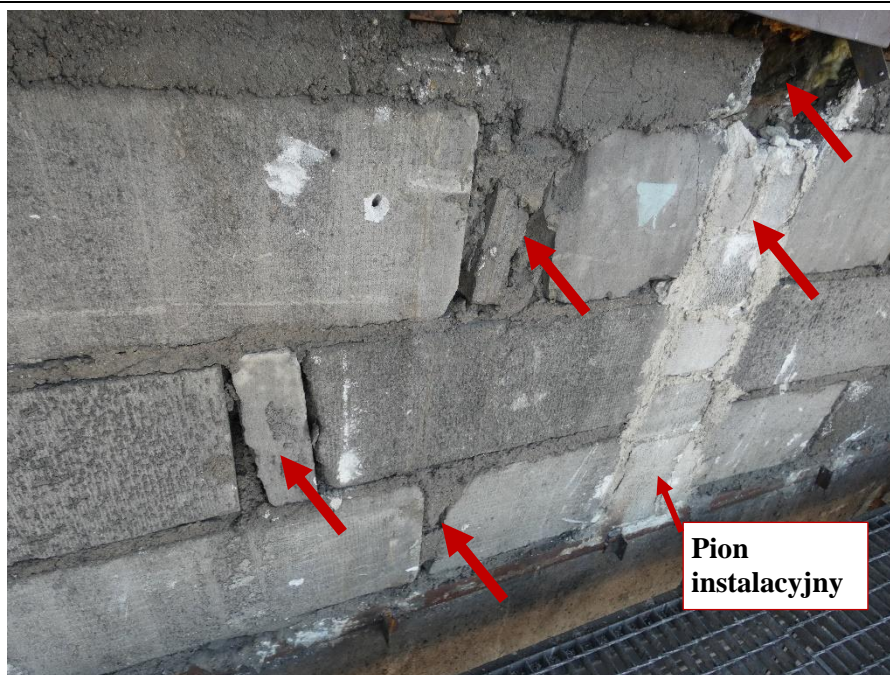

Fot. 25 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.




Fot. 26 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Zwieńczenie ściany podlewką.

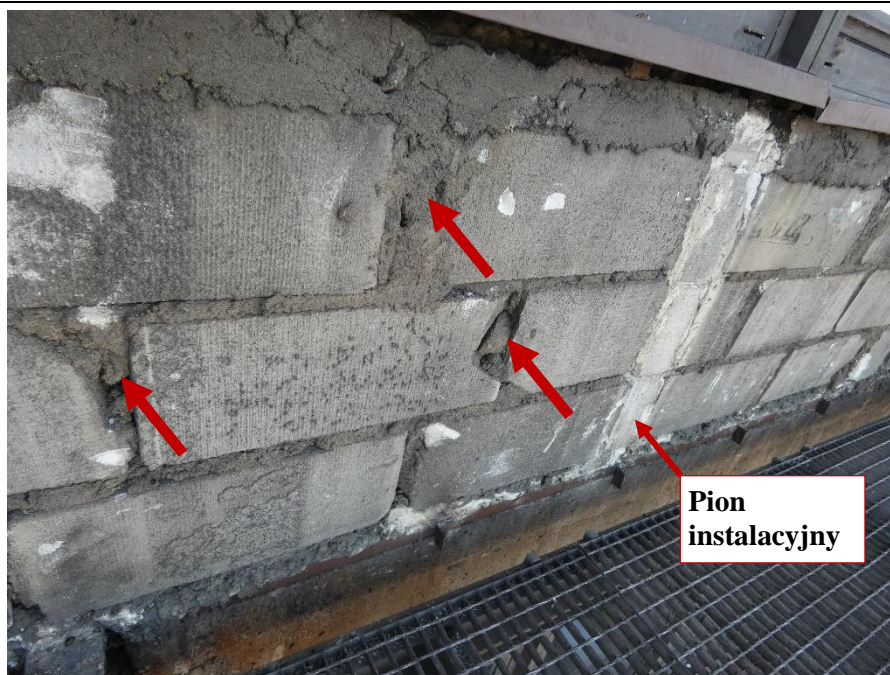

Fot. 27 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 28 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

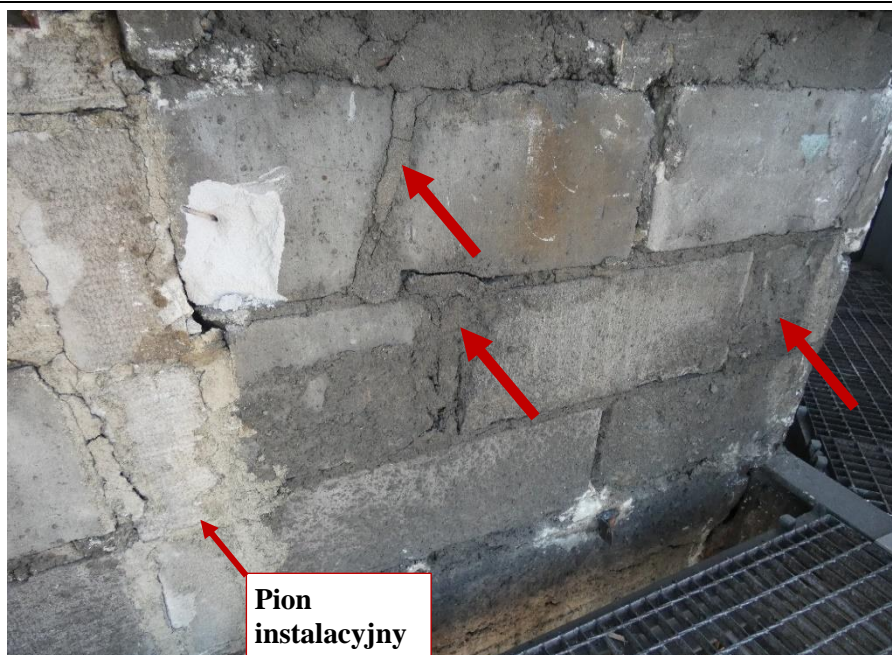


Fot. 29 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 30 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Zarysowania elementów murowych. Ściana z elementów murowych 18x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

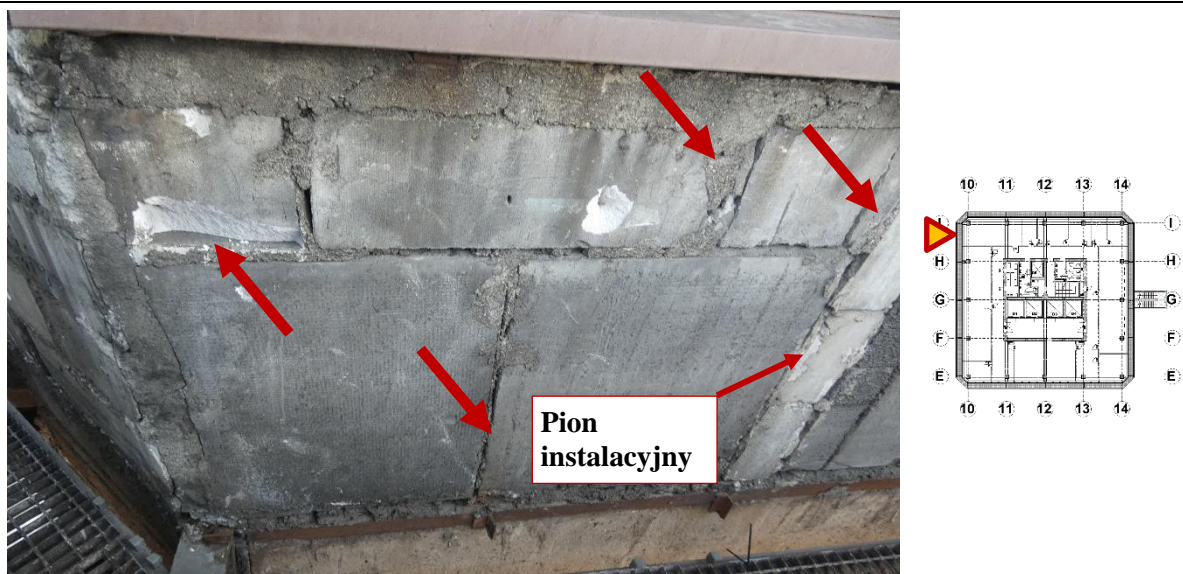


Fot. 31 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.

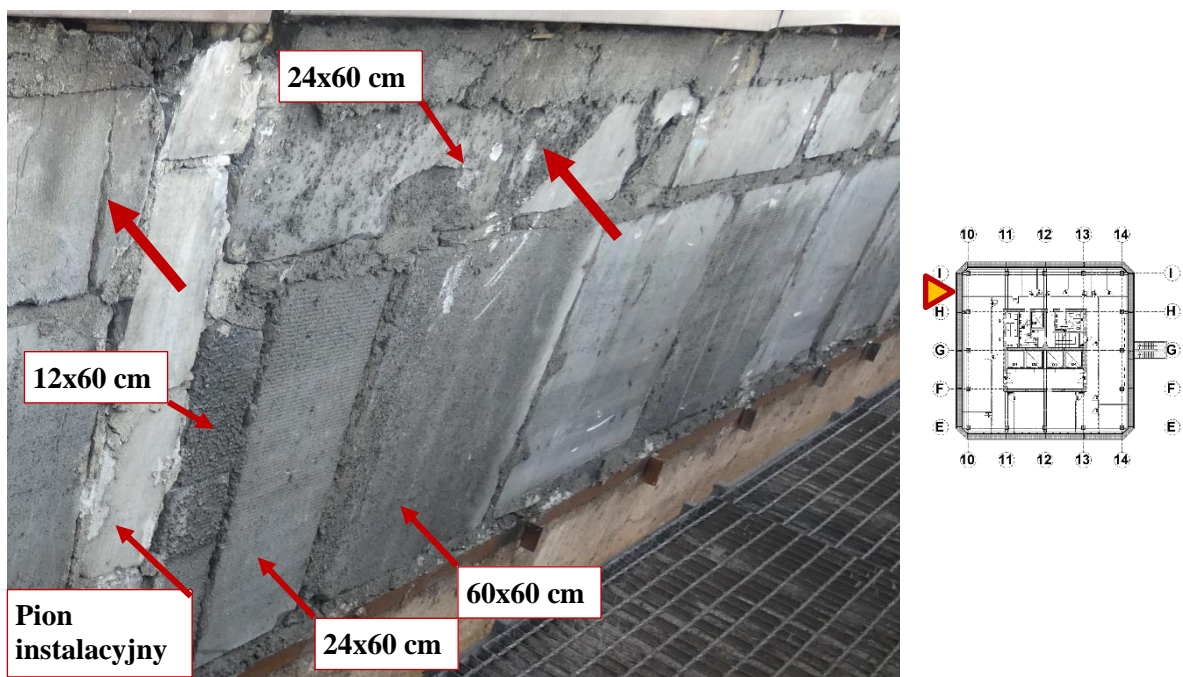

Fot. 32 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60, 60x60 cm). Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.

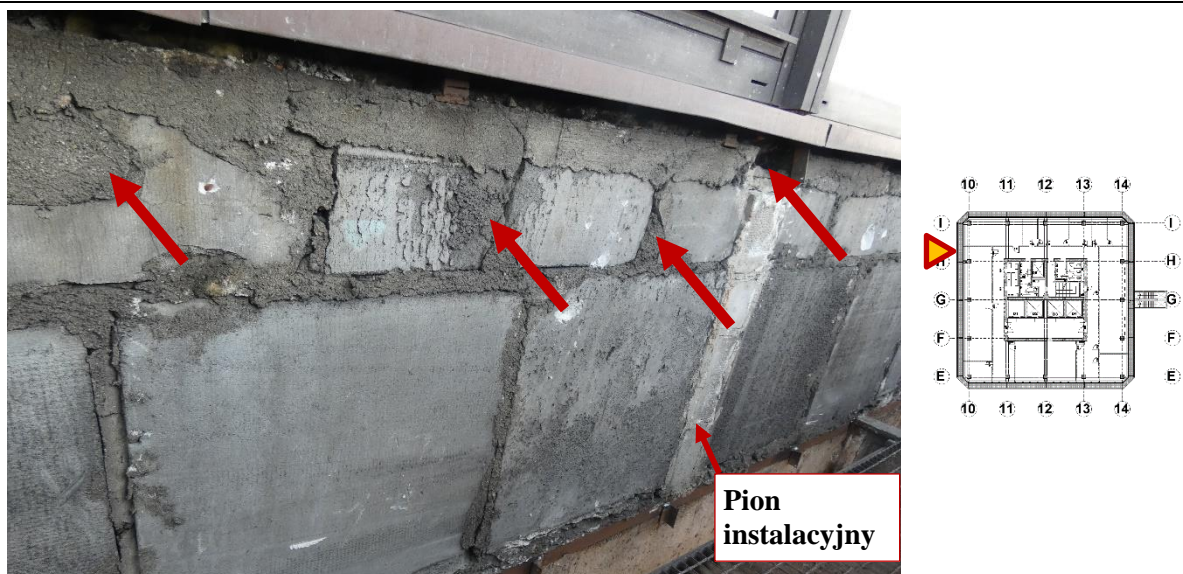


Fot. 33 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi.

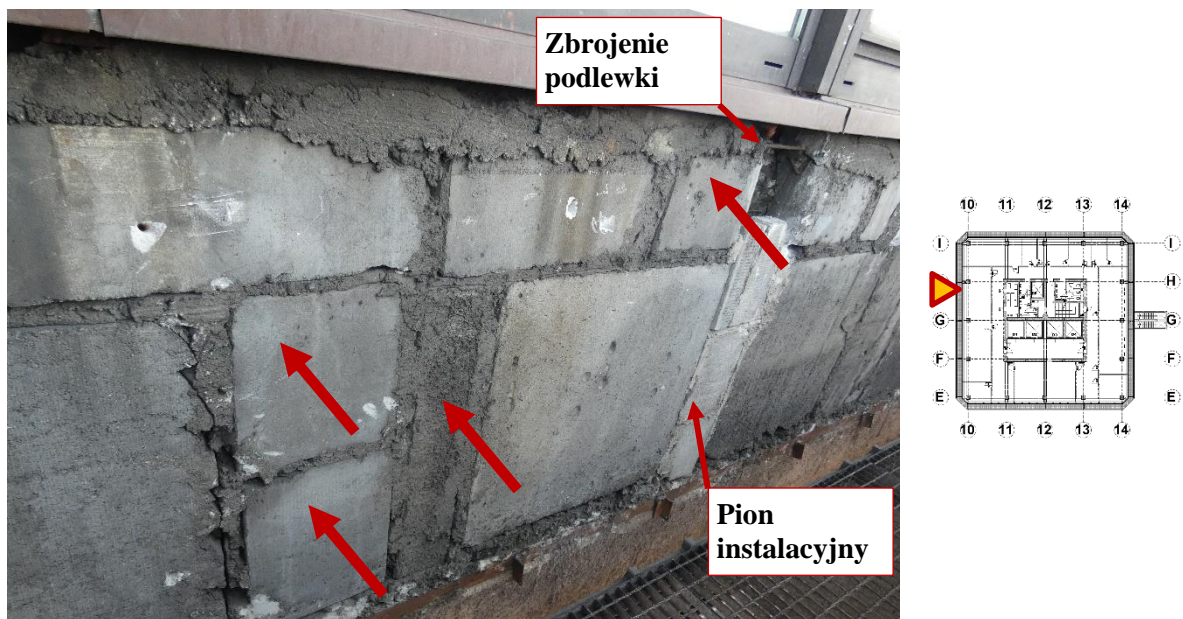

Fot. 34 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.



Fot. 35 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.

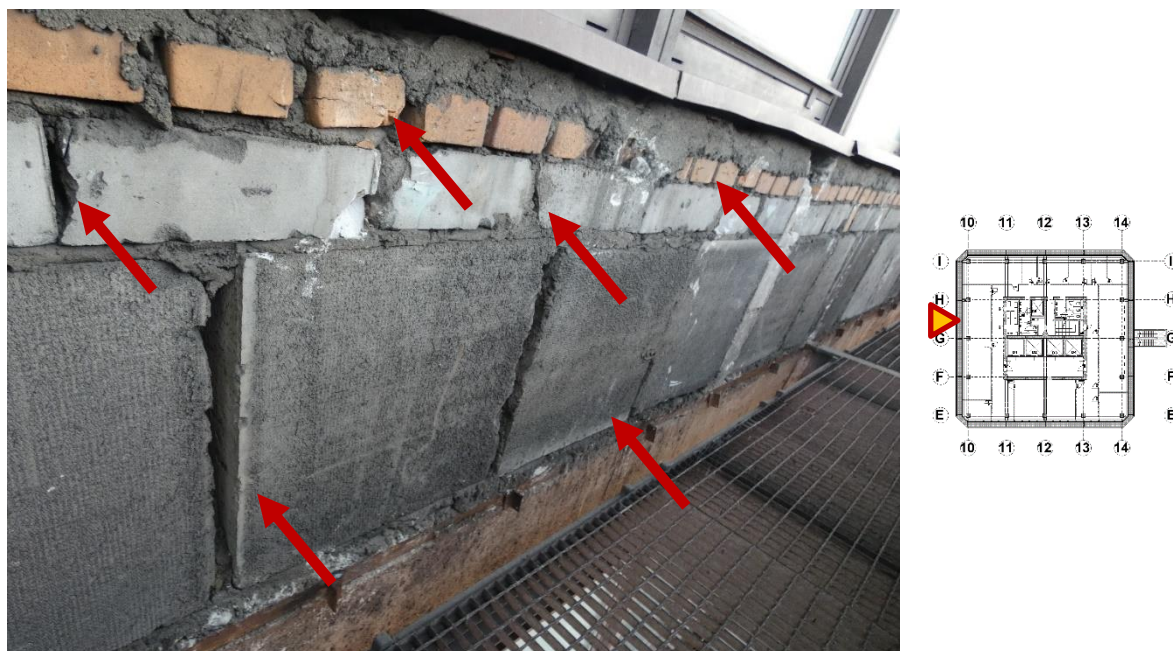

Fot. 36 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.



Fot. 37 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H.

Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowowymi, zaprawą i gruzem.



Fot. 38 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G.

Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.



Fot. 39 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 40 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.




Fot. 41 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F.

Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem.



Fot. 42 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F.


Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

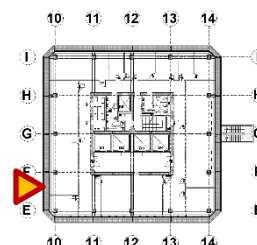

Fot. 43 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F.

Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach.

Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.

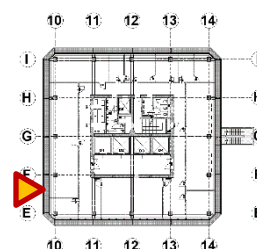

Fot. 44 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F.


Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.



Fot. 45 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożach. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Zwieńczenie ściany podlewką. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem.



Fot. 46 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

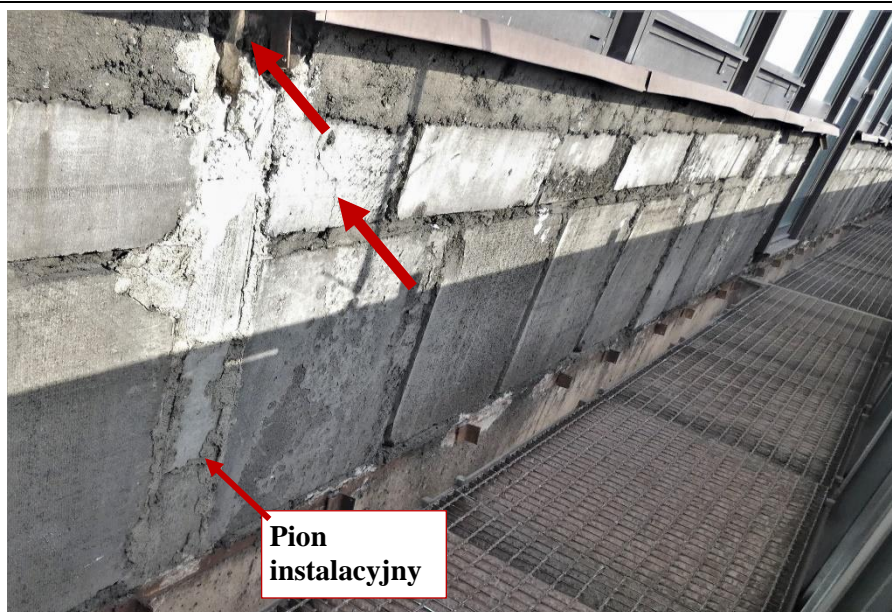


Fot. 47 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.



Fot. 48 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.



Fot. 49 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

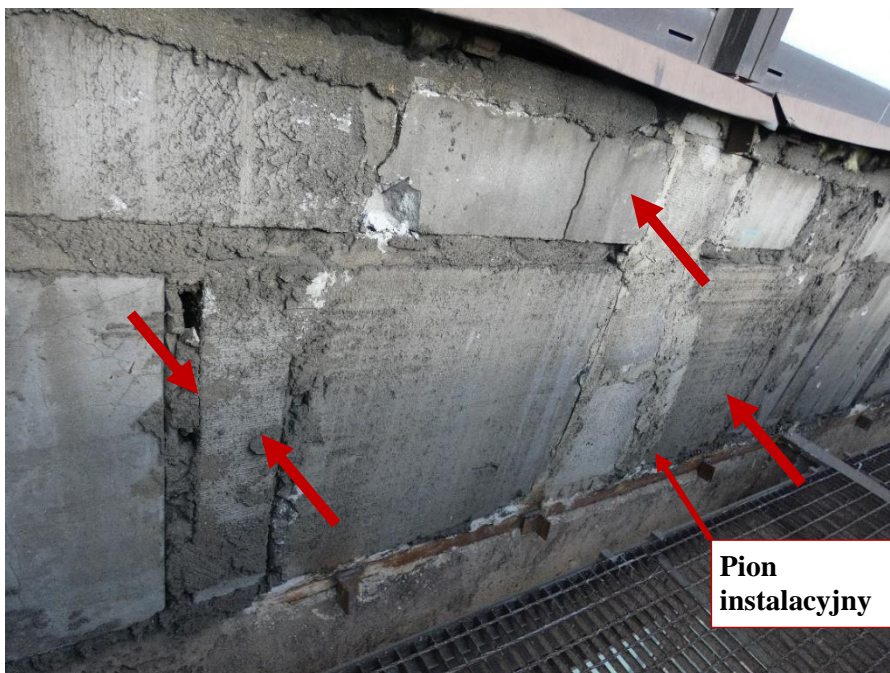


Fot. 50 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowanych. Wykonanie ściany z elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 51 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów.




Fot. 52 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.

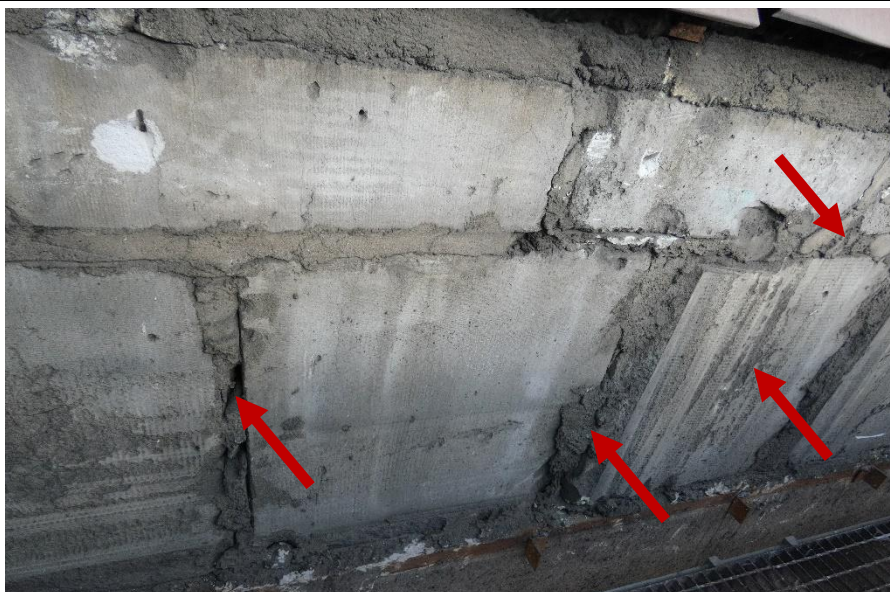


Fot. 53 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki w spoinach pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

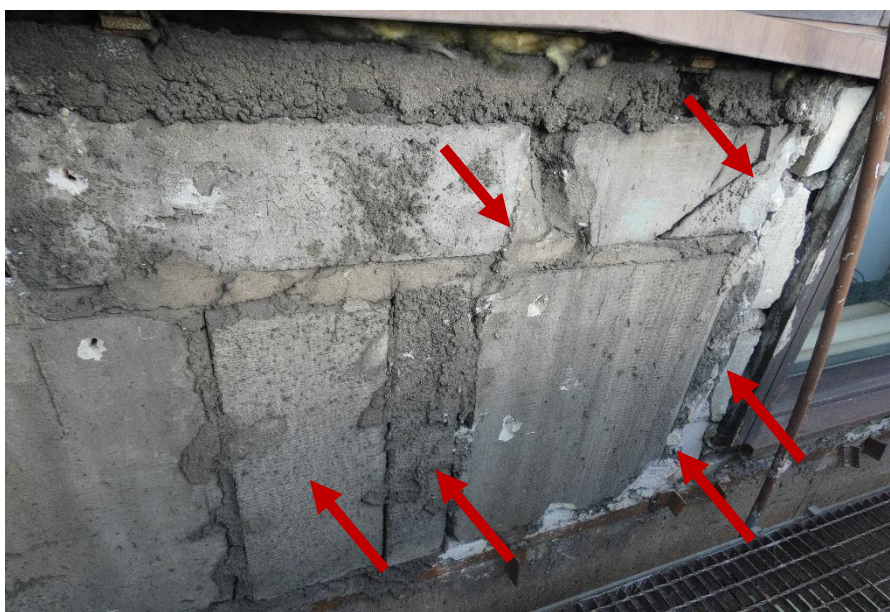


Fot. 54 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

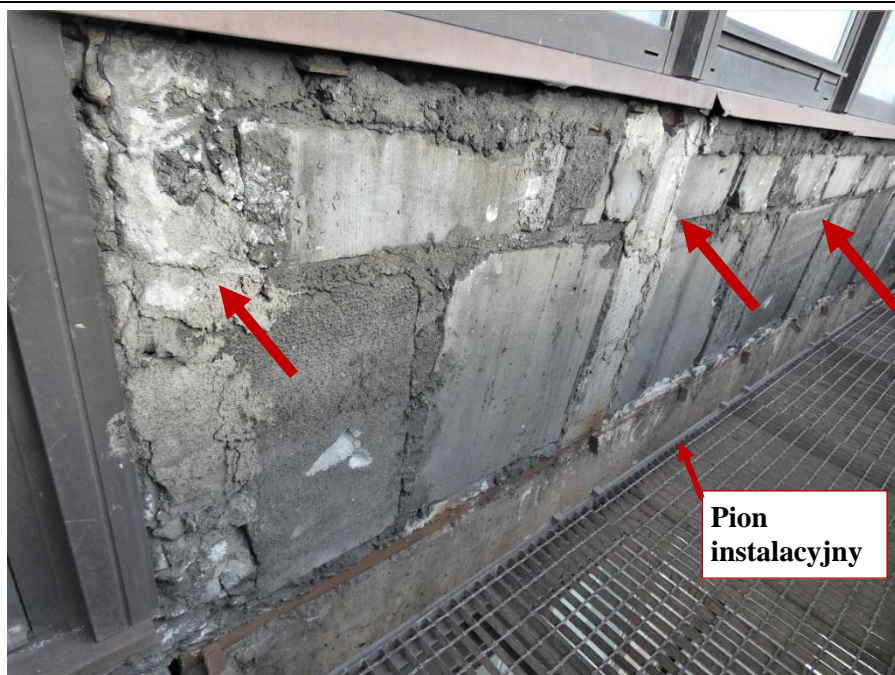

Fot. 55 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.

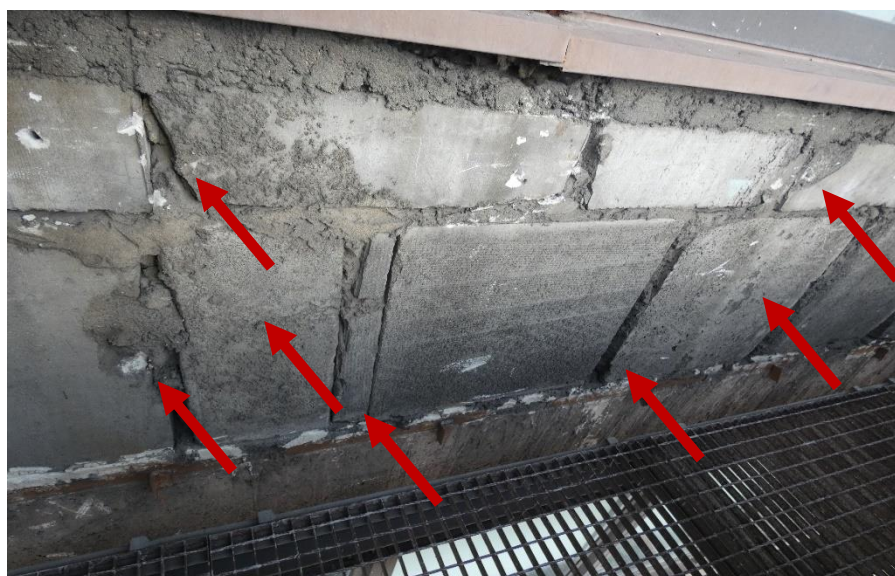

Fot. 56 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

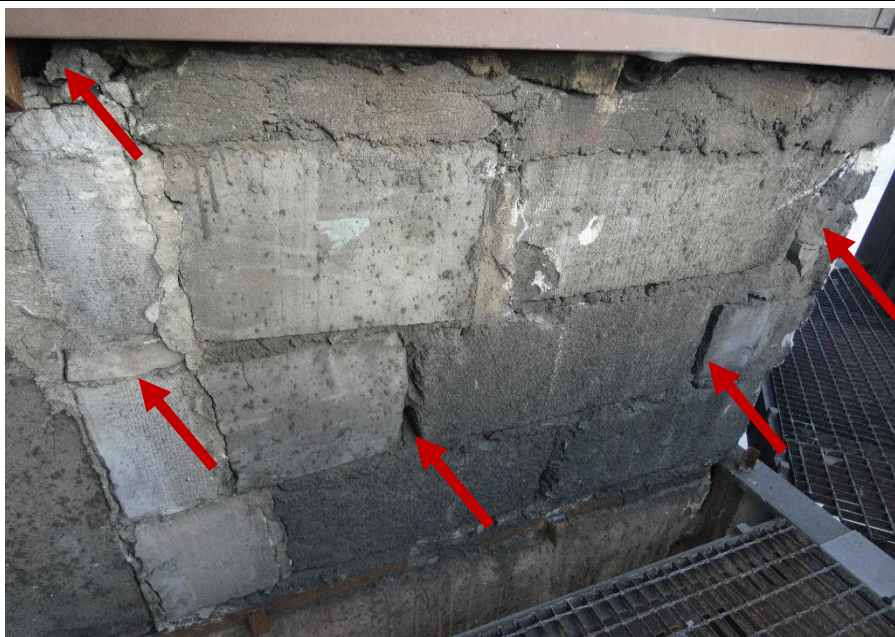

Fot. 57 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem




Fot. 58 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.


4.2. OGÓLNY OPIS PREFABRYKOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH

Analizowane elementy wykonano jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do środników stolików z kątowników LN 120x70x10 i żeberk usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników Lr 60x6. Schematy prefabrykowanych belek przedstawiające budowę oraz sposób oparcia elementów żelbetowych przedstawiono na rysunkach poniżej.

(1) – zatopiony kątownik oparcia belki

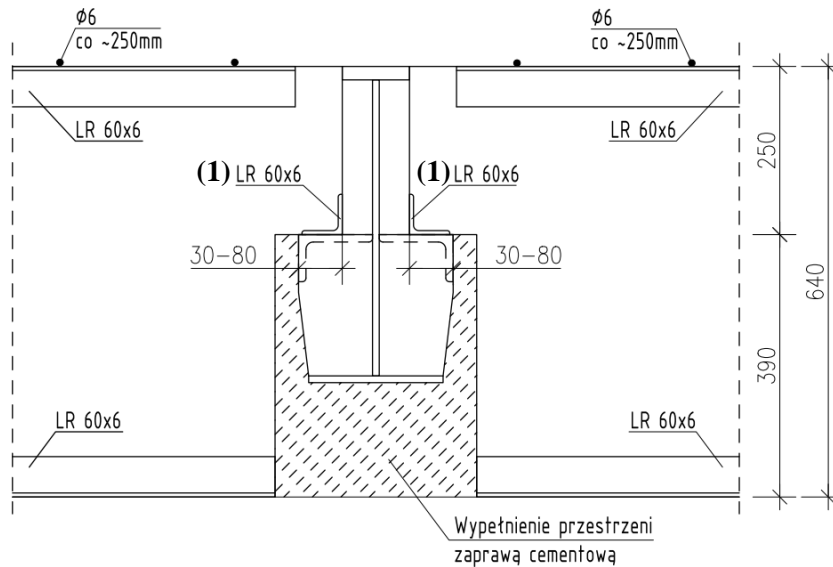

Rys. 13 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym

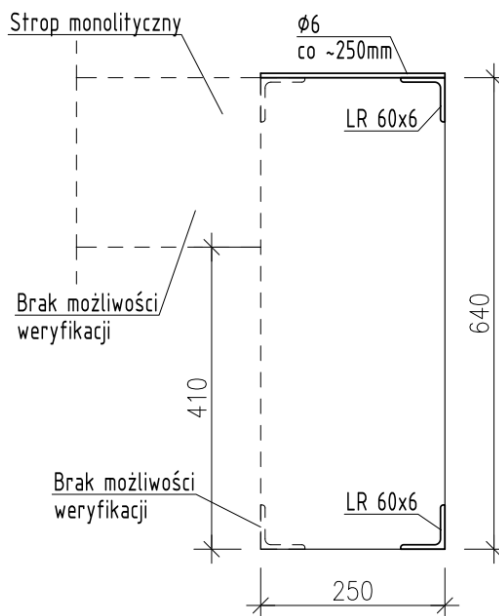

Rys. 14 Przekrój belki żelbetowej

Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek zbrojenia weryfikacja prefabrykowanych belek żelbetowych została ograniczona do skanowania zbrojenia i odczytu średnic prętów w odsłoniętych (uszkodzonych) częściach belek.

W celu weryfikacji ilości i rozstawu zbrojenia wykonane zostały pomiary uniwersalnym detektorem do lokalizowania prętów zbrojeniowych HILTI PS 50. Ze względu na dokładność pomiarową urządzenia rzeczywiste otuliny mogą się różnić w stosunku do pomiaru o ± 10 mm. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanego skanowania zbrojenia prefabrykowanych belek żelbetowych odnotowano występowanie poprzecznego zbrojenia belek z żebrowanych prętów $\varnothing 12$ oraz strzemion z gładkich prętów $\varnothing 6$ w rozstawie ~ 30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości $\sim 1,0$ m od podpory. Otulina w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm.


Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzone zostały nieniszczące badania wytrzymałości na ściskanie betonu przy użyciu młotka Schmidta typu N. Badania przeprowadzono na prefabrykowanych belkach żelbetowych znajdujących się w:

- Osiach 12-13/E kondygnacji 18
- Osiach 12-13/E kondygnacji 17
- Osi 10/F-E kondygnacji 15
- Osi 10/F-E kondygnacji 13
- Osi 10/F-E kondygnacji 7
- Osi 10/F-E kondygnacji 5

Przeprowadzone badania Młotkiem Schmidta typu N pozwalające na określenie wytrzymałości betonu na ściskanie wykazały znaczne rozbieżności w wielkościach otrzymanych wyników. Otrzymane wartości wytrzymałości betonu na ściskanie mieściły się w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach do analizy przyjęto **beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B 20) (wg PN - EN 206-1).**

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego skanowania zbrojenia oraz badań wytrzymałości betonu na ściskanie przedstawiono w ekspertyzie technicznej [3.2]


4.2.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe

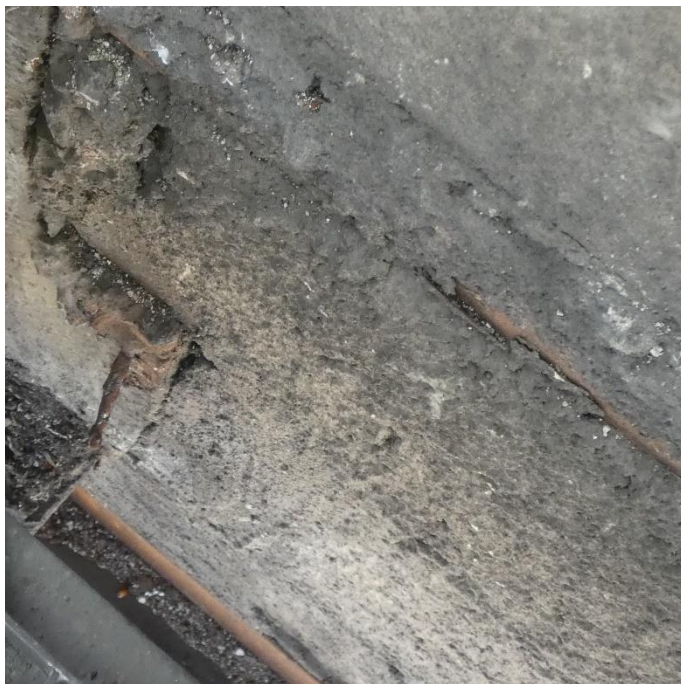

(widok z góry)




(widok z dołu)

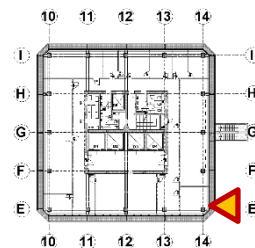


Oparcie: 6 cm

Fot. 59, 60 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Uszkodzenia belki nad podporą i przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

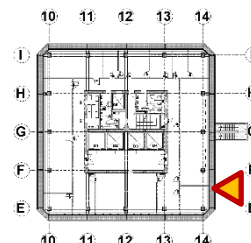

Fot. 61 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.

Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki

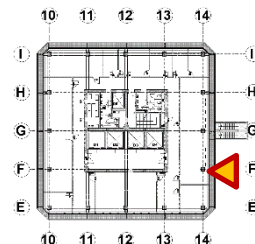

Oparcie: 7 cm

Fot. 62 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.


Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.



(widok z góry)




(widok z dołu)

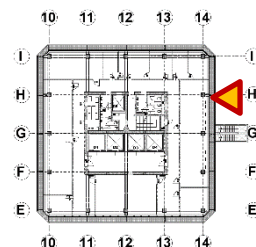


Oparcie: 5 cm

Fot. 63, 64 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.
Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

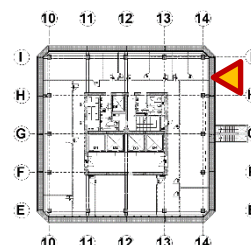

Fot. 65 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.


Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

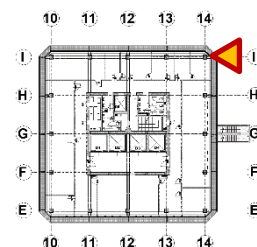

Oparcie: 5 cm

Fot. 66 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.

Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

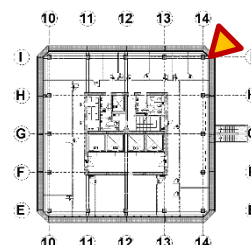


Fot. 67 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/I.


Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.



(widok z góry)

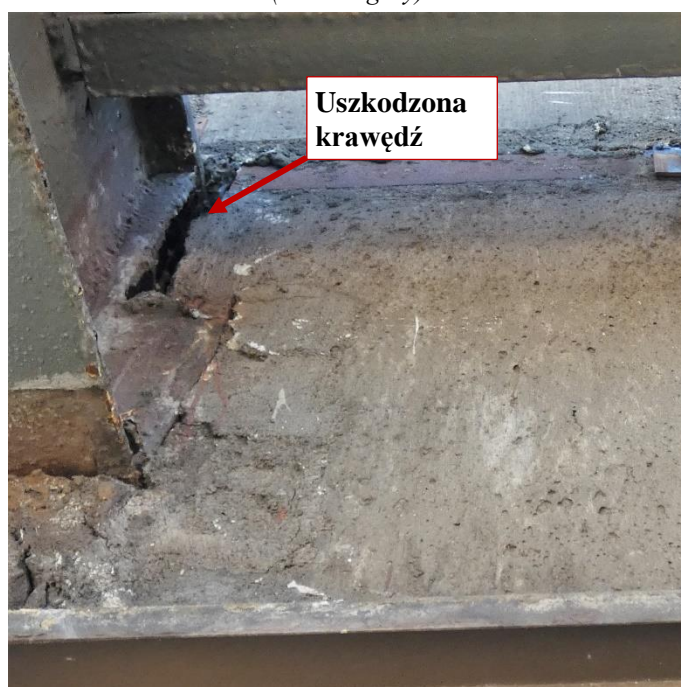


(widok z dołu)

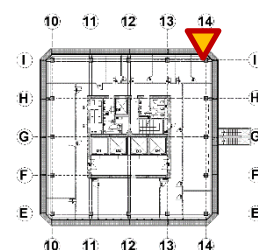


Oparcie: 6 cm

Fot. 68, 69 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.

Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

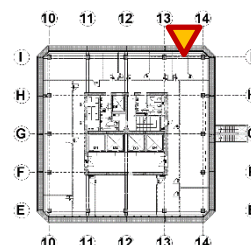


Fot. 70 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

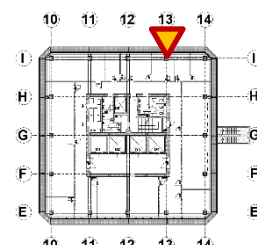


Oparcie: 6 cm

Fot. 71 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.
Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

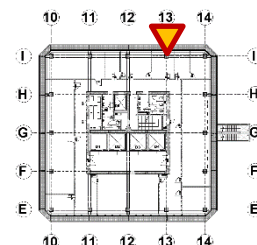


Oparcie: 6 cm

Fot. 72 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I.
Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.

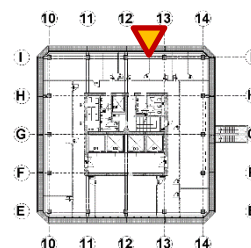

Fot. 73 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.

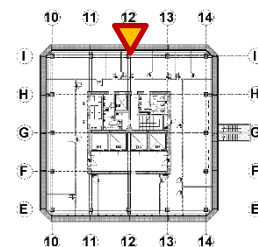


Oparcie: 5 cm

Fot. 74 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I.

Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia.

Zarysowania powierzchni zaprawy.

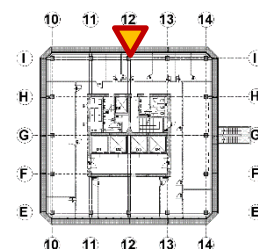


Oparcie: 5 cm


Fot. 75 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I.

Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia.

Zarysowania powierzchni zaprawy.

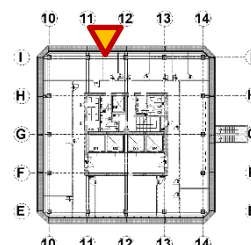


Fot. 76 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.

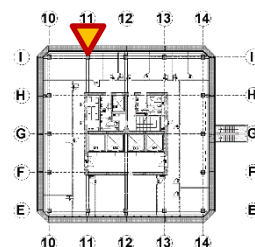

Oparcie: 6 cm


Fot. 77 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Zarysowania powierzchni zaprawy.

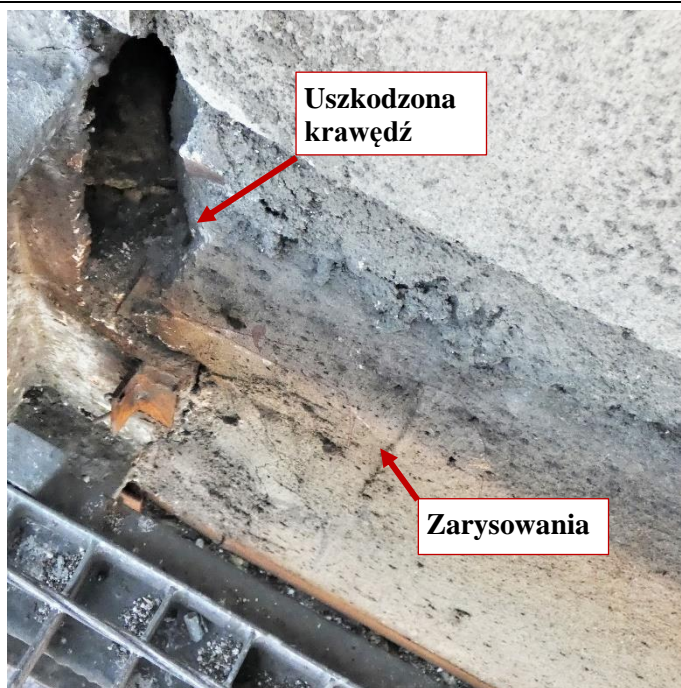

(widok z góry)




(widok z dołu)

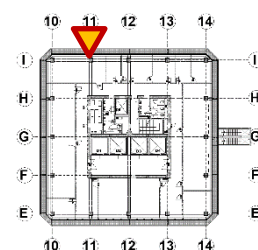


Oparcie: 5 cm

Fot. 78, 79 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowania pionowe belki. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

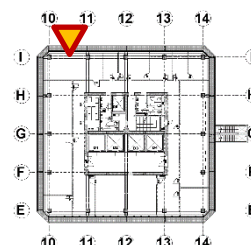


Fot. 80 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Zarysowania belki w prześle na wysokości miejsca oparcia.

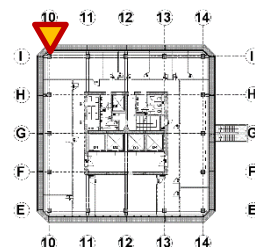


Oparcie: 7 cm

Fot. 81 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.
Zarysowania powierzchni zaprawy.

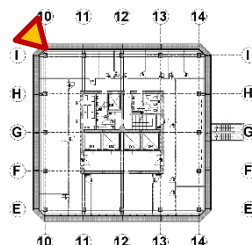


*Fot. 82 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10/I.
Całkowite odkrycie stalowych profili ceowych opartych na wspornikach stalowych.*

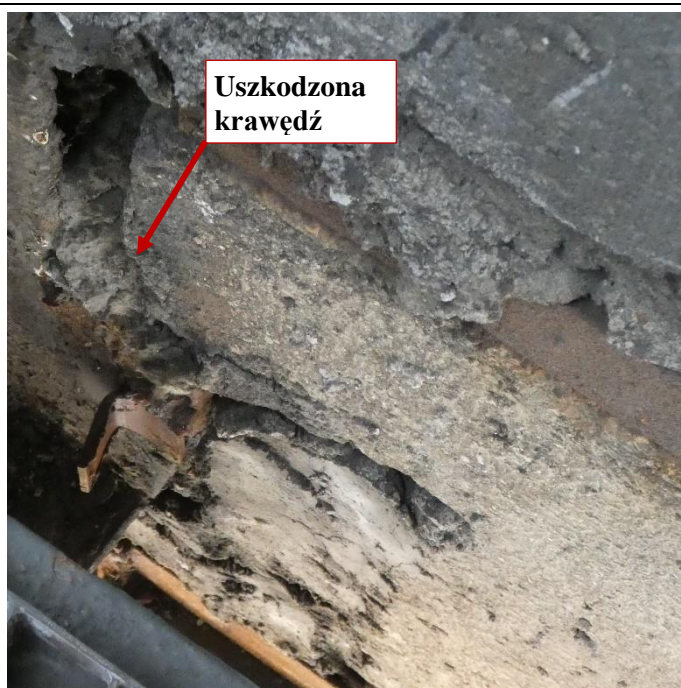

(widok z góry)




(widok z dołu)

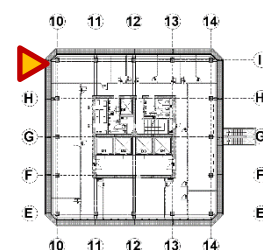


Oparcie: 4 cm

Fot. 83, 84 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegająca zaprawa i gruz w przestrzeni między elementami. Spękani i zarysowania powierzchni zaprawy.

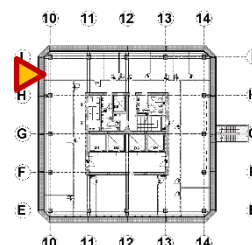


Fot. 85 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

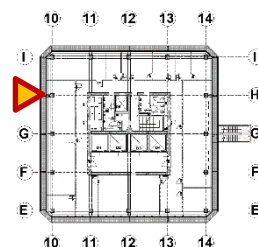


Oparcie: **5 cm**

Fot. 86 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I.
Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

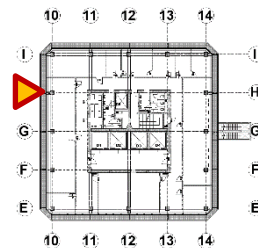


Oparcie: 5 cm

Fot. 87 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

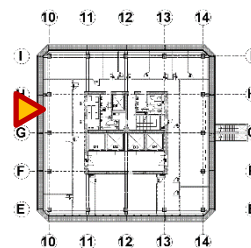


Fot. 88 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

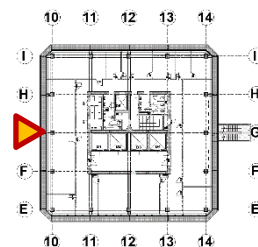

Oparcie: 5 cm


Fot. 89 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Zarysowanie elementu w miejscu oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy

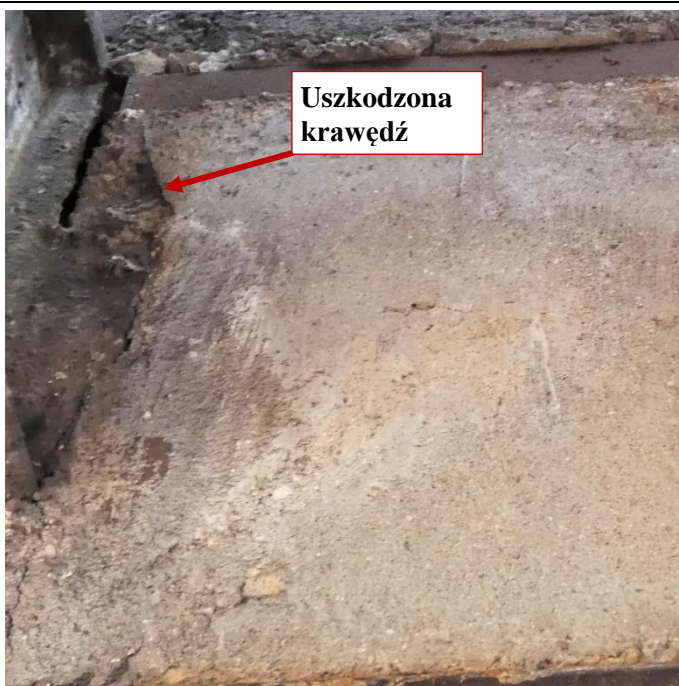

(widok z góry)




(widok z dołu)

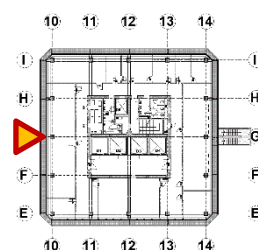



Oparcie: 5 cm

Fot. 90, 91 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G.

Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania powierzchni zaprawy.

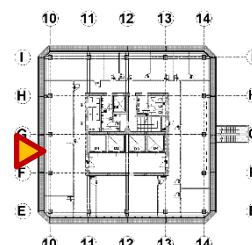

Fot. 92 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

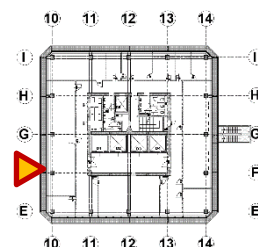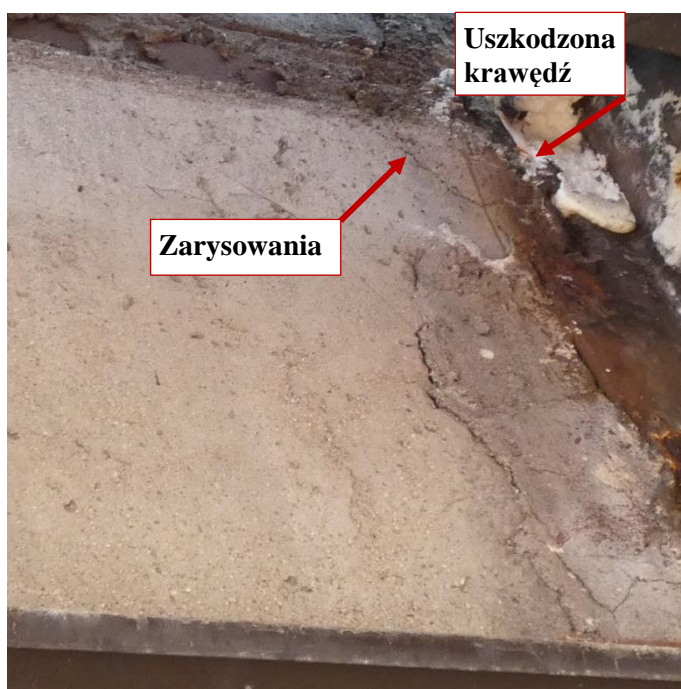


Oparcie: 5 cm


Fot. 93 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G.
Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki. Zarysowania powierzchni zaprawy.



(widok z góry)

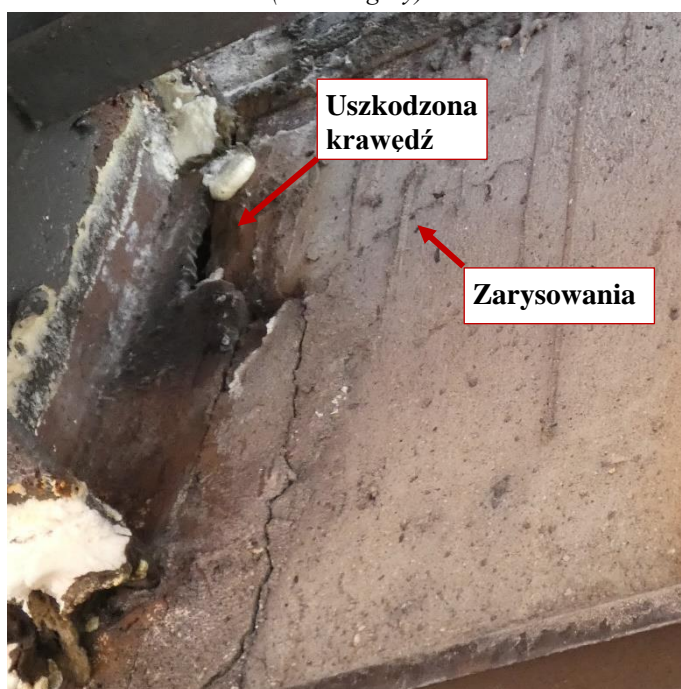


(widok z dołu)

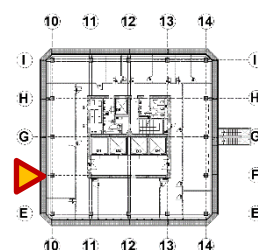


Oparcie: 5 cm

Fot. 94, 95 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

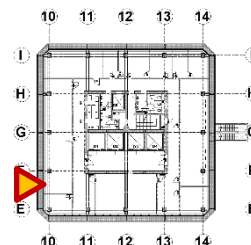

Fot. 96 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle

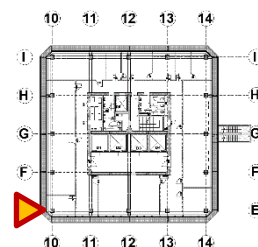

Oparcie: 6 cm

Fot. 97 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.



Fot. 98 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E.


Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.



(widok z góry)




(widok z dołu)

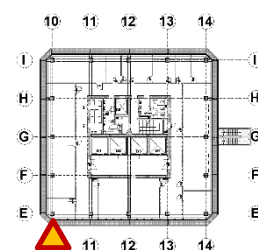


Oparcie: 5 cm

Fot. 99, 100 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowania powierzchni zaprawy.

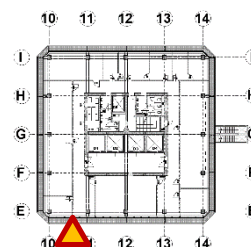

Fot. 101 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.

Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki

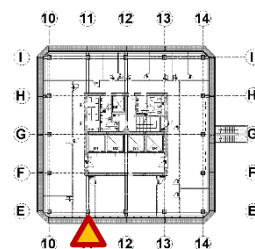

Oparcie: 5 cm

Fot. 102 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.


Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.



(widok z góry)



(widok z dołu)

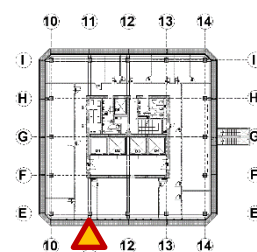

Oparcie: 5 cm

Fot. 103, 104 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E.
Zalegająca zaprawa i gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.



Fot. 105 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E.


Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle



(widok z góry)




(widok z dołu)

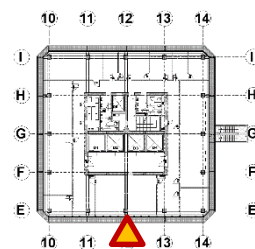


Oparcie: 5 cm

Fot. 106, 107 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

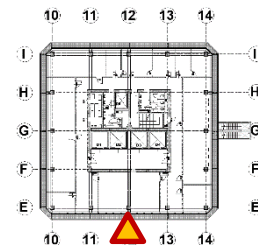


Oparcie: 6 cm

Fot. 108 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E.
Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.

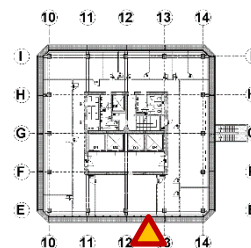


Fot. 109 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

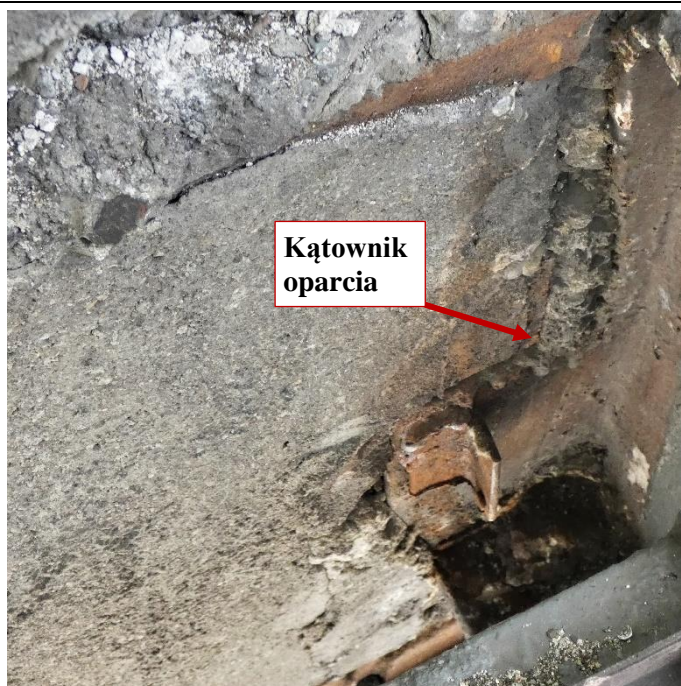

(widok z góry)



(widok z dołu)

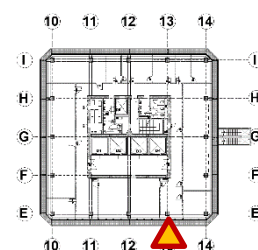

Oparcie: 6 cm


Fot. 110, 111 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E.
Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia.
Zarysowania powierzchni zaprawy.



(widok z góry)





(widok z dołu)

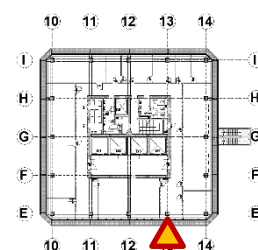

Oparcie: 3 cm


Fot. 112, 113 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Zarysowania belki nad podporą oraz w strefie przypodporowej na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

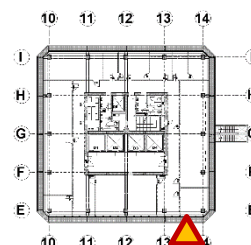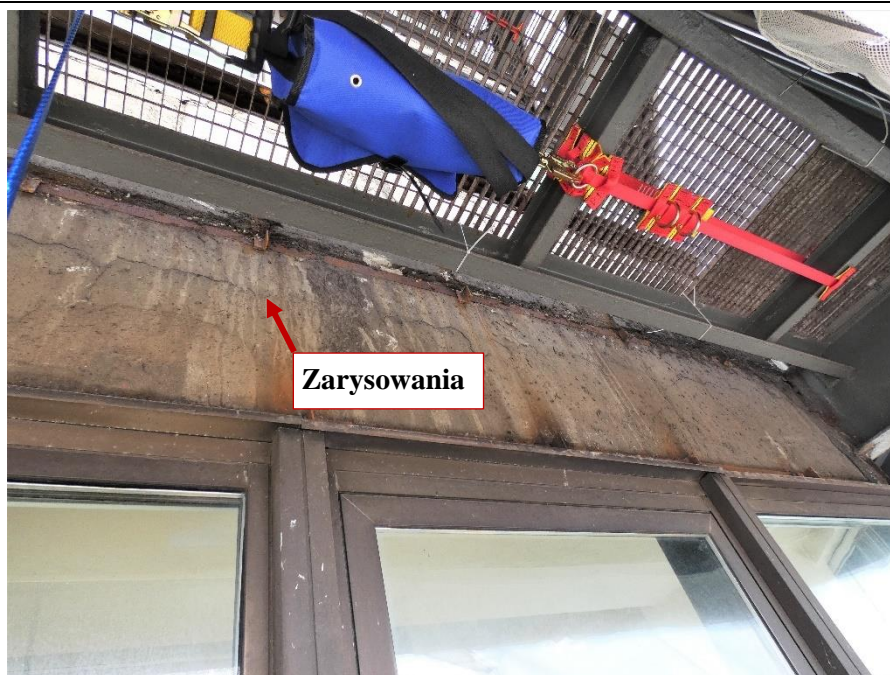


Fot. 114 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.



(widok z góry)

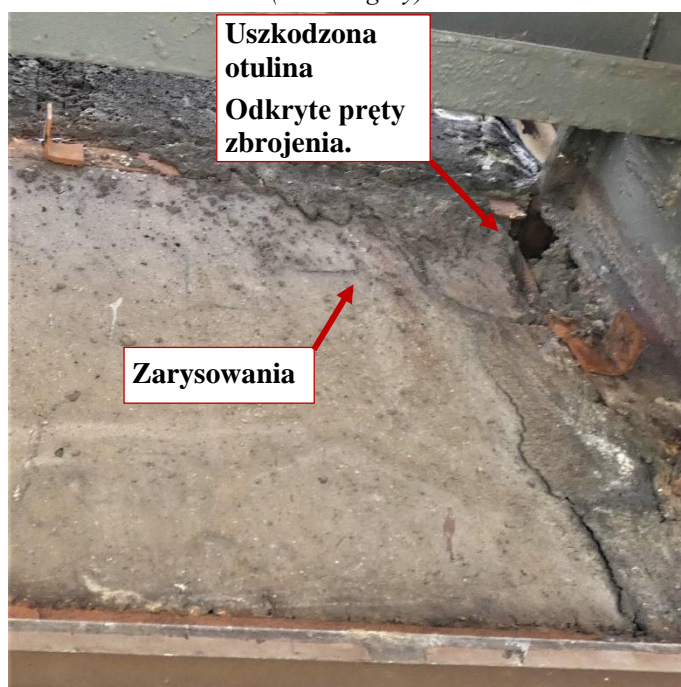

(widok z dołu)

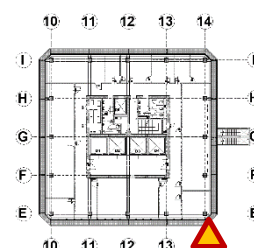


Oparcie: 3 cm

Fot. 115 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.

Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem.

Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

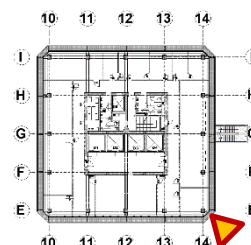


Fot. 116 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 14/E.

Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.


4.3. OGÓLNY OPIS WSPORNIKÓW STALOWYCH

Analizowane elementy wykonano jako stalowe wsporniki blachownicowe o przekroju dwuteowym przyspawane do słupów głównych budynku w osiach 10-14 oraz E-I Stanowią one oparcie zarówno prefabrykowanych belek żelbetowych jak również konstrukcji stalowych galerii okalających analizowaną kondygnację.

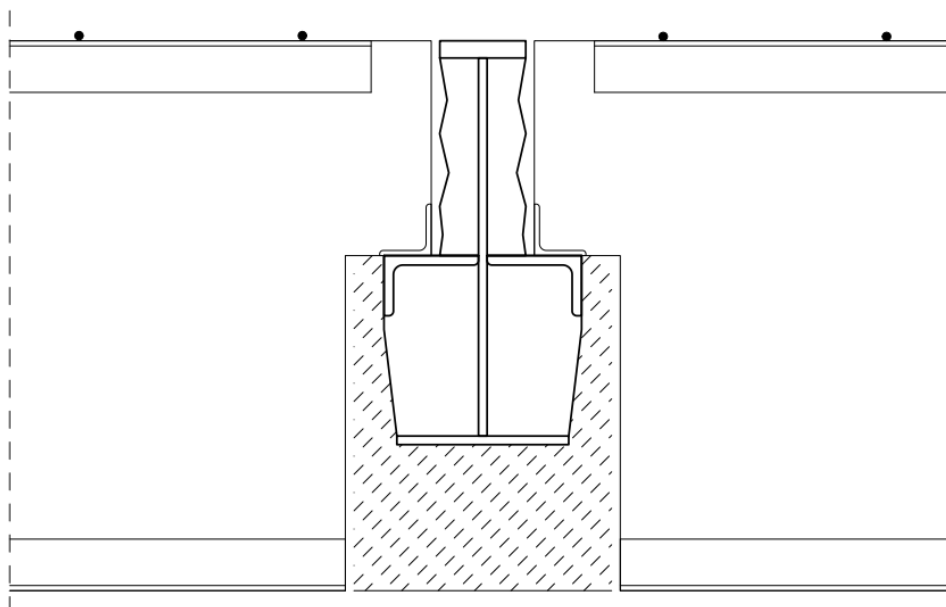

Rys. 15 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym

1) – podcięte żeberka usztywniające w miejscach oparcia belek żelbetowych

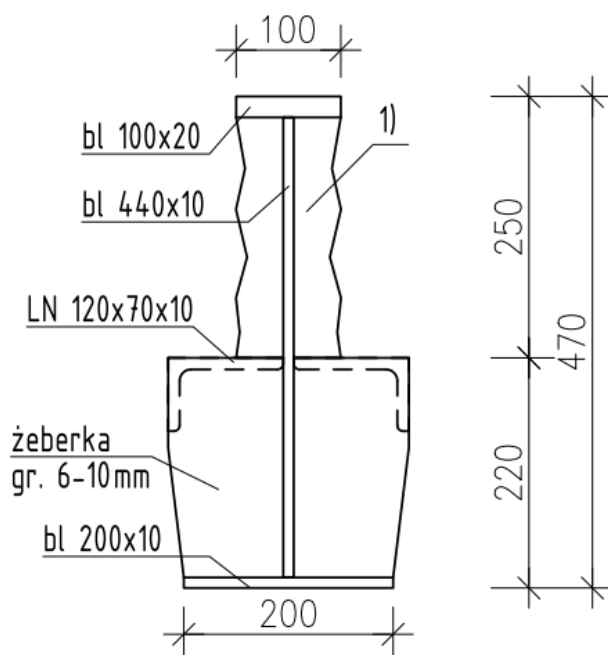


Rys. 16 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych



Fot. 117 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych (widok z góry)



Fot. 118 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych (widok z dołu)

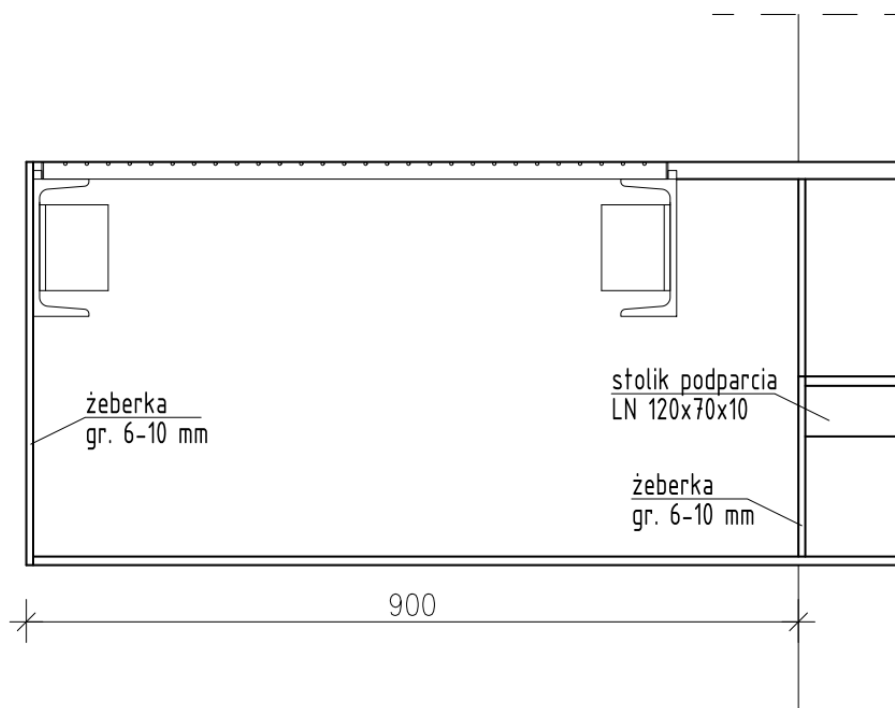

Rys. 17 Wspornik stalowy (widok z boku)




Fot. 119 Wspornik stalowy (widok z boku)

Podczas oględzin wsporników stalowych odnotowano występowanie w elementach w osi 14/F pozostałości po usuniętej drabince ewakuacyjnej w postaci przyspawanych blach.



Fot. 120 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z dołu)

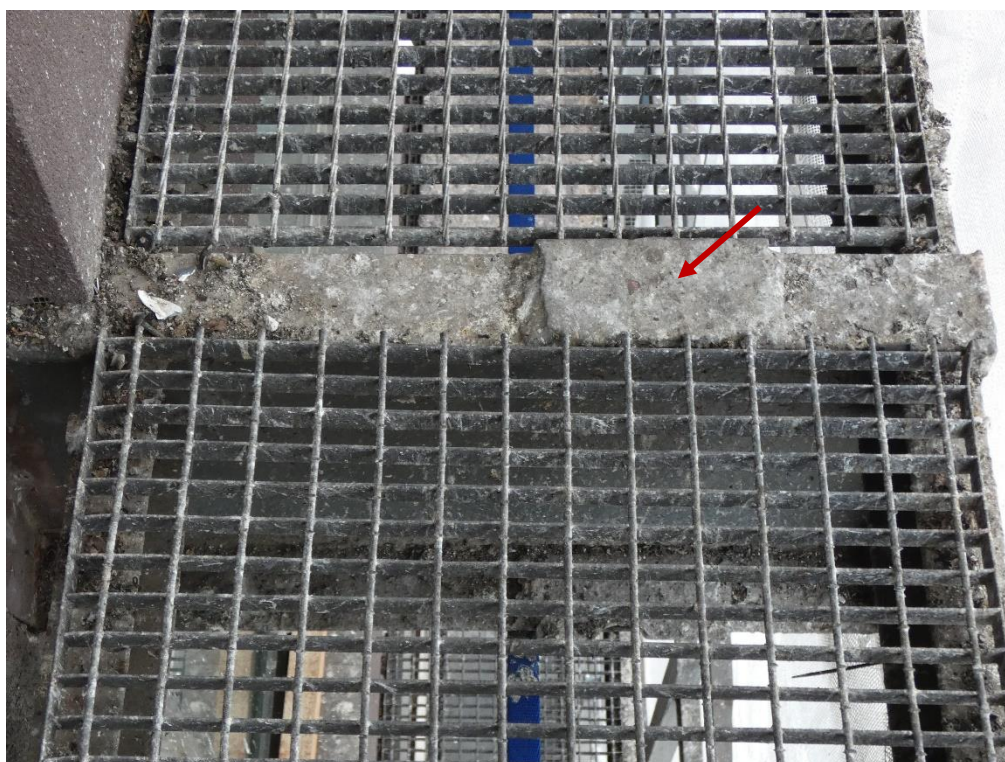

Fot. 121 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z góry)



Przed przystąpieniem do dalszych prac termomodernizacyjnych zaleca się usunięcie pozostałości po usuniętych elementach oraz zabezpieczenie powierzchni wsporników w miejscu ich występowania.

4.3.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe





Fot. 122, 123 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E.



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

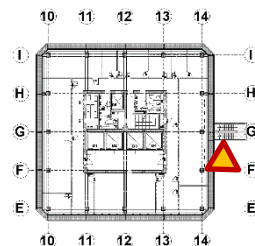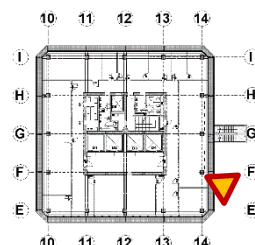

Fot. 124, 125 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z dołu)
Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

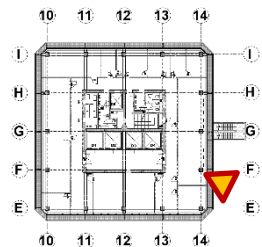
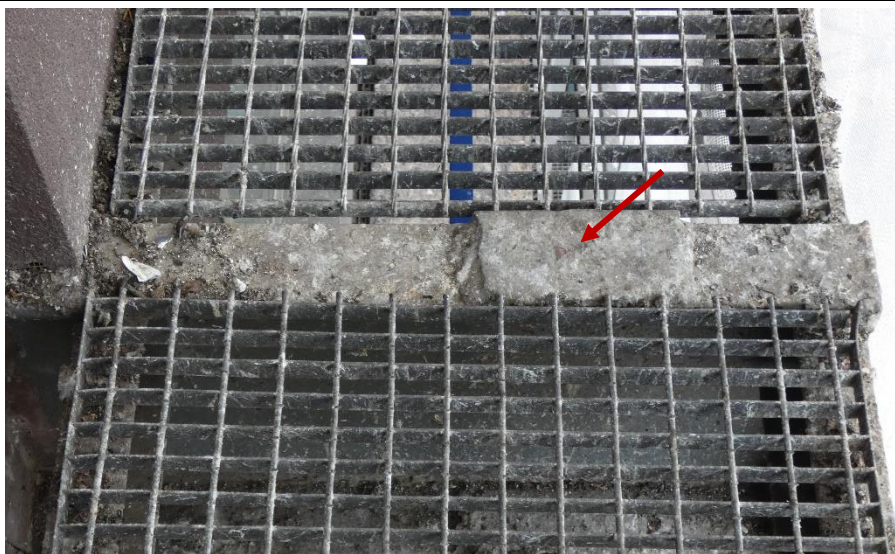


Fot. 126 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z góry)
Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

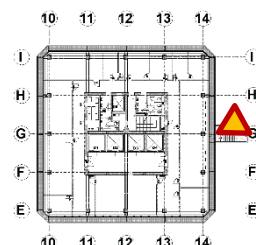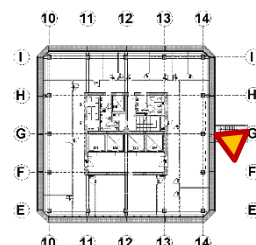



Fot. 127, 128 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/G.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

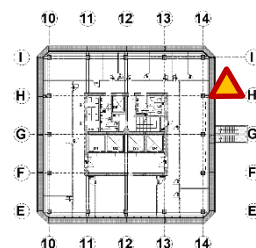
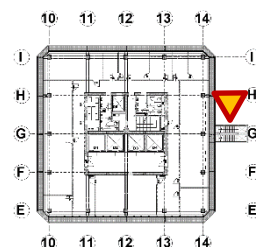


Fot. 129, 130 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

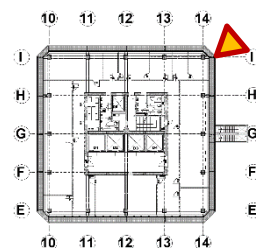
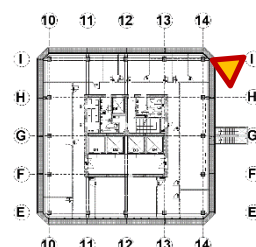


Fot. 131, 132 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

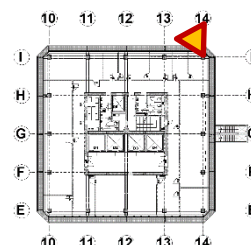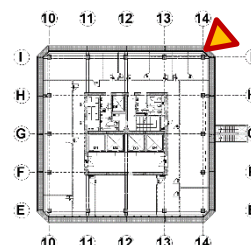



Fot. 133, 134 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 14/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

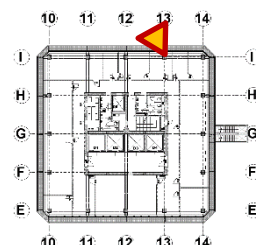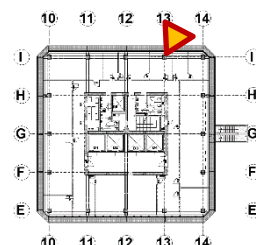

Fot. 135, 136 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

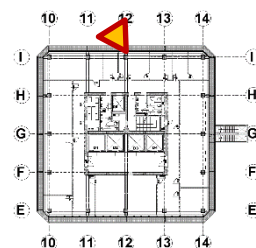
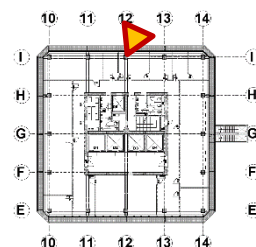


Fot. 137, 138 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I (widok z dołu)



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.





Fot. 139 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I (widok z góry)
Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 11. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

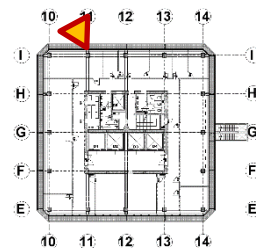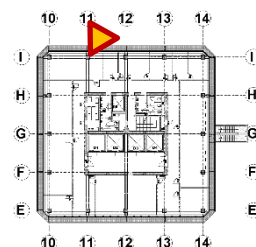

Fot. 140, 141 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z dołu)
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

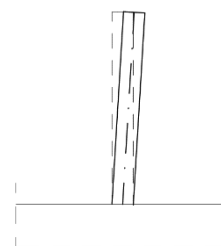
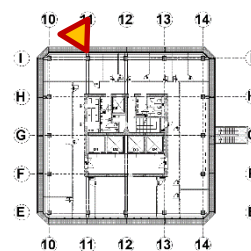


Fot. 142 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z góry)
Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

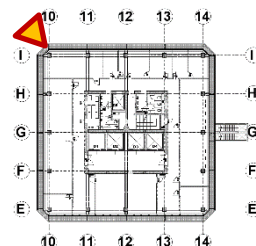
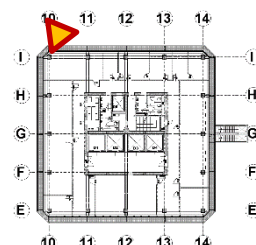


Fot. 143, 144 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 10/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

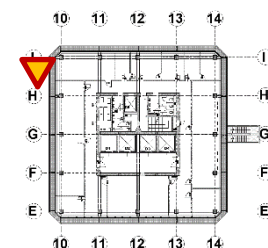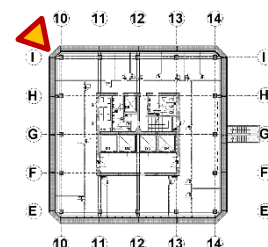

Fot. 145, 146 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/I.
Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.

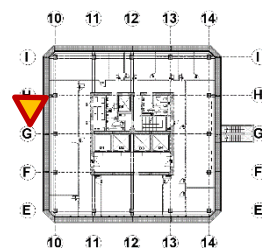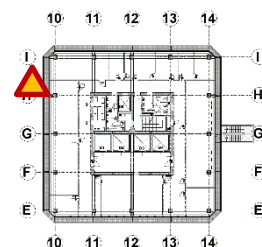

Fot. 147, 148 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/H (widok z góry)
Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.





Fot. 149 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/H (widok z góry)
Przemieszczenie wspornika w kierunku osi I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.







Fot. 150, 151 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G (widok z dołu)
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.





Fot. 152 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G (widok z góry)
Przemieszczenie wspornika w kierunku osi F. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

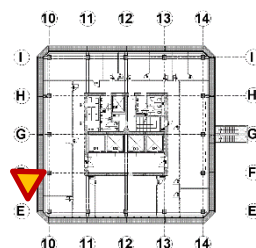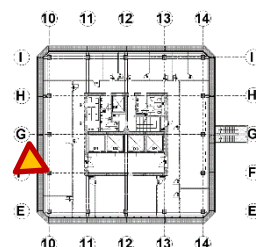



Fot. 153, 154 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F (widok z dołu)
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

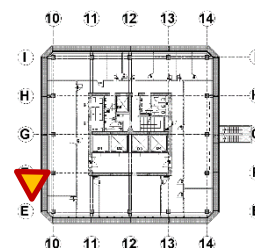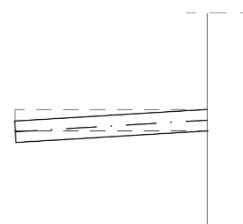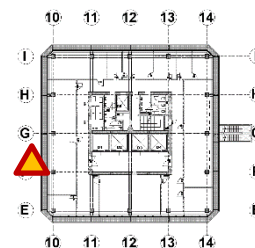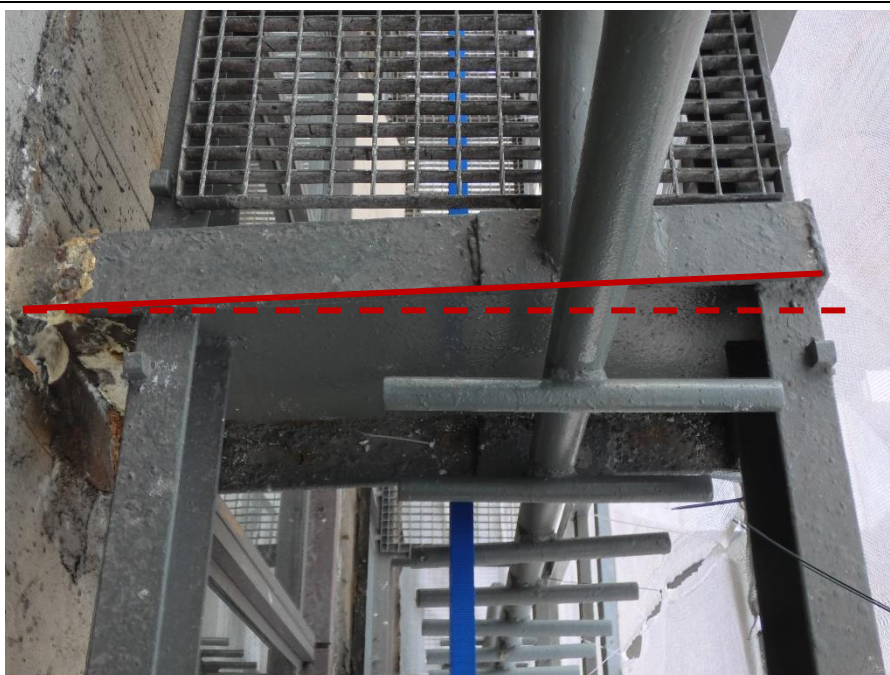

Fot. 155, 156 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F (widok z góry)
Przemieszczenie wspornika w kierunku osi E. Uszkodzenie pasa górnego, szerokość pasa przy murze 8,5 cm.

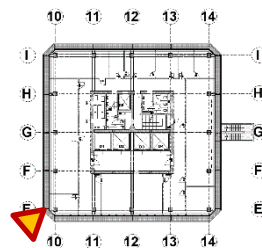
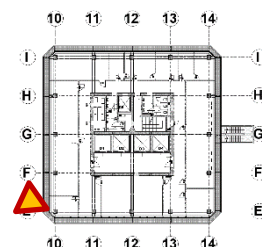


Fot. 157, 158 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

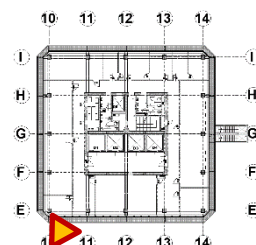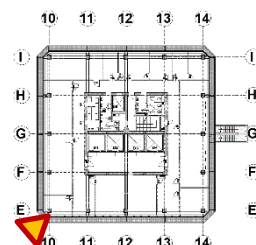



Fot. 159, 160 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – wspornik w osiach 10/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

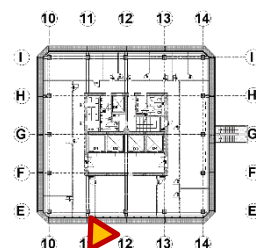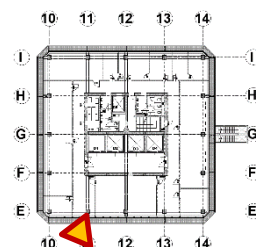



Fot. 161, 162 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – wspornik w osiach 11/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

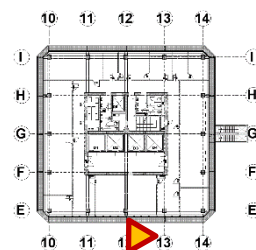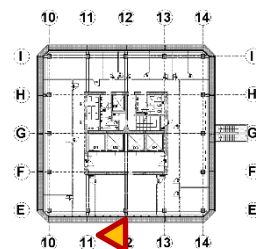



Fot. 163, 164 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – wspornik w osiach 12/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

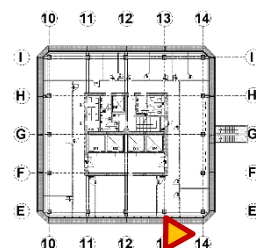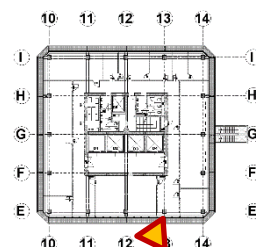

Fot. 165, 166 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – wspornik w osiach 13/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

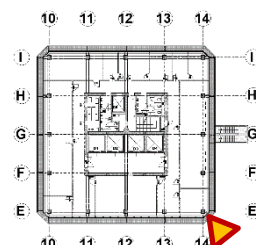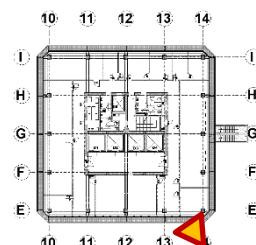

Fot. 167, 168 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – wspornik w osiach 14/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.


5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. ŚCIANY MUROWANE

Zewnętrzne ściany murowane wykonane są głównie z elementów z betonu komórkowego o grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. W murach zastosowano elementy murowe o bardzo zróżnicowanych wymiarach od 12 do 60 cm. Elementy są różnej jakości posiadają liczne uszkodzenia krawędzi, naroży, zarysowania i pęknięcia. W oparciu o przeprowadzone badania na próbce pobranej z odspojonego fragmentu elementu murowego beton komórkowy można zaliczyć do klasy 450-500. Jednak ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wielkości elementów należy liczyć się z dużymi różnicami klas betonu.

Jakość prac murarskich należy określić jako niezadowolającą ze względu na:

- Niestaranne ułożenie elementów murowych i zaprawy;
- Nierówne, zbyt grube spoiny sięgające 7 cm dla spoin poziomych i pionowych – dopuszczalne maksymalne grubości spoin to 15 mm;
- Braki lub ubytki w spoinach;
- Brak przewiązania elementów murowych w wielu fragmentach muru (zalecane wymiary przewiązania pokazano na *Rys. 18*);
- Brak przewiązań muru w narożach;
- Stosowanie w jednym odcinku różnych typów elementów murowych (np. zaprawy wypełnionej gruzem);
- Stosowanie w jednym odcinku muru elementów o różnych rozmiarach, wysokości od 12 do 60 cm;
- Wypełnienie pustek w murze zaprawą (często wypełnioną gruzem) w wyniku braku prawidłowego docięcia i spasowania elementów murowych o dużych różnicach wymiarów;
- Wypełnianie ubytków elementów murowych z betonu komórkowego za pomocą zaprawy, zaprawy wypełnionej mniejszymi elementami murowymi lub gruzem;
- Próby naprawiania uszkodzonych (pękniętych) elementów murowych za pomocą zaprawy;
- W wielu miejscach pozostawiono zaprawę wypływającą ze spoin – nierówna powierzchnia muru;
- W miejscach, gdzie wykonano podlewki zwińczające ścianę pozostawiono zacieki z betonu który wypłynął z deskowania w trakcie wykonywania podlewki;
- Źle wykonane zamknięcie pionów instalacyjnych – wypełnienie gruzem zmieszany z zaprawą.

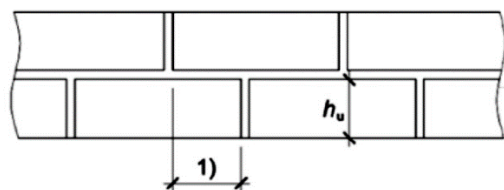

- 1) przewiązanie elementów murowych:
- gdy $h_u \leq 250$ mm: większa z wartości $0,4 h_u$ i 40 mm
 - gdy $h_u > 250$ mm: większa z wartości $0,2 h_u$ i 100 mm

Rys. 18 Wymogi dla wiązania elementów murowych zgodnie z PN-B-03002

Ogólny stan techniczny ścian murowanych można określić jako dostateczny/ zły. Obecnie mury nie nadają się do wykonania planowanych prac termomodernizacyjnych zarówno według rozwiązań z projektu [1.1] jak i zamiennych rozwiązań projektowych proponowanych przez Generalnego Wykonawcę bez przeprowadzenia wskazanych w opracowaniu napraw.


Zgodnie z definicją mur jest to konstrukcja składająca się z elementów murowych połączonych zaprawą murarską, ułożonych w sposób umożliwiający bezpieczne przenoszenie obciążeń i ich wzajemną współpracę. Analizowane zewnętrzne ściany murowe są ścianami osłonowymi. Przenoszą one obciążenia poziome od wiatru oraz pionowe od stolarki okiennej. Ze względu na brak zwieńczenia ściany wieńcem, przerwanie ciągłości pionami instalacyjnymi ściany będą pracować jako elementy wspornikowe. Brak odpowiedniego przewiązania elementów murowych obniża stateczność muru, a co za tym idzie jego nośność. Sprzyja również powstawaniu zarysowań co może znacząco obniżyć nośność zakotwienia mocowanych do niego elementów (np. izolacji termicznej)

Zakres odnotowanych wad i uszkodzeń ścian na kondygnacji 6 wymaga przeprowadzenia ich częściowej rozbiórki i odtworzenia. Na rysunku poniżej przedstawiono propozycję zakresu prac dla analizowanych murów. Zakres prac podzielono na dwie grupy:

- **Rozbiórka (oznaczone kolorem czerwonym)** – są to fragmenty ścian nie spełniające podstawowych kryteriów dla muru, wykonane niepoprawnie, bez przewiązania murarskiego z materiałów złej jakości dla których nie ma możliwości oceny nośności muru oraz nośności zakotwienia. Zaleca się wykonanie rozbiórki istniejących ścian oraz odtworzenie ich z bloczków z betonu komórkowego z odpowiednim przewiązaniem do istniejących ścian. Na górnej krawędzi ściany zaleca się wykonać wieńiec żelbetowych spinający ściany oraz dający podłoże do kotwienia podkonstrukcji pod stolarkę okienną
- **Naprawy (oznaczone kolorem zielonym)** – są to fragmenty ścian dla których należy wykonać naprawy obejmujące lokalne rozbiórki fragmentów ścian bez odpowiedniego przewiązania elementów murowych, wymianę uszkodzonych, pękniętych i zarysowany elementów murowych, wyrównanie powierzchni ścian poprzez oczyszczenie ich z nadmiaru zaprawy w spoinach, zacieków betonu z podlewki, uzupełnienie ubytków spoin. W miejscach zwieńczenia ścian elementami z bloczków z betonu komórkowego lub w przypadku braku ciągłości podlewki pod podkonstrukcją stolarki należy rozebrać ostatnią warstwę muru, ułożyć podmurówkę z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej i wykonać nowy wieńiec.

Dodatkowo zaleca się usunięcie źle wykonanych zamknięć pionów instalacyjnych, oczyszczenie ich ze śmieci, osłonięcie izolacją termiczną w celu ograniczenia strat ciepła i wykonanie zamknięć z odpowiednim przewiązaniem do istniejących murów.

Na rysunku poniżej (Rys. 19) przedstawiono zakres proponowanych prac dla analizowanej części murów

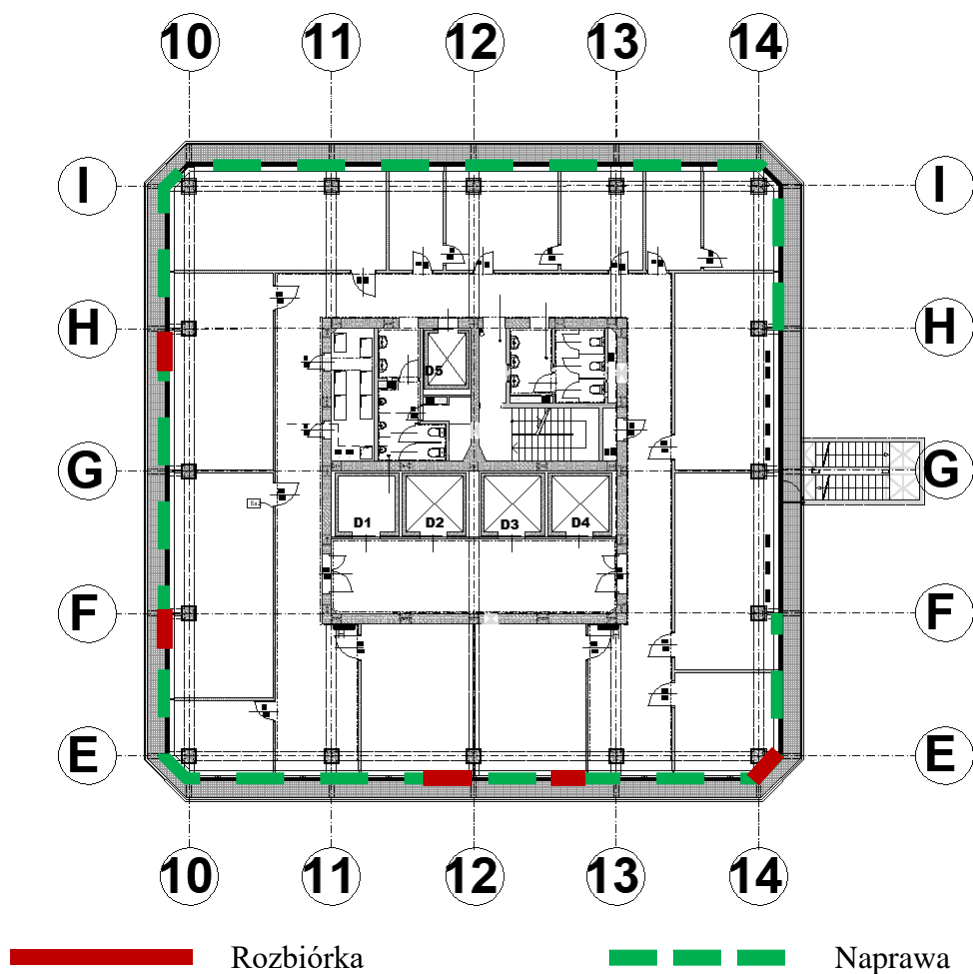

Rys. 19 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Zakres proponowanych prac

5.2. PREFABRYKOWANE BELKI ŻELBETOWE

Prefabrykowane belki żelbetowe wykonano jako jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do śródników stolików z kątowników LN 20x70x10 i żeberk usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników LR 60x6.


Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanego skanowania prefabrykowanych belek żelbetowych odnotowano występowanie poprzecznego zbrojenia belek z żebrowanych prętów Ø12 oraz strzemion z gładkich prętów Ø6 w rozstawie ~30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości ~1,0 m od podpory. Otulina prętów w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych odkrywek analizowanych elementów ilości i rodzaj użytego zbrojenia na potrzeby ekspertyzy przyjęto zgodne z przedstawionymi w archiwalnej dokumentacji projektowej [1.2].

Przeprowadzone badania pozwalające na przybliżone określenie wytrzymałości betonu na ściskanie wykazały znaczne rozbieżności w wielkościach otrzymanych wyników. Otrzymane wartości wytrzymałości betonu na ściskanie mieściły się w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach przyjęto beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B20) (wg PN - EN 206-1).


W części elementów objętych niniejszym opracowaniem odnotowano uszkodzenia w strefie oparcia belek prefabrykowanych na stolikach stalowych wsporników. Uszkodzenia te występują głównie w postaci odkruszonych kawałków otuliny (Rys. 20), co w części przypadków doprowadziło do odsłonięcia prętów zbrojeniowych. Należy podkreślić, że zaobserwowane uszkodzenia powstały najprawdopodobniej na etapie wykonywania prefabrykatów i ich montażu, nie są to uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pracy elementów.

Kolejną z wad występującą głównie w strefie podporowej oraz rzadziej w przęsłach analizowanych elementów są zarysowania powierzchni betonu. Zaobserwowane rysy występują w poziomie oparcia belek żelbetowych na wspornikach stalowych zarówno w strefach przypodporowych i przęsłowych. Zakres występowania zarysowań obejmuje przeważnie strefę ok 1,5 m od podpory lub przebiega przez całą długość belek (Rys. 21). Występujące zarysowania pojawiły się najprawdopodobniej w początkowej fazie eksploatacji – po wykonaniu murów i montażu stolarki i nie wykazują tendencji do zwiększania rozwartości – rysy nieaktywne.

Ze względu na występowanie warstw wykończeniowych od wnętrza obiektu podczas przeprowadzania prac remontowych i odsłonięciu elementów żelbetowych należy zweryfikować występowanie potencjalnych rys od spodu belek.

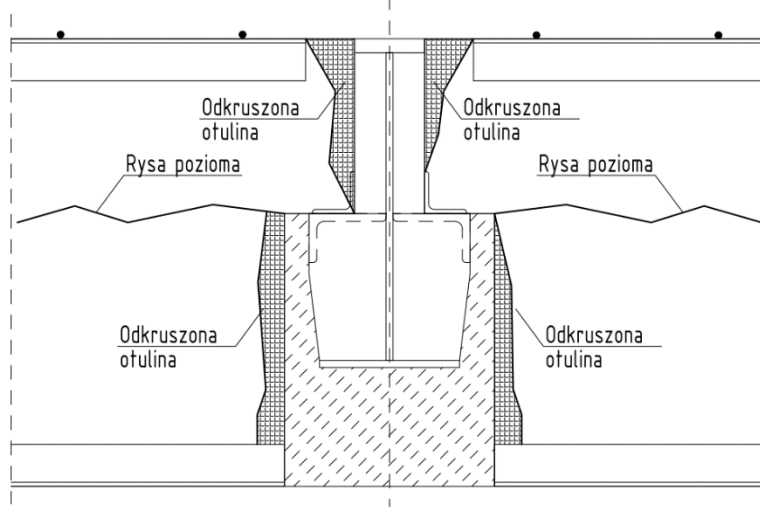

Rys. 20 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (podpora)

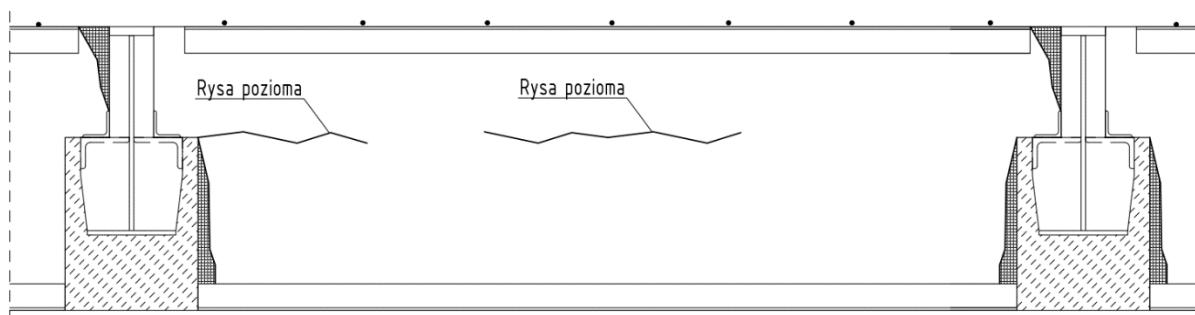

Rys. 21 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (przęsło)

Zmierzone głębokości oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych wahają się w przedziale od 3,0 do 7,0 cm. Według wytycznych przedstawionych w PN-B-03264-2002 minimalna głębokość oparcia na profilach stalowych wynosi 4,0 cm.

Ze względu na utrudniony dostęp nie było możliwe szczegółowe określenie rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w narożach budynku. Na podstawie stanu konstrukcji niższych kondygnacji można przyjąć jedynie, że ściany naroży zostały ułożone na belkach stalowych w postaci dwóch ceowników opartych na stolikach wsporników blachownicowych.



Fot. 169 Konstrukcja naroża nad kondygnacją 7

Ze względu na utrudniony dostęp do analizowanych elementów brakujące pomiary należy uzupełnić podczas wykonywania prac remontowych i po odsłonięciu elementów żelbetowych. Ze względu na zaobserwowane uszkodzenia części elementów żelbetowych występujące w strefach podporowych miejsca w których głębokość oparcia wynosi mniej niż 4,0 cm należy odpowiednio wzmocnić.

Stan techniczny prefabrykowanych belek żelbetowych objętych niniejszym opracowaniem należy ocenić jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono uszkodzeń wskazujących na niewłaściwą pracę lub też wskazujących na „rozwojowe” uszkodzenia -obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objęte niniejszym opracowaniem belki żelbetowe można dopuścić do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych

Ze względu na poziom uszkodzeń analizowanych belek w strefach podporowych oraz ich niewystarczającą głębokość oparcia na stolikach wsporników blachownicowych zaleca się wykonanie szczegółowych napraw i wzmocnień kluczowych elementów przed przystąpieniem do dalszych prac termomodernizacyjnych.


Na rysunku poniżej przedstawiono propozycje zakresu prac dotyczący prefabrykowanych belek żelbetowych kondygnacji 6. Zakres prac podzielono na dwie grupy:

- **Naprawa (oznaczone kolorem czerwonym)** – są to miejsca uszkodzonej otuliny wymagające odtworzenia i zabezpieczenia odsłoniętych prętów zbrojenia elementów konstrukcji.
- **Wzmocnienie (oznaczone kolorem zielonym)** – są to miejsca w których głębokość oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych, jest zbyt mała i wymaga rozbudowania stolika podporowego wsporników stalowych.

Dodatkowo należy bezwzględnie usunąć wszelkie ślady korozji występujące na stalowych elementach konstrukcyjnych, a następnie zabezpieczyć je odpowiednimi środkami ochrony.

Zaleca się również usunięcie wszelkich luźnych elementów zaprawy wypełniającej przestrzeń między elementami i ich odtworzenie.

Występujące zarysowania podłużne na ścianach bocznych belek żelbetowych o rozwarości większej niż 0,3mm należy zamknąć przy wykorzystaniu metody iniekcji ciśnieniowej.

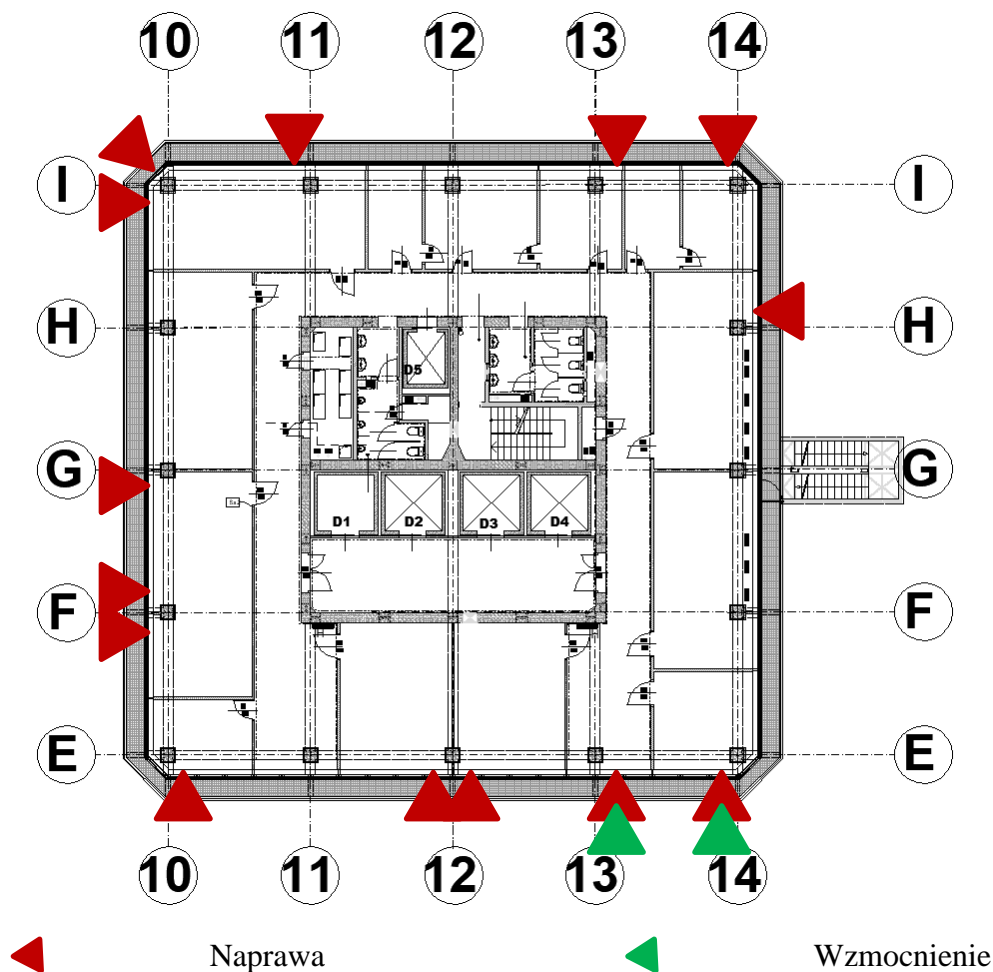


Rys. 22 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Zakres proponowanych prac

5.3. WSPORNIKI STALOWE

Analizowane wsporniki stalowe o wysięgu ok. 180 cm wg. [1.2] w tym 90 cm poza lico muru wykonano jako elementy blachownicowe o przekroju przedstawionym na rysunku poniżej.

1) – podcięte żeberka usztywniające w miejscach oparcia belek żelbetowych

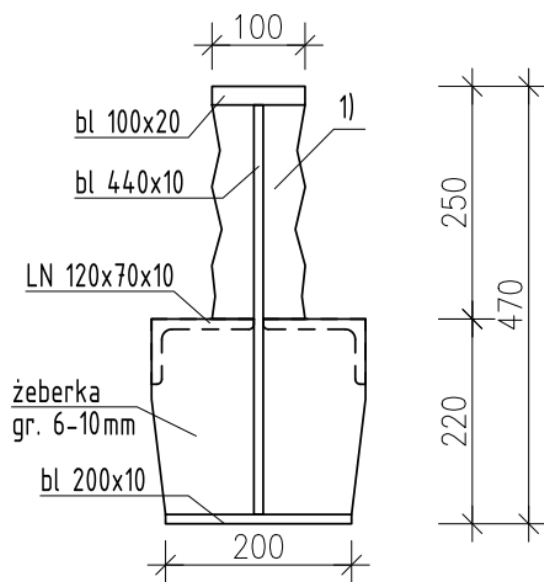


Rys. 23 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacjami typowymi

Uzyskane z pomiarów wielkości przekroju wsporników stalowych różnią się nieznacznie od wytycznych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Zaobserwowana różnica dotyczy wysokości środka elementu, która wynosi odpowiednio 457 mm wg [1.2] oraz 440 mm wg stanu rzeczywistego. Powyższa różnica jest znikoma i nie wywiera znaczącego wpływu na nośność elementu.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych nie stwierdzono występowania znaczących uszkodzeń wsporników stalowych. Drobne wady w postaci miejscowych uszkodzeń ochronnej warstwy antykorozyjnej oraz występującej rdzy należy naprawić poprzez zeszlifowanie i odtworzenie warstw ochronnych. Uszkodzenia pasa górnego wspornika w osi 10/F nad kondygnacją 6 należy naprawić poprzez odtworzenie lub wzmocnienie uszkodzonej części elementu. Prace te należy realizować na podstawie projektu wykonawczego wraz z uwzględnieniem warunków ochrony ppoż.

Podczas oględzin wsporników stalowych odnotowano występowanie w elementach w osi 14/F pozostałości po usuniętej drabince ewakuacyjnej w postaci przyspawanych blach. Przed przystąpieniem do dalszych prac termomodernizacyjnych zaleca się usunięcie pozostałości po usuniętych elementach oraz zabezpieczenie powierzchni wsporników w miejscu ich występowania.

W części analizowanych wsporników odnotowano przemieszczenia poziome wsporników bez widocznych uszkodzeń pozostałej części konstrukcji. Lokalizację wsporników z zaobserwowanym przemieszczeniem przedstawiono na poniższym rysunku.

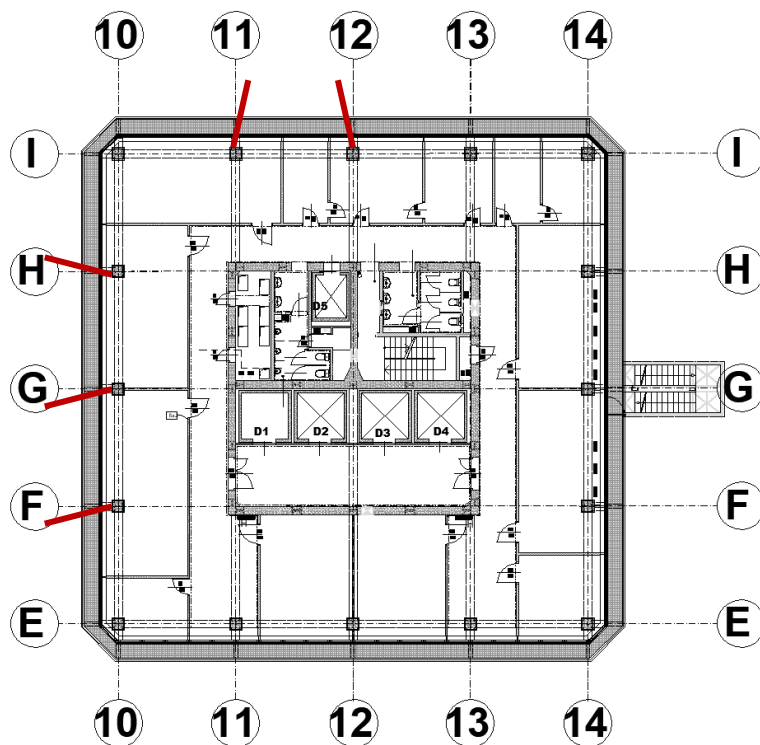

Przemieszczenie wspornika

Rys. 24 Wsporniki nad kondygnacją 6 (Poziom +25.20) – przemieszczenia

W miejscach przemieszczenia wsporników nie zaobserwowano uszkodzeń konstrukcji - brak śladów wybożenia konstrukcji wsporczej pomostów. Z uwagi na jakość wykonania robót można przyjąć, że wady te powstały na etapie wznoszenia obiektu i nie stanowią zagrożenia dla dalszego użytkowania konstrukcji. Stan techniczny stalowych wsporników blachownicowych objętych niniejszym opracowaniem należy ocenić jako dobry. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych nadają się do dalszej eksploatacji.

6. ANALIZA OBCIĄŻEŃ

Szczegółowa analiza obciążeń murów, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych znajdują się kolejno w opracowaniach [3.1], [3.3], [3.4].

6.1. PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ WG ARCHIWALNEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI [1.2] ORAZ DLA NOWEGO STANU PROJEKTOWANEGO

W oparciu o przeprowadzone analizy obciążeń [3.1, 3.3, 3.4] zewnętrznych elementów konstrukcji objętych niniejszym opracowaniem od ścian zewnętrznych można stwierdzić, **że w każdym z analizowanych przypadków wartości obciążeń są mniejsze od wartości założonych w pierwotnym projekcie konstrukcji [1.2].**

W przypadku proponowanych zmian szklenia [2] przyrost obciążeń od ściany zewnętrznej w stosunku do stanu istniejącego wynosi 0,23 kN/mb co stanowi 8,8%. Należy pamiętać, że obciążenie od ścian zewnętrznych stanowi jedynie część obciążeń całkowitych belek. W stosunku do całkowitych obciążeń przypadających na belki przyrost obciążeń od zmiany szklenia stanowi 2,50% do stanu istniejącego - można uznać go za pomijalnie mały i nie mający znaczącego wpływu na analizowane elementy objęte niniejszym opracowaniem.

L.P.	Obciążenia belki dla poszczególnych faz	Wartość obciążenia belki od ściany murowanej kN/mb	Dopuszczalna wartość obciążenia wg projektu konstrukcji [1.2] kN/mb	Przyrost obciążeń od ściany kN/mb	Procentowy przyrost obciążeń od ściany %
1	Stan istniejący	3,90	<4,30	-	-
2	Stan projektowany wg [1.1]	4,08	<4,30	0,18	4,6%
3	Stan projektowany z uwzględnieniem zmian [2] (szklenie dwukomorowe)	4,24	<4,30	0,34	8,7%

Tab. 1 Porównanie obciążeń belki Poz. 2.4.b od ściany zewnętrznej dla różnych faz

L.P.	Obciążenia belki dla poszczególnych faz	Wartość obciążenia belki od ściany murowanej kN/mb	Pozostałe obciążenia belki wg [1.2] kN/mb	Łączne obciążenie belki kN/mb	Procentowy przyrost obciążeń całkowitych belki %
1	Stan istniejący	3,97	6,70	10,67	-
2	Stan projektowany z uwzględnieniem zmian [2] (szklenie dwukomorowe)	4,24	6,70	10,94	2,50%

Tab. 2 Porównanie obciążeń belki Poz. 2.4.b od obciążeń całkowitych

7. WNIOSKI

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje zewnętrznych elementów części wysokiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że:

- obciążenia wywołane przez ścianę zewnętrzną części wysokiej budynku przy zmianie szklenia zespolonego z jednokomorowego (łączna grubość szyb $2 \times 4 = 8$ mm) na dwukomorowe (łączna grubość szyb $6 + 4 + 4 = 14$ mm) **ciężar ściany zewnętrznej nie przekroczy ciężaru zakładanego w projekcie archiwalnym [1.2]**. Założone w dokumentacji archiwalnej obciążenia od ściany zewnętrznej wynoszą **430 kg/mb** (4,30 kN/mb), planowane obciążenia osiągną wartość **424 kg/mb** (4,24 kN/mb).
- **Zewnętrzne ściany murowane** na kondygnacji 6 o grubości 25 cm, wykonane są głównie z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ścian wynosi ok 95 cm. Na górnej krawędzi ścian opiera się stalowy profil złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3. Lokalnie na murze oparte są słupki stalowe. Oba elementy stanowią podkonstrukcję do montażu stolarki okiennej. Zwieńczenie góry ściany na kondygnacji 6 wykonane zostało głównie w formie podlewki o grubości od 8 do 14 cm z lokalnym zwieńczeniem ściany ceramicznymi elementami murowymi gr. 6,5 cm.
- w odległościach ok 120 cm od głównych słupów nośnych zlokalizowane są pionowe instalacyjne w których poprowadzona jest instalacja c.o. Piony przerywają ciągłość ścian murowanych i podlewek,
- ogólny stan techniczny ścian murowanych można określić jako dostateczny, częściowo zły. Należy jednak stwierdzić, że część uszkodzeń nie pozwala na bezpieczne wykonanie planowanych prac termomodernizacyjnych. W związku z powyższym przed przystąpieniem do dalszych prac modernizacyjnych należy wykonać prace naprawcze opisane w punkcie 5 opracowania,
- dodatkowo zaleca się usunięcie źle wykonanych zamknięć pionów instalacyjnych, oczyszczenie ich z śmieci, osłonięcie izolacją termiczną w celu ograniczenia strat ciepła i wykonanie zamknięć z odpowiednim przewiązaniem do istniejących murów.
- **Prefabrykowane belki żelbetowe** wykonano jako jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do środków stolików z kątowników LN 120x70x10 i żeberek usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników LR 60x6,

- w prefabrykowanych belkach odnotowano występowanie zbrojenia poprzecznego z żebrowanych prętów Ø12 oraz strzemion z gładkich prętów Ø6 w rozstawie ~30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości ~1,0 m od podpory. Otulina w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm,
- na podstawie badania Młotkiem Schmidta typu N ustalono, że wyniki wykazują znaczne rozbieżności w wartościach wytrzymałości betonu na ściskanie w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach do analizy przyjęto beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B 20) (wg PN - EN 206-1),
- w części belek prefabrykowanych objętych niniejszym opracowaniem odnotowano uszkodzenia w strefie oparcia analizowanych elementów na stolikach stalowych wsporników. Uszkodzenia te występują głównie w postaci odkruszonych kawałków otuliny, co w części przypadkach doprowadziło do odsłonięcia prętów zbrojeniowych. Należy podkreślić, że zaobserwowane uszkodzenia powstały najprawdopodobniej na etapie wykonywania prefabrykatów i ich montażu, nie są to uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pracy elementów,
- w strefie podporowej oraz rzadziej w przęsłach analizowanych elementów występują zarysowania powierzchni betonu. Zaobserwowane rysy występują w poziomie oparcia belek żelbetowych na wspornikach stalowych. Zakres występowania zarysowań obejmuje przeważnie strefę ok 1,5 m od podpory lub przebiega przez całą długość belek. Zaobserwowane uszkodzenia są nieaktywne – powstały najprawdopodobniej w początkowej fazie wykonywania i eksploatacji,
- objęte niniejszym opracowaniem prefabrykowane belki żelbetowe można dopuścić do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych obejmujących: odtworzenie otuliny uszkodzonych elementów, zapewnienie minimalnej głębokości oparcia belek prefabrykowanych na stolikach wsporników blachownicowych oraz zamknięcie zarysowań o szerokości większej niż 0,3mm, na co wskazano w punkcie 5 niniejszego opracowania.

Odtworzenia otuliny należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu PCC.

Naprawa rys proponuje się naprawę zarysowań belki żelbetowej o rozwarości powyżej 0,3mm metodą iniekcji ciśnieniowej materiałem na bazie żywicy epoksydowej jako połączenie siłowe.

Zwiększenie głębokości oparcia należy zrealizować poprzez dospawanie dodatkowych elementów stalowych do wsporników podpierających przedmiotowe belki. Powyższe prace należy prowadzić na podstawie projektu wykonawczego, który nie stanowi części niniejszego opracowania.

- **Wsporniki stalowe** o wysięgu ok. 1,8 m wykonano jako blachownicowe ze stali St3S o przekroju dwuteowym zbudowanym z:
 - półki górnej - 100x20 mm
 - środnika - 440x10 mm

- pasa dolnego - 200x10 mm
- żeberek usztywniających - gr. 6-10 mm,
- analizowane wsporniki stalowe stanowią główne oparcie konstrukcji wsporczej pomostów roboczych wraz z balustradami pełniącymi funkcję podkonstrukcji pod elewację z blachy trapezowej. Ponadto za pośrednictwem przyspawanych stolików z kątowników LN 100x70x10 wsporniki pełnią funkcję oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych na których to usytuowano murowane ściany zewnętrzne wraz z warstwami izolacyjnymi i stolarką okienną,
- przeprowadzone wizje lokalne nie wykazały znaczących uszkodzeń analizowanych elementów. Stan techniczny stalowych wsporników blachownicowych objętych niniejszym opracowaniem oceniono jako dobry. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i napraw wskazanych elementów nadają się do prowadzenia dalszych prac termomodernizacyjnych. Prace te należy realizować na podstawie projektu wykonawczego wraz z uwzględnieniem warunków ochrony ppoż,
- analizowane zewnętrzne wsporniki stalowe budynku Collegium Altum objęte niniejszym opracowaniem można dopuścić do dalszej eksploatacji po przeprowadzeniu prac wskazanych w punkcie 5 niniejszego opracowania,
- ze względu na ograniczony dostęp do części analizowanych elementów zaleca się, na etapie prac wykonawczych na bieżąco weryfikować zgodność stanu istniejącego z założeniami projektowymi archiwalnej dokumentacji [1.2] i wskazaniami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1 Lokalizacja analizowanych wsporników stalowych i żelbetowych belek prefabrykowanych (źródło [1.1])	6
Rys. 2 Lokalizacja analizowanych ścian murowanych (źródło [1.1]).....	7
Rys. 3 Lokalizacja wsporników stalowych i belek żelbetowych Poz. 2.4.b - rzut (fragment rysunku nr 9 – Rzut Piętra 5 dokumentacji archiwalnej [1.2]).....	7
Rys. 4 Analizowane elementy w przekroju (źródło: Dokumentacja [1.1] rysunek A14)	8
Rys. 5 Zewnętrzny wspornik blachownicowy (dokumentacja archiwalna [1.2])	9
Rys. 6 Obciążenia wsporników stalowych [1.2].....	9
Rys. 7 Schemat obciążenia wspornika stalowego.....	9
Rys. 8 Zakres wizji lokalnej kondygnacji 6 (źródło szkicu [1.1]).....	10
Rys. 9 Profil stalowy złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3 służący do montażu stolarki okiennej	13
Rys. 10 Detal oparcia profilu stalowego na murze	13
Rys. 11 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Typy zwieńczenia ścian murowanych.....	16
Rys. 12 Lokalizacja zinwentaryzowanych pionów instalacyjnych.....	17
Rys. 13 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym.....	43
Rys. 14 Przekrój belki żelbetowej.....	43
Rys. 15 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym.....	78
Rys. 16 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych	78
Rys. 17 Wspornik stalowy (widok z boku)	80
Rys. 18 Wymogi dla wiązania elementów murowych zgodnie z PN-B-03002.....	109
Rys. 19 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Zakres proponowanych prac.....	110
Rys. 20 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (podpora)	112
Rys. 21 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (prześło)	112
Rys. 22 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Zakres proponowanych prac.....	114
Rys. 23 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacjami typowymi.....	115
Rys. 24 Wsporniki nad kondygnacją 6 (Poziom +25.20) – przemieszczenia	116

SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1 Przykładowe ubytki zaprawy w spinach pionowych.....	11
Fot. 2 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych materiałach i kształtach z ubytkami spoin pionowych.)	12
Fot. 3 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonych elementów murowanych z wypełnieniem ubytków między elementami zaprawą i gruzem)	12
Fot. 4 Widok zwieńczenia ściany podławką wyrównującą gr. 9 cm pod profilem stalowym	14
Fot. 5 Przykład zwieńczenia ściany podławką.	14
Fot. 6 Widok zbrojenia podławki zwieńczającej ścianę.	15
Fot. 7 Widok zwieńczenia ściany ceramicznymi elementami murowymi.	15

<i>Fot. 8 Widok otwartego pionu instalacyjnego, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem</i>	<i>17</i>
<i>Fot. 9 Widok pionu instalacyjnego zamkniętego zaprawą i gruzem</i>	<i>18</i>
<i>Fot. 10 Widok zamkniętego pionu instalacyjnego.....</i>	<i>18</i>
<i>Fot. 11 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.</i>	<i>19</i>
<i>Fot. 12 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>19</i>
<i>Fot. 13 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.....</i>	<i>20</i>
<i>Fot. 14 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Zwieńczenie ściany uszkodzonymi ceramicznymi elementami murowymi gr. 6,5 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.....</i>	<i>20</i>
<i>Fot. 15 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego zaprawą i gruzem.</i>	<i>21</i>
<i>Fot. 16 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Wysokość ściany murowanej ~95 cm. Grubość podlewki między belką żelbetową a ścianą ~5 cm. Grubość podlewki pod profilem stalowym ~9 cm.</i>	<i>21</i>
<i>Fot. 17 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem..</i>	<i>22</i>
<i>Fot. 18 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wykonanie ściany z elementów murowych 18x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>22</i>
<i>Fot. 19 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>23</i>

<i>Fot. 20 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>23</i>
<i>Fot. 21 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>24</i>
<i>Fot. 22 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>24</i>
<i>Fot. 23 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Zarysowania elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>25</i>
<i>Fot. 24 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>25</i>
<i>Fot. 25 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.</i>	<i>26</i>
<i>Fot. 26 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>26</i>
<i>Fot. 27 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>27</i>
<i>Fot. 28 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>27</i>
<i>Fot. 29 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>28</i>
<i>Fot. 30 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Zarysowania elementów murowych. Ściana z elementów murowych 18x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>28</i>
<i>Fot. 31 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>29</i>

- Fot. 32 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60, 60x60 cm). Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego..... 29
- Fot. 33 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi. 30
- Fot. 34 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem. 30
- Fot. 35 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem. 31
- Fot. 36 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. 31
- Fot. 37 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem. 32
- Fot. 38 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego..... 32
- Fot. 39 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z elementów murowych o zróżnicowanych materiałach i kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką..... 33
- Fot. 40 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. 33
- Fot. 41 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem. 34

<i>Fot. 42 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>34</i>
<i>Fot. 43 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.</i>	<i>35</i>
<i>Fot. 44 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.....</i>	<i>35</i>
<i>Fot. 45 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożach. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Zwieńczenie ściany podlewką. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem.....</i>	<i>36</i>
<i>Fot. 46 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o różnicowanych kształtach (24x60, 60x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>36</i>
<i>Fot. 47 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi, zaprawą i gruzem.</i>	<i>37</i>
<i>Fot. 48 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>37</i>
<i>Fot. 49 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o różnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>38</i>
<i>Fot. 50 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>38</i>
<i>Fot. 51 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z elementów murowych o różnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów.</i>	<i>39</i>
<i>Fot. 52 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych</i>	

<i>o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>39</i>
<i>Fot. 53 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki w spoinach pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>40</i>
<i>Fot. 54 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>40</i>
<i>Fot. 55 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.</i>	<i>41</i>
<i>Fot. 56 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Niewłaściwy kierunek układania elementów. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.</i>	<i>41</i>
<i>Fot. 57 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem.....</i>	<i>42</i>
<i>Fot. 58 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>42</i>
<i>Fot. 59, 60 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Uszkodzenia belki nad podporą i przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.</i>	<i>45</i>
<i>Fot. 61 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki</i>	<i>46</i>
<i>Fot. 62 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>46</i>
<i>Fot. 63, 64 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>47</i>
<i>Fot. 65 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>48</i>
<i>Fot. 66 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.</i>	<i>48</i>

<i>Fot. 67 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/I. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.....</i>	<i>49</i>
<i>Fot. 68, 69 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>50</i>
<i>Fot. 70 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>51</i>
<i>Fot. 71 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>51</i>
<i>Fot. 72 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>52</i>
<i>Fot. 73 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.</i>	<i>52</i>
<i>Fot. 74 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>53</i>
<i>Fot. 75 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>53</i>
<i>Fot. 76 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.</i>	<i>54</i>
<i>Fot. 77 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>54</i>
<i>Fot. 78, 79 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowania pionowe belki. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>55</i>
<i>Fot. 80 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Zarysowania belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.</i>	<i>56</i>
<i>Fot. 81 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>56</i>
<i>Fot. 82 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – belka w osiach 10/I. Całkowite odkrycie stalowych profili ceowych opartych na wspornikach stalowych.....</i>	<i>57</i>
<i>Fot. 83, 84 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegająca zaprawa i gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>58</i>
<i>Fot. 85 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>59</i>
<i>Fot. 86 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>59</i>
<i>Fot. 87 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>60</i>

<i>Fot. 88 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>60</i>
<i>Fot. 89 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Zarysowanie elementu w miejscu oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy</i>	<i>61</i>
<i>Fot. 90, 91 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>62</i>
<i>Fot. 92 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>63</i>
<i>Fot. 93 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>63</i>
<i>Fot. 94, 95 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>64</i>
<i>Fot. 96 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle</i>	<i>65</i>
<i>Fot. 97 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>65</i>
<i>Fot. 98 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.....</i>	<i>66</i>
<i>Fot. 99, 100 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>67</i>
<i>Fot. 101 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki</i>	<i>68</i>
<i>Fot. 102 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>68</i>
<i>Fot. 103, 104 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Zalegająca zaprawa i gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.</i>	<i>69</i>
<i>Fot. 105 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle</i>	<i>70</i>
<i>Fot. 106, 107 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>71</i>
<i>Fot. 108 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>72</i>
<i>Fot. 109 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.</i>	<i>72</i>
<i>Fot. 110, 111 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>73</i>

<i>Fot. 112, 113 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Zarysowania belki nad podporą oraz w strefie przypodporowej na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>74</i>
<i>Fot. 114 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>75</i>
<i>Fot. 115 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>76</i>
<i>Fot. 116 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa – belka w osiach 14/E. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.</i>	<i>77</i>
<i>Fot. 117 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych (widok z góry).....</i>	<i>79</i>
<i>Fot. 118 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych (widok z dołu).....</i>	<i>79</i>
<i>Fot. 119 Wspornik stalowy (widok z boku)</i>	<i>80</i>
<i>Fot. 120 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z dołu)</i>	<i>81</i>
<i>Fot. 121 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z góry)</i>	<i>81</i>
<i>Fot. 122, 123 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>82</i>
<i>Fot. 124, 125 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z dołu) Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>83</i>
<i>Fot. 126 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z góry) Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>84</i>
<i>Fot. 127, 128 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/G. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>85</i>
<i>Fot. 129, 130 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>86</i>
<i>Fot. 131, 132 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>87</i>
<i>Fot. 133, 134 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 14/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>88</i>
<i>Fot. 135, 136 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>89</i>
<i>Fot. 137, 138 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I (widok z dołu) Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>90</i>
<i>Fot. 139 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I (widok z góry) Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 11. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>91</i>
<i>Fot. 140, 141 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z dołu) Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>92</i>
<i>Fot. 142 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z góry) Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>93</i>

<i>Fot. 143, 144 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Północna – wspornik w osiach 10/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>94</i>
<i>Fot. 145, 146 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/I. Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.</i>	<i>95</i>
<i>Fot. 147, 148 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/H (widok z góry) Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.</i>	<i>96</i>
<i>Fot. 149 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/H (widok z góry) Przemieszczenie wspornika w kierunku osi I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>97</i>
<i>Fot. 150, 151 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G (widok z dołu) Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>98</i>
<i>Fot. 152 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G (widok z góry) Przemieszczenie wspornika w kierunku osi F. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>99</i>
<i>Fot. 153, 154 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F (widok z dołu) Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>100</i>
<i>Fot. 155, 156 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F (widok z góry) Przemieszczenie wspornika w kierunku osi E. Uszkodzenie pasa górnego, szerokość pasa przy murze 8,5 cm.</i>	<i>101</i>
<i>Fot. 157, 158 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>102</i>
<i>Fot. 159, 160 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 10/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>103</i>
<i>Fot. 161, 162 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 11/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>104</i>
<i>Fot. 163, 164 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 12/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>105</i>
<i>Fot. 165, 166 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 13/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>106</i>
<i>Fot. 167, 168 Kondygnacja 6 (Poziom +25.20) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 14/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>107</i>
<i>Fot. 169 Konstrukcja naroża nad kondygnacją 7</i>	<i>113</i>

ZAŁĄCZNIKI

- **Załącznik 1** – Kopie uprawnień projektantów

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-0056-0022/14

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

DECYZJA Nr RZE/X/0022/14

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr inż. Pawła Szczepana Szymańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie, praktykę zawodową i uprawnienia budowlane z dnia 20 czerwca 2012 r. nr ewid. WKP/0031/OWOK/12 a także znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem

**Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
nadaje**

**Panu Pawłowi Szczepanowi Szymańskiemu
ur. dnia 26 grudnia 1978 r. w Szczepieszynie**

doktorowi inżynierowi budownictwa

tytuł

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

**w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji
monolitycznych i murowych.**

Pan dr inż. Paweł Szczepan Szymański może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego na terenie całego kraju w wyżej wymienionym zakresie.

Uzasadnienie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego ustaliła, że Pan dr inż. Paweł Szczepan Szymański spełnia wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). W związku z powyższym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekła jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



**Skład Orzekający
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej


Mgr inż. Leszek Ganowicz

Mgr inż. Zbigniew Drewnowski

Otrzymują:

1. Pan Paweł Szczepan Szymański ul. Gajczyńskiego 16, 60-317 Poznań.
2. Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna.
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
4. z/a.

Pan Paweł Szczepan Szymański uiszczył opłatę w kwocie 10 zł (dziesięć złotych) na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

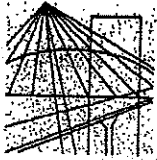

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KW-0055-07/2012

Poznań, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Paweł Szczepan Szymański

doktor inżynier nauk technicznych
w zakresie budownictwa

urodzony dnia 26 grudnia 1978 r. w Szczepleszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0031/OWOK/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

[Handwritten signature]
dr inż. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Paweł Szczepan Szymański jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński.....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymują:

1. Pan Paweł Szczepan Szymański
61-622 Poznań, ul. Naramowicka 41/9
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LRL-E66-9YA *

Pan Paweł Szczepan Szymański o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/12
adres zamieszkania ul. Gajcego 16, 60-461 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

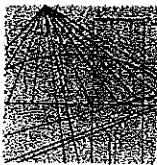

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-KW-0054-0055-12/2014

Poznań, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Michał Tomasz Pikos

doktor inżynier nauk technicznych
w zakresie budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1977 r. w Słupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0051/PWOK/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

Wiesław Buczkowski

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Michał Tomasz Pikos jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski..... *Buczkowski*

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki..... *Pawlicki*

Otrzymują:

1. Pan Michał Tomasz Pikos
62-420 Strzałkowo, ul. Wojska Polskiego 3
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9IT-VTQ-IKD *

Pan Michał Tomasz Pikos o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0274/14
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 3, 62-420 Strzałkowo
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.