
OPRACOWANIE NR 16

EKSPERTYZA OKREŚLAJĄCA STAN TECHNICZNY ŚCIAN
MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH, PREFABRYKOWANYCH BELEK
ŻELBETOWYCH ORAZ WSPORNIKÓW STALOWYCH NA KONDYGNACJI 5,
DOTYCZĄCA BUDOWY PN. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I
PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM
ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU”

ZAMAWIAJĄCY: PTB NICKEL Sp. z o.o.
PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B
Jelonek k/Poznania
62-002 Suchy Las

WYKONAWCA: EKSPERTIS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

Opracowali:

dr inż. Paweł Szymański

rzeczoznawca budowlany nr RZE/X/0022/14
w spec. konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
konstrukcji monolitycznych i murowych
upr. nr WKP/0031/OWOK/12
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

dr inż. Michał Pikos

upr. bud. nr ewid. WKP/0051/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Maciej Pogoda

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. WSTĘP	3
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE.....	3
1.5. PRZEPISY	4
2. OGÓLNY OPIS BUDYNKU.....	5
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE DLA ANALIZOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.....	6
4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ	10
4.1. OGÓLNY OPIS ŚCIAN MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH	11
4.1.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Ściany murowane zewnętrzne.....	20
4.2. OGÓLNY OPIS PREFABRYKOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH	45
4.2.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe nad kondygnacją 5	47
4.2.2. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe pod kondygnacją 5	82
4.3. OGÓLNY OPIS WSPORNIKÓW STALOWYCH.....	98
4.3.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe nad kondygnacją 5	103
4.3.2. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe pod kondygnacją 5	126
5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.....	140
5.1. ŚCIANY MUROWANE.....	140
5.2. PREFABRYKOWANE BELKI ŻELBETOWE.....	143
5.3. WSPORNIKI STALOWE	148
6. ANALIZA OBCIĄŻEŃ	151
6.1. PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ WG ARCHIWALNEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI [1.2] ORAZ DLA NOWEGO STANU PROJEKTOWANEGO.....	151
7. WNIOSKI	152
SPIS RYSUNKÓW	155
SPIS FOTOGRAFII.....	155
ZAŁĄCZNIKI.....	168

1. WSTĘP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 196/2020/styczeń/7/NIC 00042980 zawarta między *PTB NICKEL Sp. z o.o. oraz PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.*, a *EKSPERTIS Sp. z o.o. Sp. k.*

Zamawiający: *PTB NICKEL Sp. z o.o., PTB NICKEL TECHNOLOGIA Sp. z o.o.; ul. Obornicka 6B w Jelonku k/Poznania, 62-002 Suchy Las*

Wykonawca: *EKSPERTIS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań*

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza określająca stan techniczny ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych na kondygnacji 5, dotyczących budowy pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku (zadanie A) oraz modernizację i przebudowę niektórych elementów (zadanie B) Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznania.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu techniczny ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych kondygnacji 5.

Zakres opracowania obejmuje:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej
- Analiza otrzymanej dokumentacji
- Sformułowanie wniosków

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

[1] Dokumentacja przetargowa dla zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa budynku Collegium Altum (ZP/008/19).

[1.1] **PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO** przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Wykonany przez J.P. Projekt Jacek Podyma, kwiecień 2017

[1.2] **DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna – Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, cz. Wysoka (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[1.3] **DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna A.E. – Budynek Niski (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[1.4] **DOKUMENTACJA ARCHIWALNA** – Budynek Dydaktyczny i Biblioteka Główna A.E. – Budynek Niski (Fragmenty); Wykonana przez MIASTOPROJEKT – POZNAŃ; marzec 1978 r.

[2] Wytyczne montażu stolarki okiennej

[3.1] EKSPERTYZA TECHNICZNA – potwierdzająca możliwość przeniesienia dodatkowych obciążeń przez konstrukcję w związku z zmianą szklenia z jednokomorowego na dwukomorowe dotyczące budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; styczeń 2020 r.

[3.2] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny ścian murowanych zewnętrznych na kondygnacjach 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; luty 2020 r.

[3.3] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny belek żelbetowych w obrysie budynku podpierających ściany murowane zewnętrznych na kondygnacjach 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; marzec 2020 r.

[3.4] EKSPERTYZA TECHNICZNA – określająca stan techniczny wsporników stalowy stanowiących oparcie balustrad, konstrukcji wsporecznej pomostów oraz prefabrykowanych belek żelbetowych nad kondygnacjami 16, 17, 18 dotycząca budowy pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU (ZADANIE A) ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW (ZADANIE B) COLLEGIUM ALTUM UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU” – opracowana przez EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K. – POZNAŃ; marzec 2020 r.

1.5. PRZEPISY

- Obowiązujące przepisy prawne
- Obowiązujące normy budowlane
- Literatura fachowa

2. OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Budynek Collegium Altum zlokalizowany jest w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki. Obiekt realizowany był etapowo w latach 1976-1995. Budynek składa się z dwóch części:

- niskiej – 5 kondygnacyjnej o wysokości 21,60 m, rzut budynku ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, dostosowany do kształtu działki
- wysokiej – 22 kondygnacyjnej o wysokości 82,50 m zwieńczonej 25 metrowym masztem antenowym, na planie kwadratu o boku 27,60 m, na każdej kondygnacji znajdują się galerie okalające każdą kondygnację.

Budynek pełni funkcję dydaktyczną i biurową. W części niskiej zlokalizowane są komercyjne biura, sale dydaktyczne, biblioteka oraz pomieszczenia biurowe pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, pomieszczenia techniczne. W części wysokiej zlokalizowane są głównie pomieszczenia biurowe pracowników naukowych, sale dydaktyczne, biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pomieszczenia techniczne do obsługi budynku.

Konstrukcja główna części wysokiej trzonowa. Centralnie zlokalizowany trzon o wymiarach 12,4x12,4 m stanowi układ ścian żelbetowych o modułach 6,0 m. Zewnętrzną konstrukcję budynku stanowi obwodowa rama stalowa połączona z trzonem za pomocą belek i stropów. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych z nadbetonem grubości 4,0-5,0 cm zbrojonym siatkami z prętów Ø10 w oczkach 200x200 mm.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE DLA ANALIZOWANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU


Analizowane ściany zewnętrzne w obrysie budynku na kondygnacji 5, są ścianami murowanymi o wysokości ok 94 cm i grubości 25 cm. Ściany te opierają się bezpośrednio na prefabrykowanych belkach żelbetowych.

Na górnej krawędzi ściany oparty jest profil stalowy do którego mocowana jest istniejąca stolarka okienna.


Prefabrykowane belki żelbetowe o szerokości 25 cm i wysokości 64 cm są elementami jednoprzęsłowymi, wolnopodpartymi o rozpiętości ok 6,0 m, opartymi na stalowych wspornikach mocowanych do słupów głównych budynku.

W odległościach ok 120 cm od słupów głównych w belkach i ścianach wykonane są otwory pionowe przez które poprowadzona jest instalacja c.o.


Stalowe wsporniki blachownicowe o przekroju dwuteowym. Elementy przyspawane są do słupów głównych budynku w osiach 10-14 oraz E-I z każdej strony elewacji stanowią oparcie zarówno prefabrykowanych belek żelbetowych jak również konstrukcji stalowych galerii okalających kondygnację od 5 do 18.

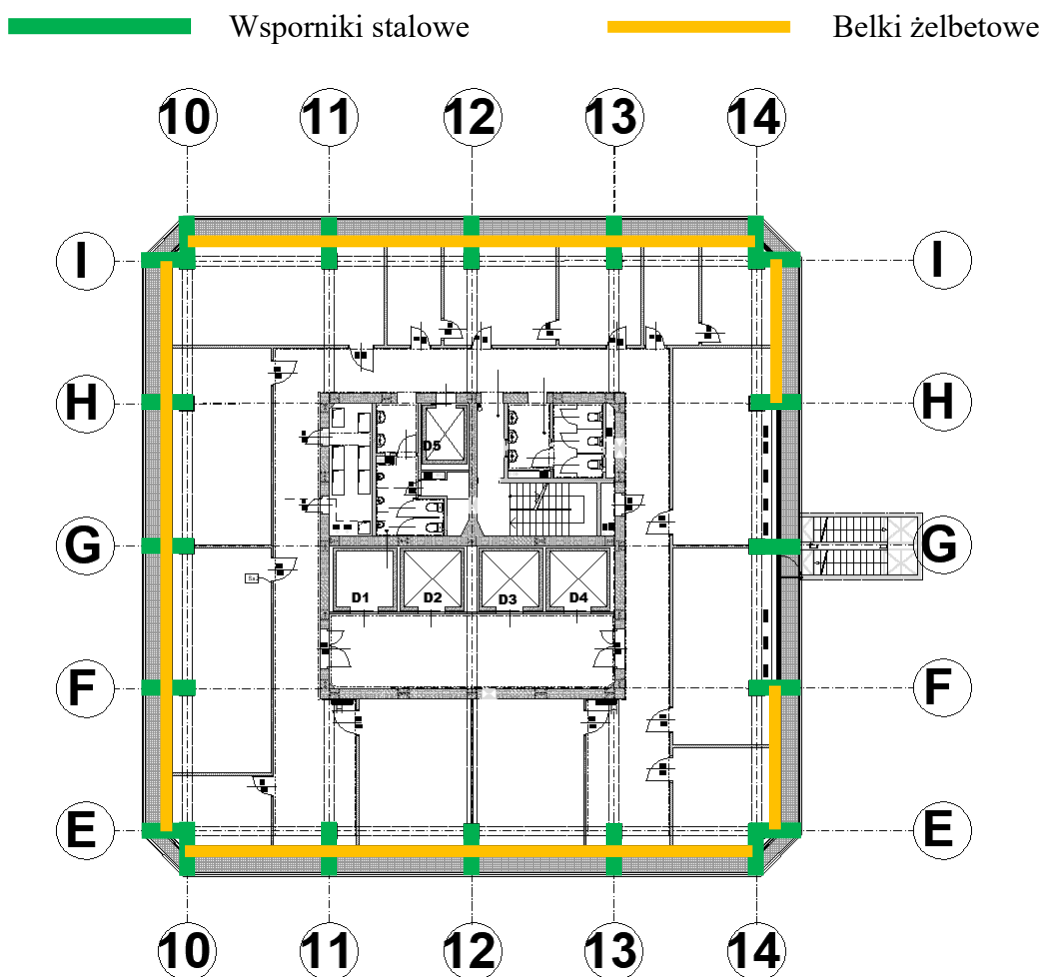

Rys. 1 Lokalizacja analizowanych wsporników stalowych i żelbetowych belek prefabrykowanych (źródło [1.1])

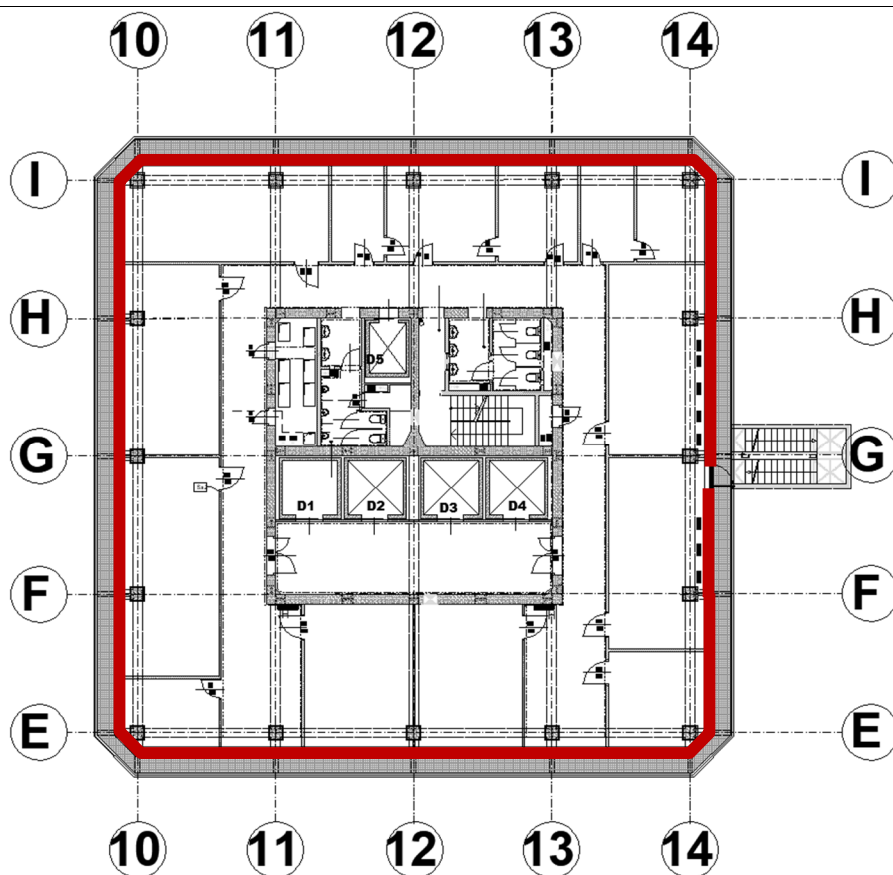


Rys. 2 Lokalizacja analizowanych ścian murowanych (źródło [1.1])

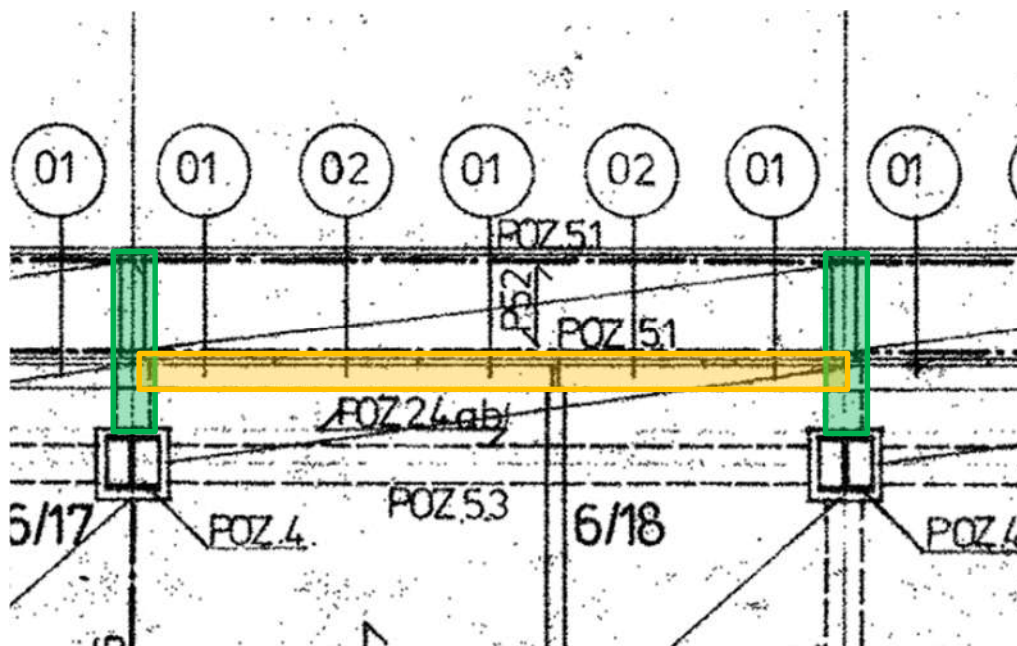

Rys. 3 Lokalizacja wsporników stalowych i belek żelbetowych Poz. 2.4.b - rzut (fragment rysunku nr 9 – Rzut Piętra 5 dokumentacji archiwalnej [1.2])


■ - Ściany murowane ■ - Wsporniki stalowe ■ - Belki żelbetowe

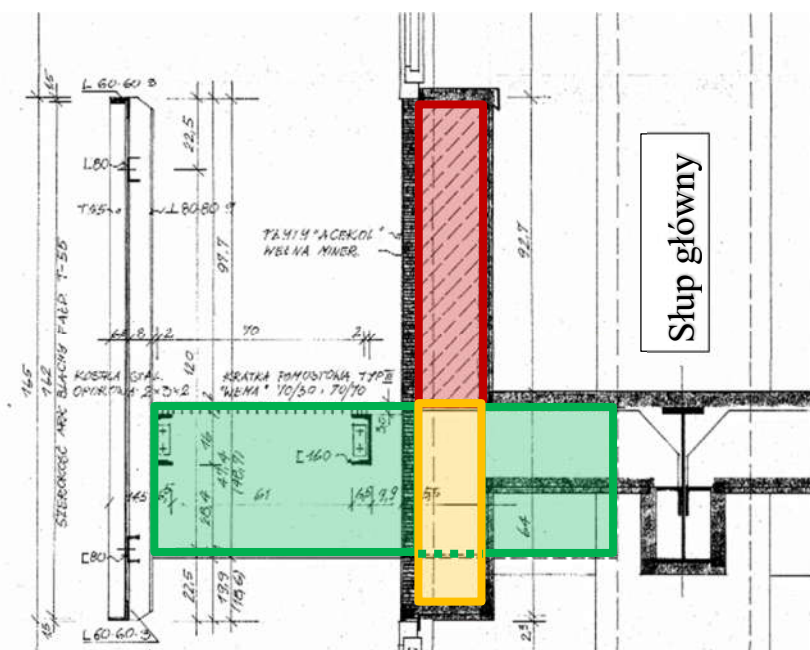

Rys. 4 Analizowane elementy w przekroju (źródło: Dokumentacja [1.1] rysunek A14)

Zgodnie z projektem archiwalnym budynku [1.2] analizowane prefabrykowane belki żelbetowe o pozycji obliczeniowej Poz. 2.4.b (str.9 i 14) wykonano z betonu klasy B 250 o marce Rw 170 zbrojonego stalą gładką St0. Belki o wymiarach 25,0x64,0 cm z ograniczeniem wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia na wspornikach stalowych. Główne zbrojenie elementów zaprojektowano z 4 prętów $\varnothing 16$ układanych w dolnej części elementu, 2 wkładki z prętów $\varnothing 14$ w miejscu podpór oraz strzemion $\varnothing 6$ w rozstawie co 30 cm z zagęszczeniem rozstawu w miejscu podpór. Belki obciążono bezpośrednio ścianami murowanymi wraz ze stolarką okienną oraz monolitycznymi płytami żelbetowymi rozpiętymi między analizowanymi elementami, a belkami stalowymi. Zgodnie z pkt. Poz. 2.4.b (str. 14) [1.2] przyjęte na etapie projektu obciążenie od ścian zewnętrznych i płyty żelbetowej wynosiło **1100 kg/mb.**

Zgodnie z projektem archiwalnym budynku [1.2] analizowane „wsporniki zewnętrzne na kondygnacjach typowych” (str. 41) o wysięgu 180 cm (w tym 90 cm poza lico muru) wykonano ze stali St3S (str. 9) jako elementy blachownicowe o przekroju dwuteowym przedstawionym na rysunku poniżej.

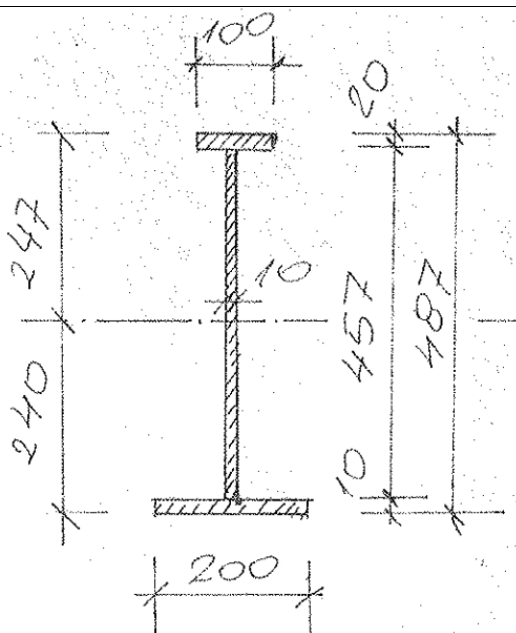

Rys. 5 Zewnętrzny wspornik blachownicowy (dokumentacja archiwalna [1.2])

Analizowane elementy poza ciężarem własnym obciążone zostały „belką pośrednią” w skład której można zaliczyć obciążenia z konstrukcji wsporczej pomostów wraz z balustradami i obudową z blachy trapezowej oraz przez „belkę skrajną” obciążającą wspornik prefabrykowanymi belkami żelbetowymi. Zgodnie z pkt. „c/ wspornik zewnętrzny” (str. 41) [1.2] przyjęte na etapie projektu obciążenie przedstawiono poniżej.


Obciążenie

ciężar wł. $q = 0,2 \times 0,5 \times 2500 = 250 \text{ kg/m}$
 oddziaływanie belki pośredniej
 $P1 \ 2 \times 1100 = 2200 \text{ kg}$
 belki skrajnej
 $P2 \ 2 \times 3500 = 7000 \text{ kg}$

$M = 0,5 \times 250 \times 1,8^2 + 7000 \times 0,8 + 2200 \times 1,8 =$
 $= 405 + 5600 + 3960 = 9965 \text{ kgm}$

$Q = 7000 + 2200 + 150 \times 1,8 = 9470 \approx 9500 \text{ kg}$


Rys. 6 Obciążenia wsporników stalowych [1.2]

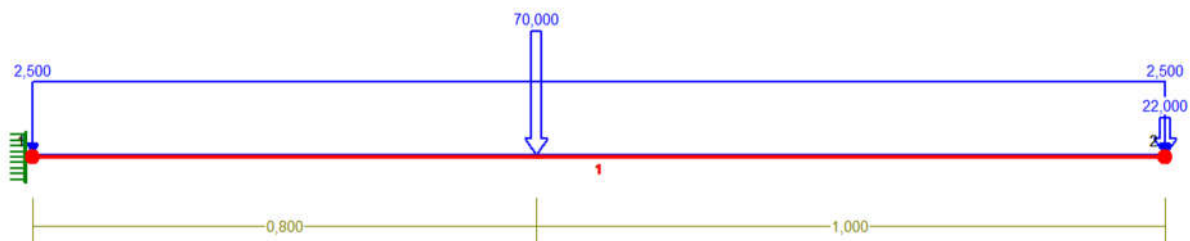

Rys. 7 Schemat obciążenia wspornika stalowego

4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ

W okresie lutego i marca 2020 roku przeprowadzono wizję lokalną analizowanych ścian murowanych zewnętrznych, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz stalowych wsporników blachownicowych w obrysie budynku na kondygnacji 5. Szczegóły opisano poniżej. Pełna dokumentacja fotograficzna została załączona do opracowania w wersji cyfrowej na płycie DVD.

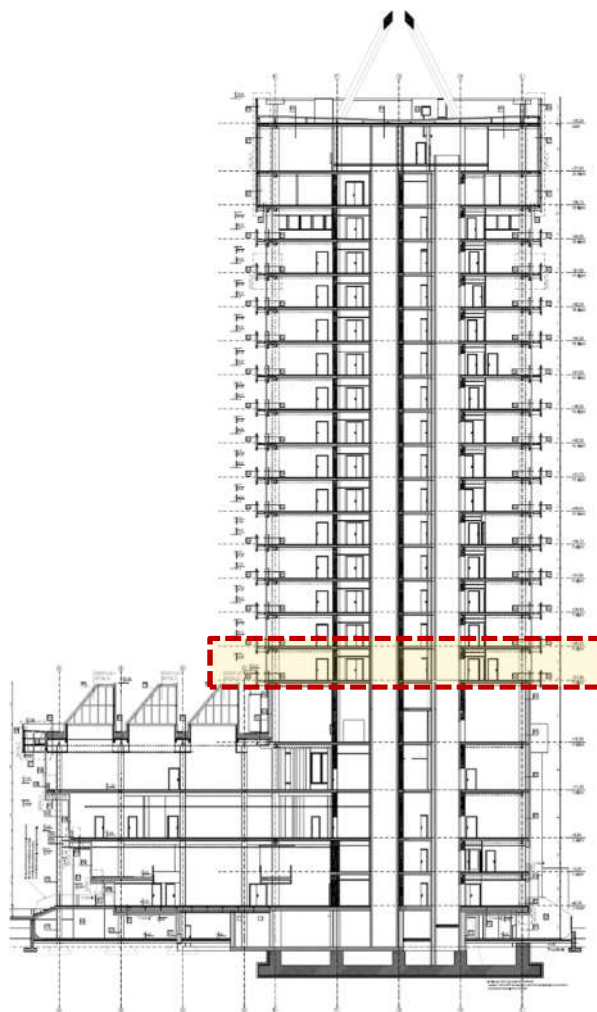

Rys. 8 Zakres wizji lokalnej kondygnacji 5 (źródło szkicu [1.1])

4.1. OGÓLNY OPIS ŚCIAN MUROWANYCH ZEWNĘTRZNYCH

Zewnętrzne ściany murowane o grubości 25 cm wykonane są głównie z elementów z betonu komórkowego o zróżnicowanych wymiarach. Mury uzupełnione miejscami niewymiarowymi elementami, które można zaklasyfikować jako gruz budowlany.


Elementy murowe z betonu komórkowego są różnej jakości, mają nieregularne kształty, wiele uszkodzeń i spękań. W oparciu o przeprowadzone badania na próbce pobranej z odspojonego fragmentu elementu murowego beton komórkowy można przypisać do klas 450 – 500. Należy liczyć się z tym, że klasy poszczególnych typów elementów mogą być zróżnicowane.

Jakość prac murarskich jest bardzo niska o czym świadczą:

- Niewłaściwe a czasami braki przewiązania elementów murowych
- Zbyt grube spoiny poziome dochodzące do grubości 7 cm
- Zbyt grube spoiny pionowe dochodzące do grubości 7 cm
- Stosowanie w murze elementów o różnych rozmiarach
- Ubytki w zaprawie
- Łączenie spękanych elementów na zaprawę
- Uzupełnianie ubytków elementów zaprawą, a w przypadku ubytków dużych elementów zaprawą i gruzem



Fot. 1 Przykładowa spoina pozioma – grubość 3 cm

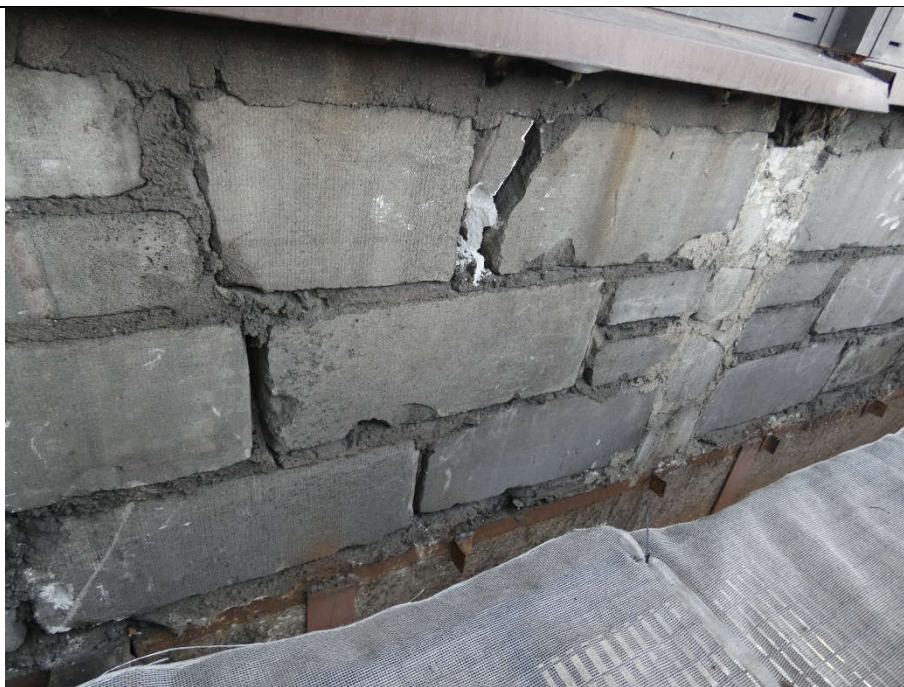

Fot. 2 Przykładowe ubytki zaprawy w spoinach pionowych

W wielu miejscach ściany murowane nie spełniają podstawowych kryteriów dla konstrukcji murowych. Znaczne fragmenty muru zostały wykonane przy zastosowaniu uszkodzonych elementów z betonu komórkowego, bez przewiązań, ze zbyt grubymi spoinami poziomymi i pionowymi. Przykłady przedstawiono na fotografiach poniżej.



Fot. 3 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (brak przewiązania elementów ściany murowanej)




Fot. 4 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana o niewłaściwym przewiązaniu elementów w narożu oraz z wypełnieniem uszkodzonych miejsc i ubytków między elementami zaprawą i gruzem)



Fot. 5 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o różnicowanych kształtach, niewłaściwym przewiązaniu elementów oraz wypełnieniem uszkodzonych miejsc i ubytków zaprawą i gruzem)




Fot. 6 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach, niewłaściwym przewiązaniu)

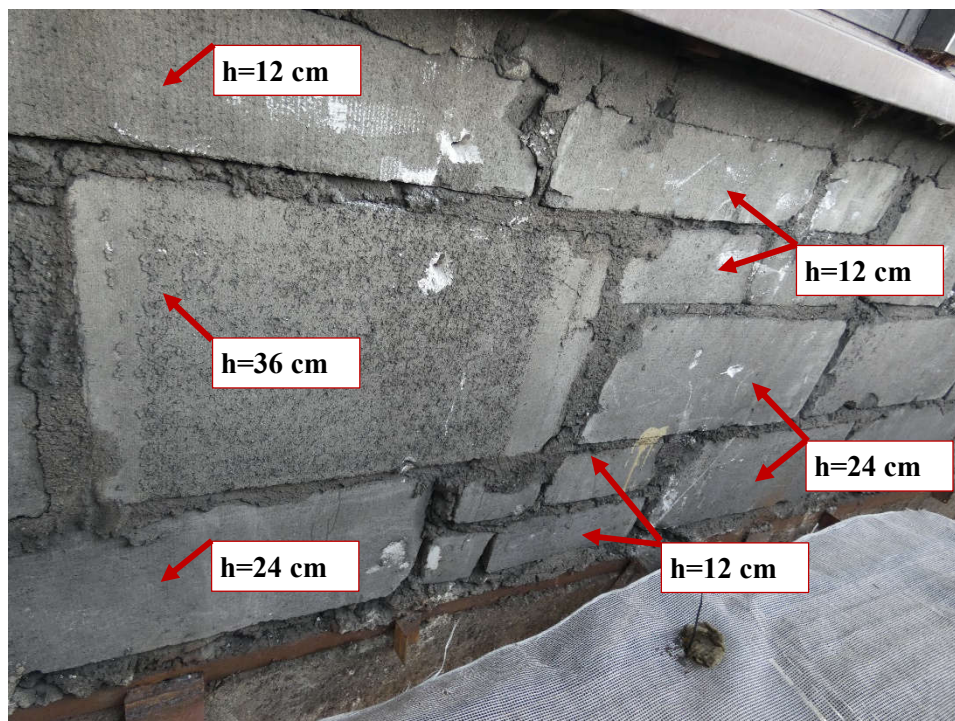

Fot. 7 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonymi elementami z betonu komórkowego o wysokościach 12, 24 i 36 cm, uszkodzenia i przestrzenie między elementami wypełniono zaprawą i gruzem)

Na górnej krawędzi ściany opiera się stalowy profil złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3. Do profilu mocowana jest stolarka okienna. Dodatkowo na murze opierają się słupki stalowe do których również mocowana jest stolarka okienna. Zwieńczenie góry ściany wykonane jest na dwa sposoby:

- Podlewka grubości od 5 do 14 cm, miejscami zbrojona prętami, zbrojenie jest nieregularne i losowe. Jakość podlewki jest niska.
- Elementy z betonu komórkowego grubości 12 cm z lokalnymi podlewkami wyrównującymi

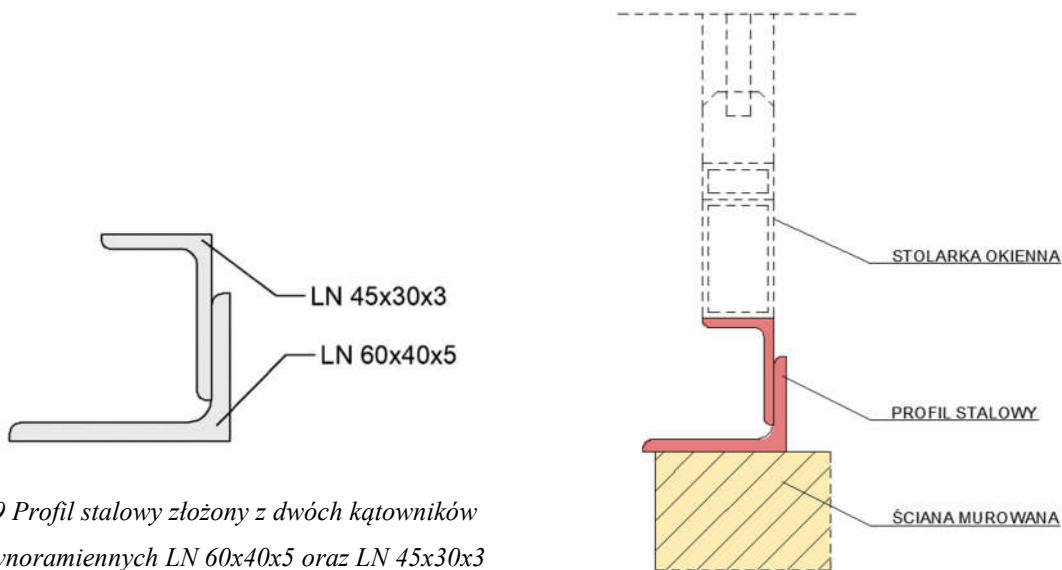

Rys. 9 Profil stalowy złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3 służący do montażu stolarki okiennej

Rys. 10 Detal oparcia profilu stalowego na murze




Fot. 8 Widok zwieńczenia ściany podlewką wyrównującą pod profilem stalowym



Fot. 9 Widok zbrojenia podlewki zwieńczającej ścianę.



Fot. 10 Widok zwieńczenia ściany elementami z betonu komórkowego bez podlewki pod profilem stalowym.

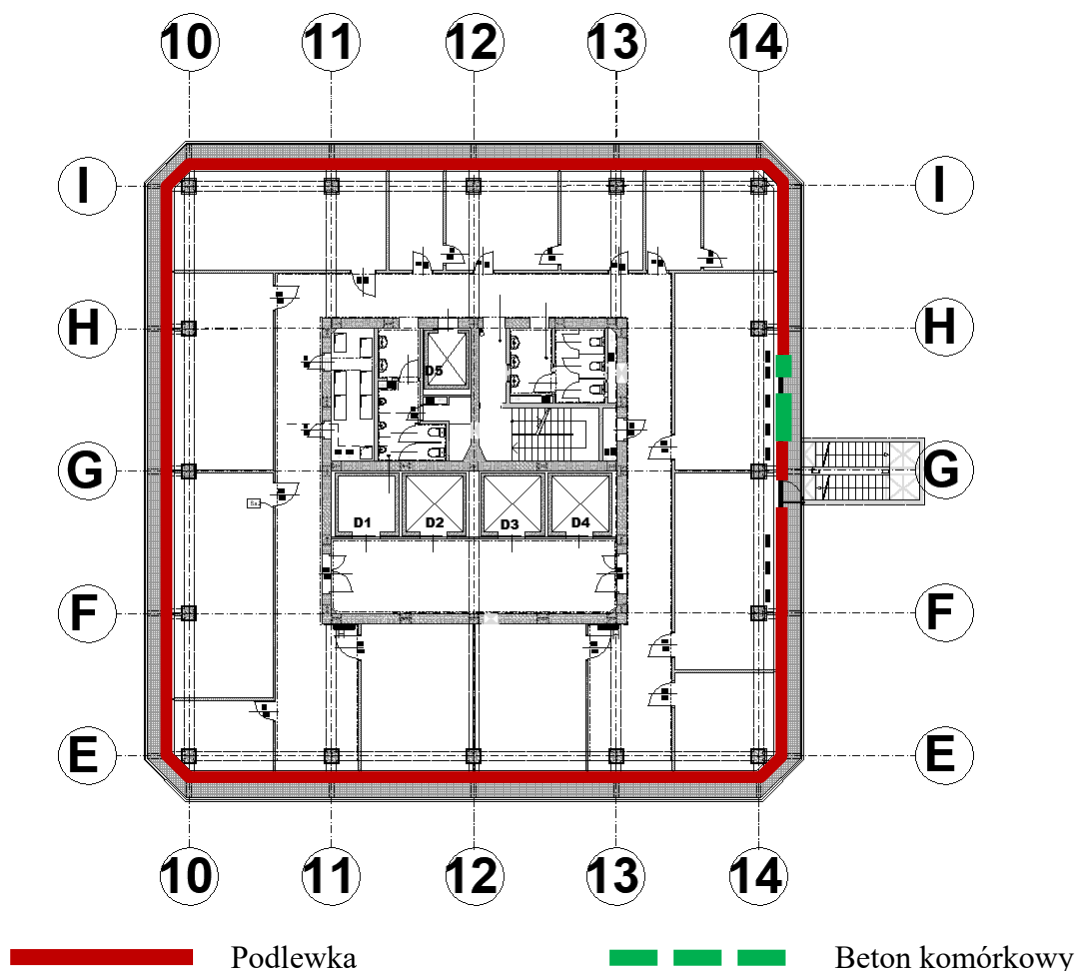


Rys. 11 Kondygnacja 5 (Poziom +28.50) Typy zwieńczenia ścian murowanych


Na całym obwodzie budynku po obu stronach słupów głównych w odległości ok 120 cm od osi słupów zlokalizowane są pionowe instalacje c.o. Piony mają szerokość ok 20 cm i przechodzą przez ściany i belki żelbetowe. W belkach wykonane są pionowe gniazda o wymiarach 10x10 cm. Piony przerywają ciągłość ścian i ewentualnych podlewek.

Przewody instalacji c.o. poprowadzone są w stalowych rurach osłonowych. W wykonanych ścianach murowanych odnotowano występowanie miejsc z nieprawidłowo wykonanymi zamknięciami pionów (zaprawa murarska zmieszana z gruzem).

Szczegółowy stan ścian murowanych przedstawiono poniżej.

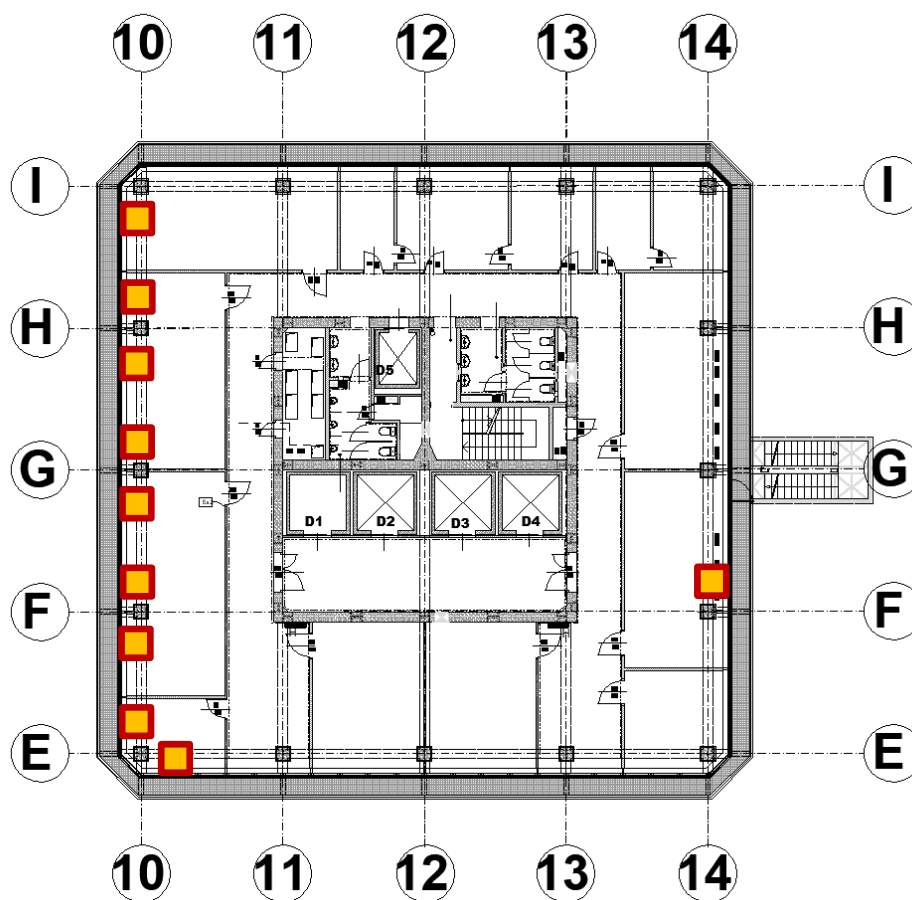


Rys. 12 Lokalizacja zinwentaryzowanych pionów instalacyjnych

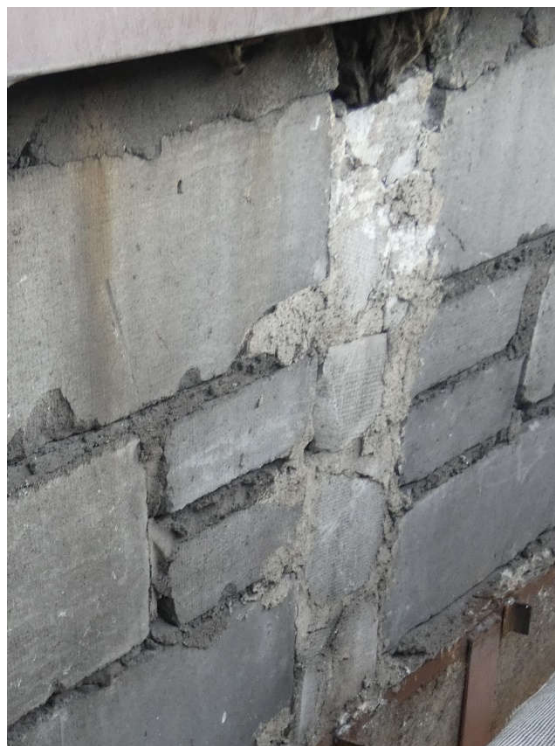

Fot. 11 Widok otwartego pionu instalacyjnego, częściowe zamknięcie z zaprawy i gruzu




Fot. 12 Widok zamknięcia pionu instalacyjnego elementami ceramicznymi

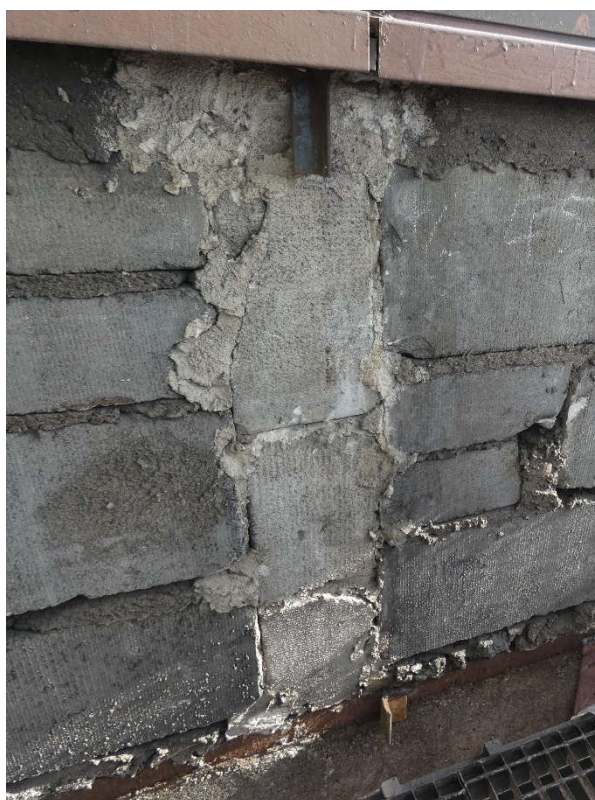


Fot. 13 Widok zamkniętego pionu instalacyjnego


4.1.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Ściany murowane zewnętrzne

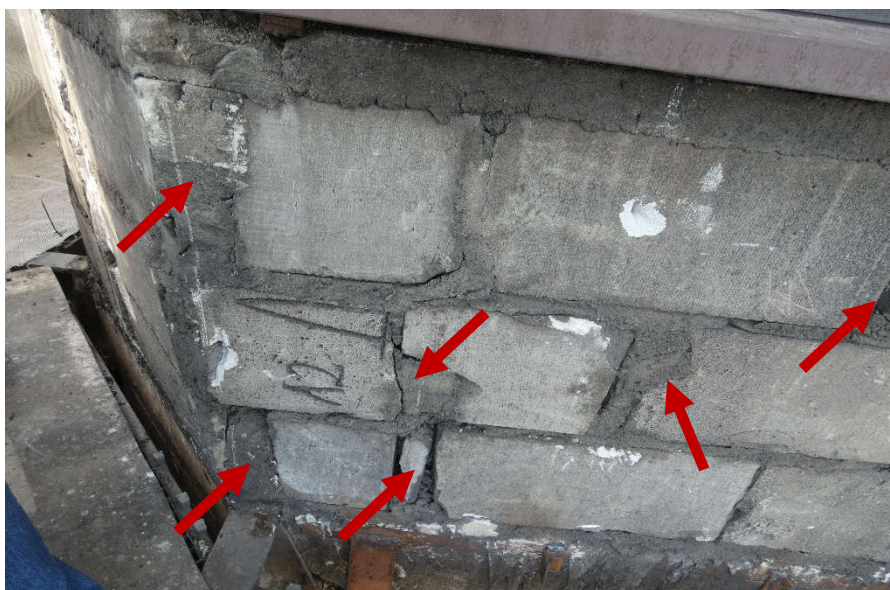

Fot. 14 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.

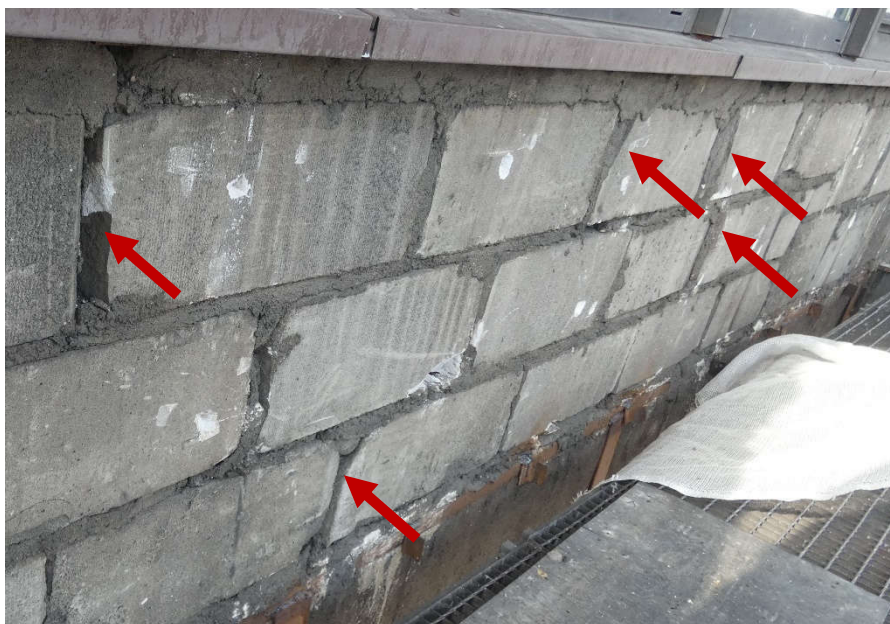


Fot. 15 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką.

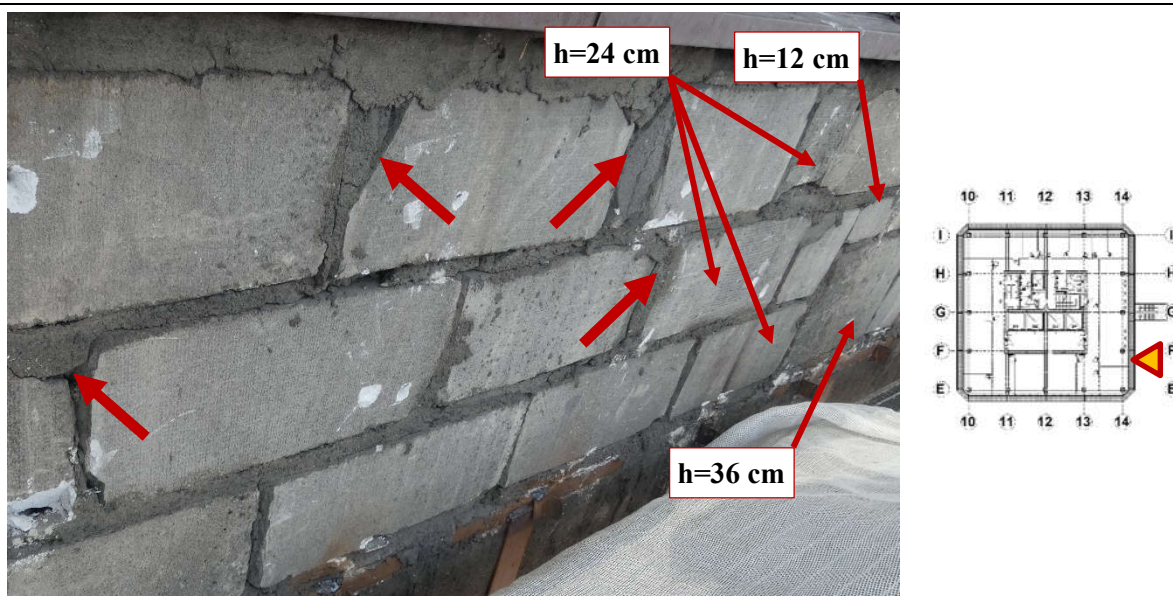



Fot. 16 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.





Fot. 17 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

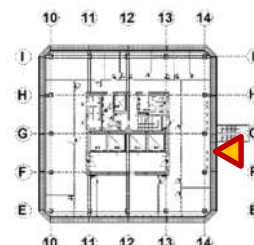


Fot. 18 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów 24x60 cm. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami ceramicznymi.

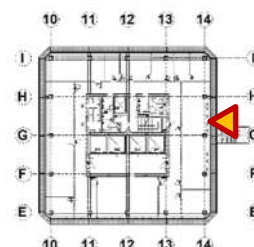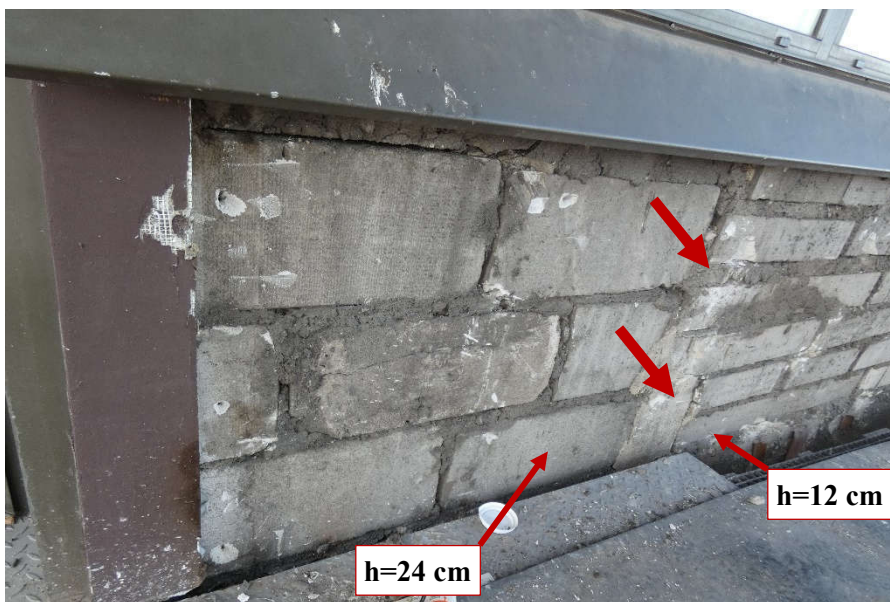

Fot. 19 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką i elementami murowymi.

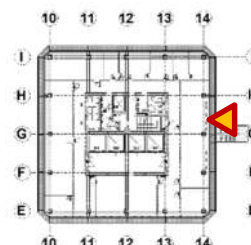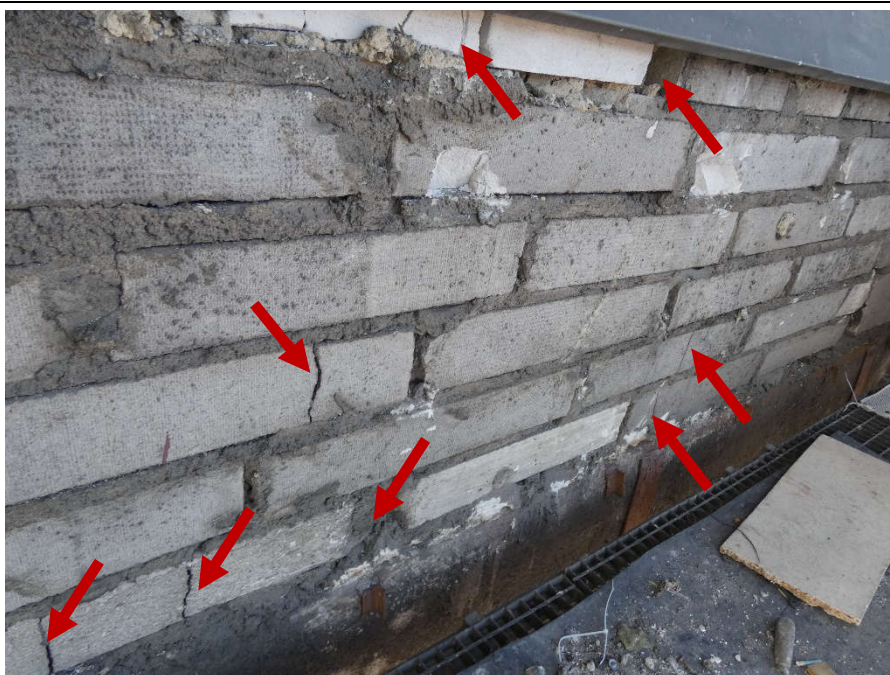

Fot. 20 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych 12x60 cm. Spękania i zarysowania elementów. Zwieńczenie uszkodzonymi elementami murowymi z betonu komórkowego. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem.

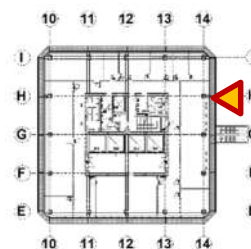


Fot. 21 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką i elementami murowymi.





Fot. 22 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.




Fot. 23 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Wysokość ściany murowanej ~94 cm. Grubość podlewki między belką żelbetową a ścianą ~9 cm. Grubość podlewki między ścianą a profilem okiennym ~10 cm

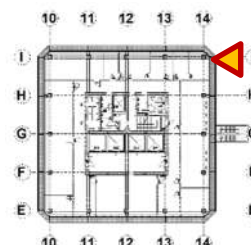



Fot. 24 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

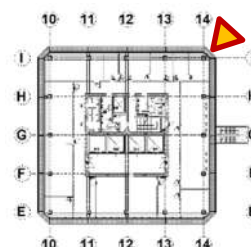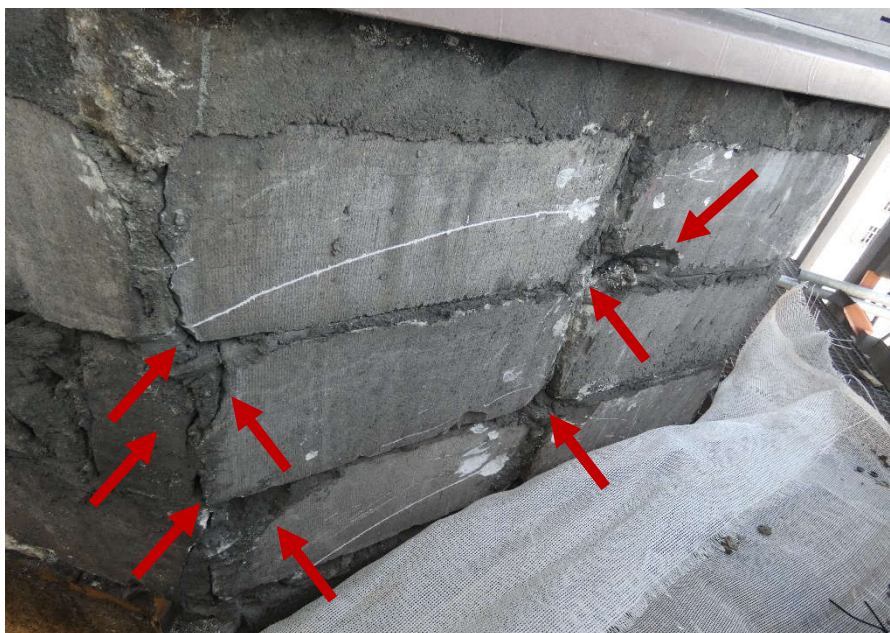

Fot. 25 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Zwieńczenie ściany podlewką. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem.

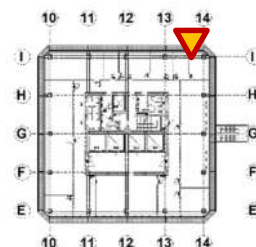


Fot. 26 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z elementów murowanych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

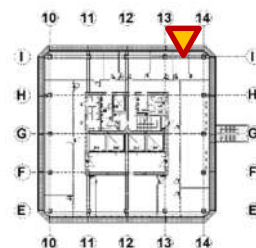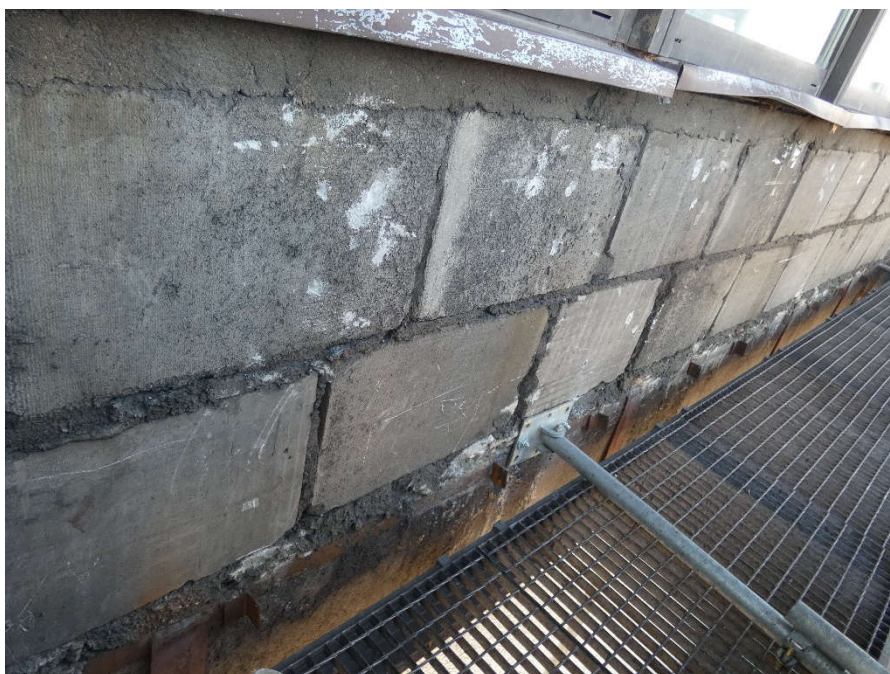


Fot. 27 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.





Fot. 28 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 36x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.

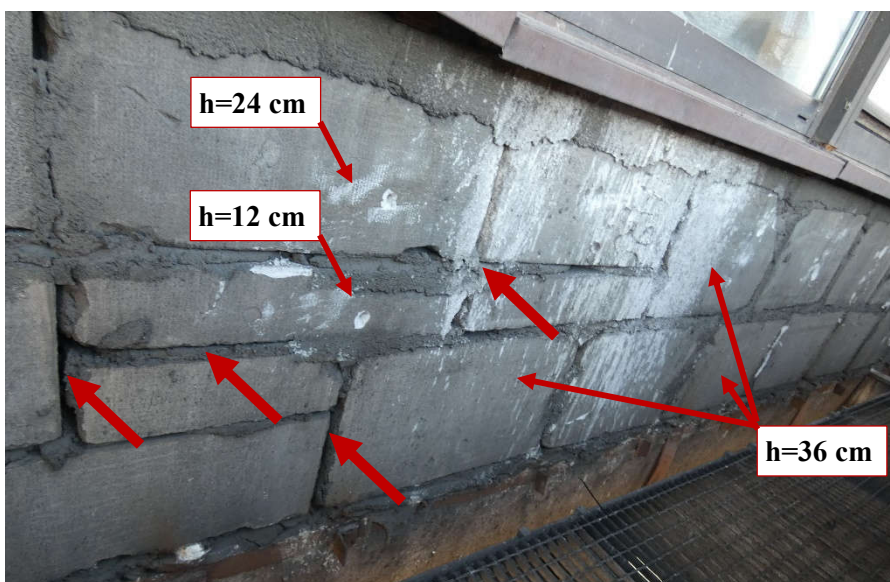


Fot. 29 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60, 36x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką.

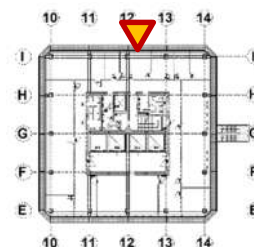

Fot. 30 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

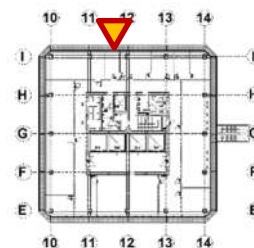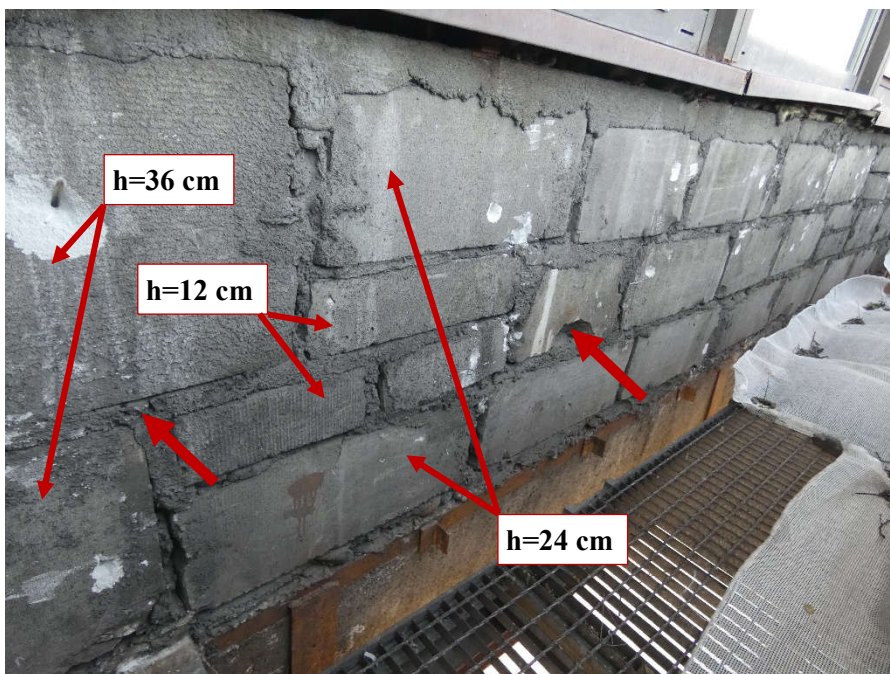


Fot. 31 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

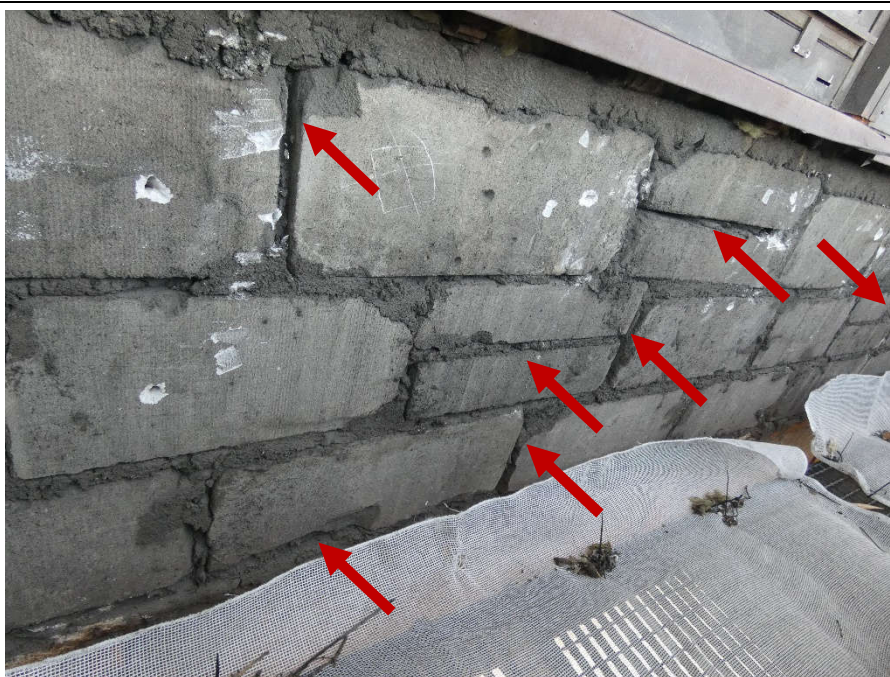


Fot. 32 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I.

Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

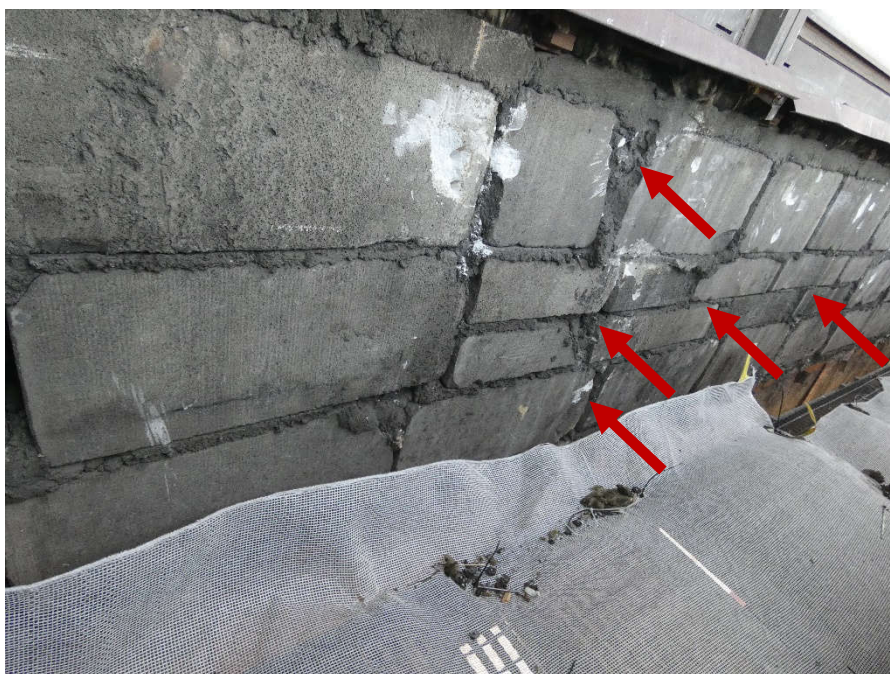


Fot. 33 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I.

Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

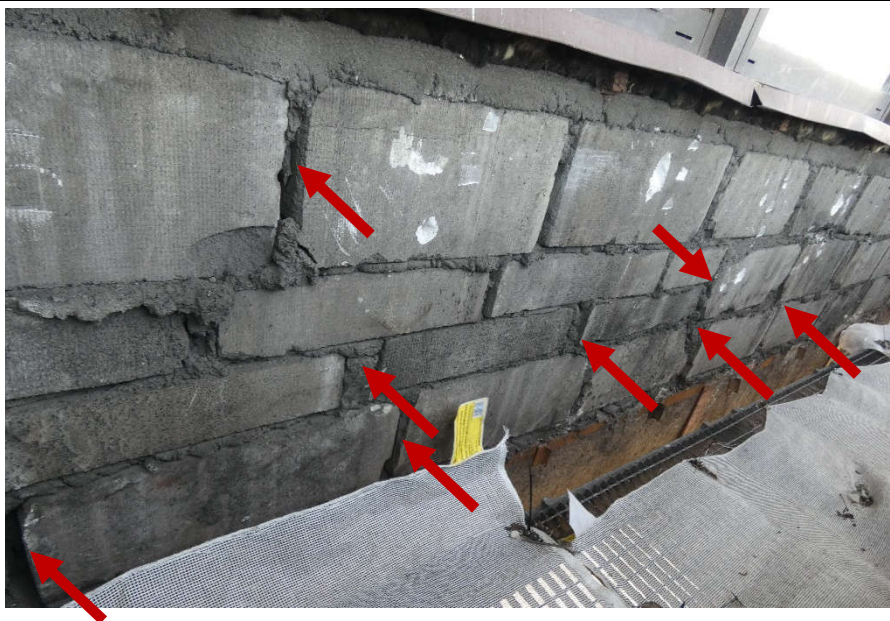

Fot. 34 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I.

Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

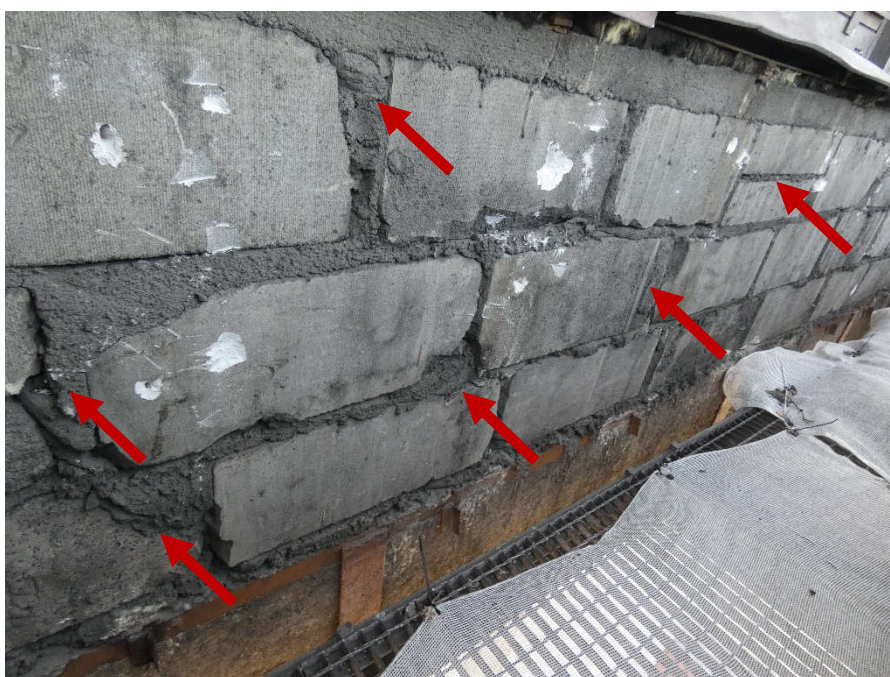


Fot. 35 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I.

Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.




Fot. 36 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I.

Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

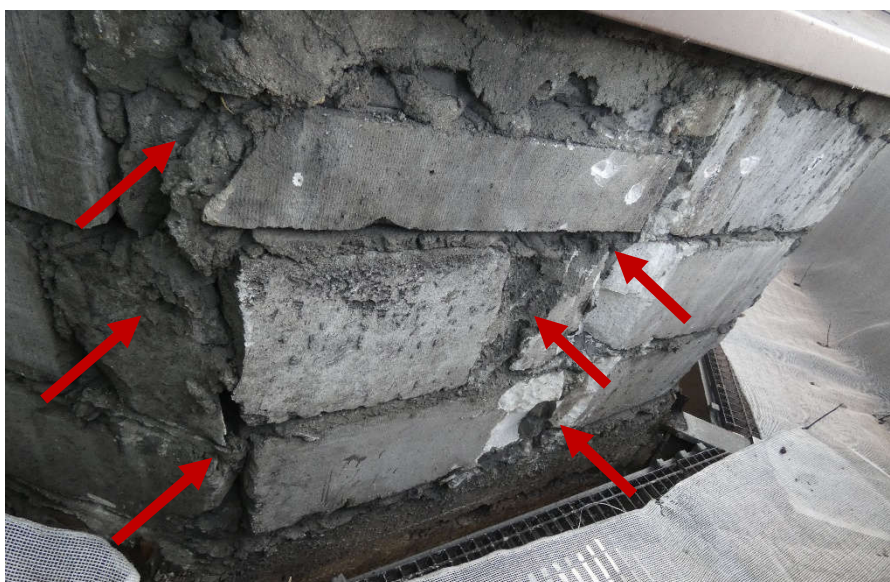

Fot. 37 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10/I.


Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

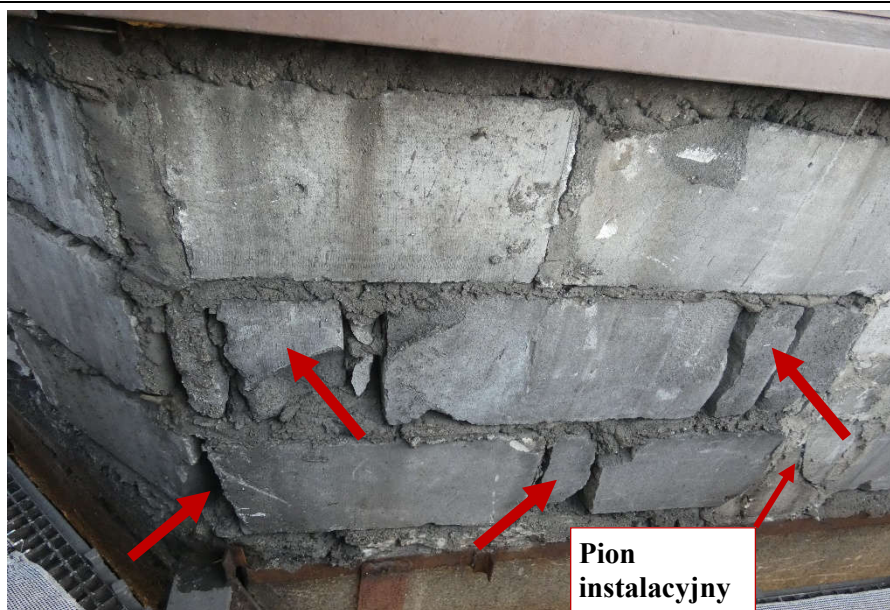


Fot. 38 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem





Fot. 39 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

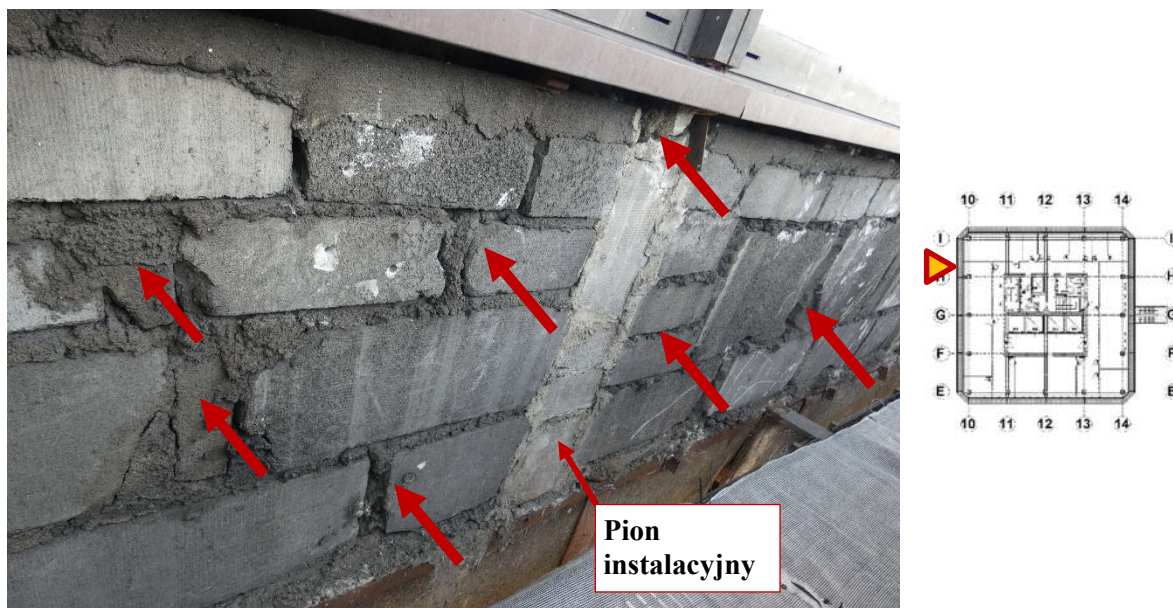


Fot. 40 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi i gruzem.

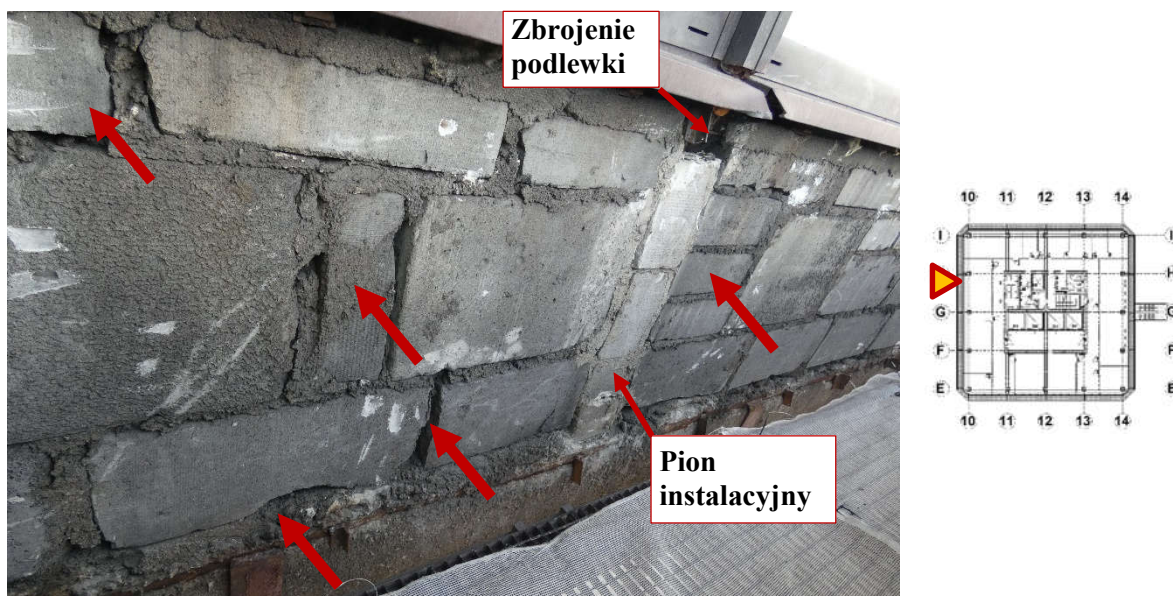


Fot. 41 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi.

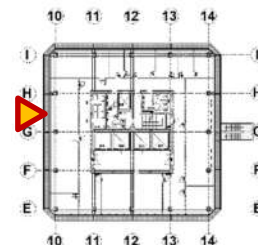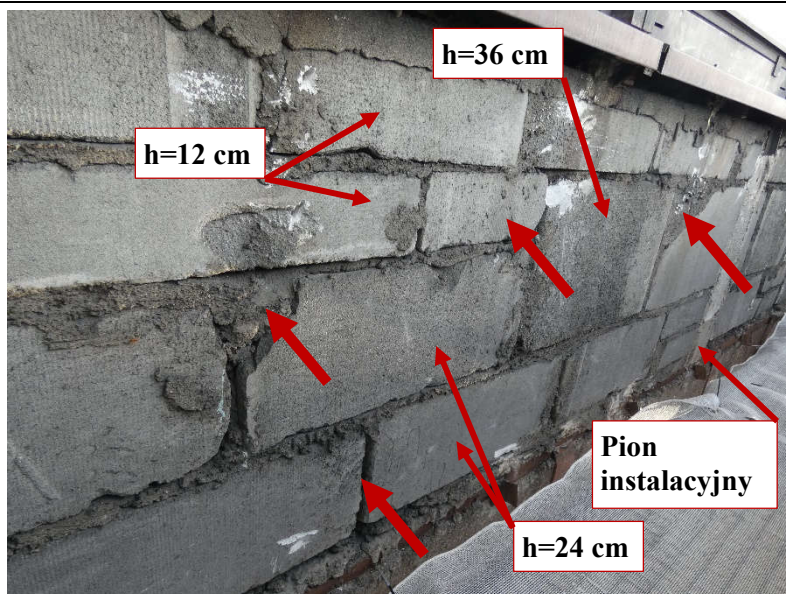

Fot. 42 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

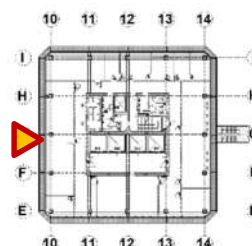

Fot. 43 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

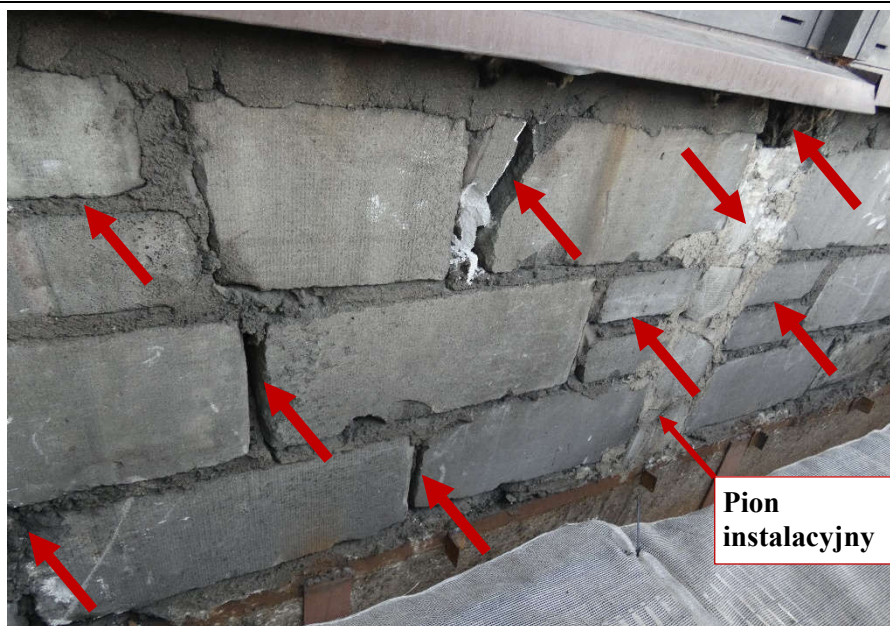

Fot. 44 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G.

Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem.



Fot. 45 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 46 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.



Fot. 47 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem.



Fot. 48 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 49 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.



Fot. 50 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą, gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 51 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 52 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowanych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.




Fot. 53 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 54 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

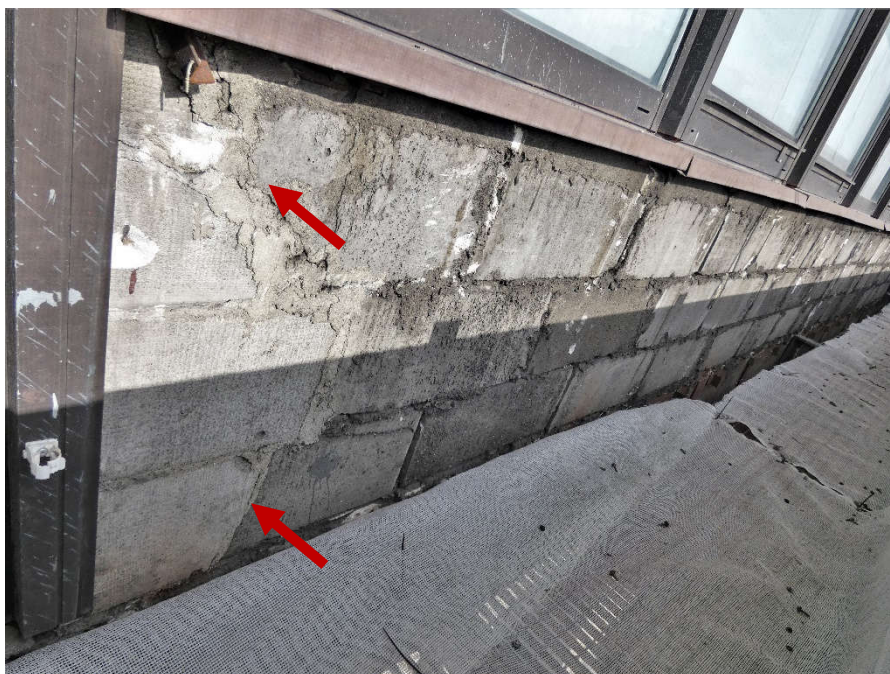


Fot. 55 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

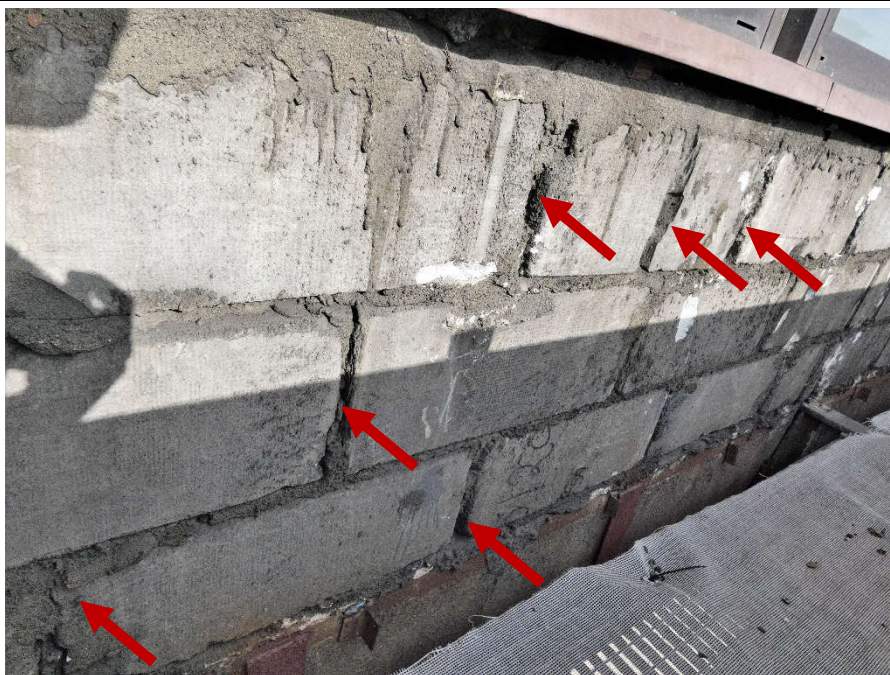


Fot. 56 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.




Fot. 57 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

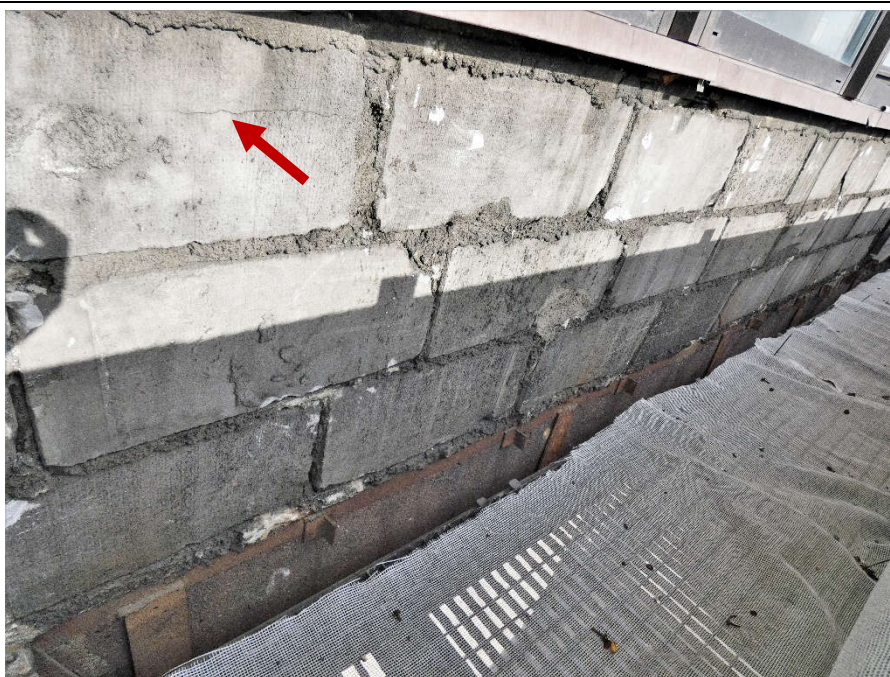

Fot. 58 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

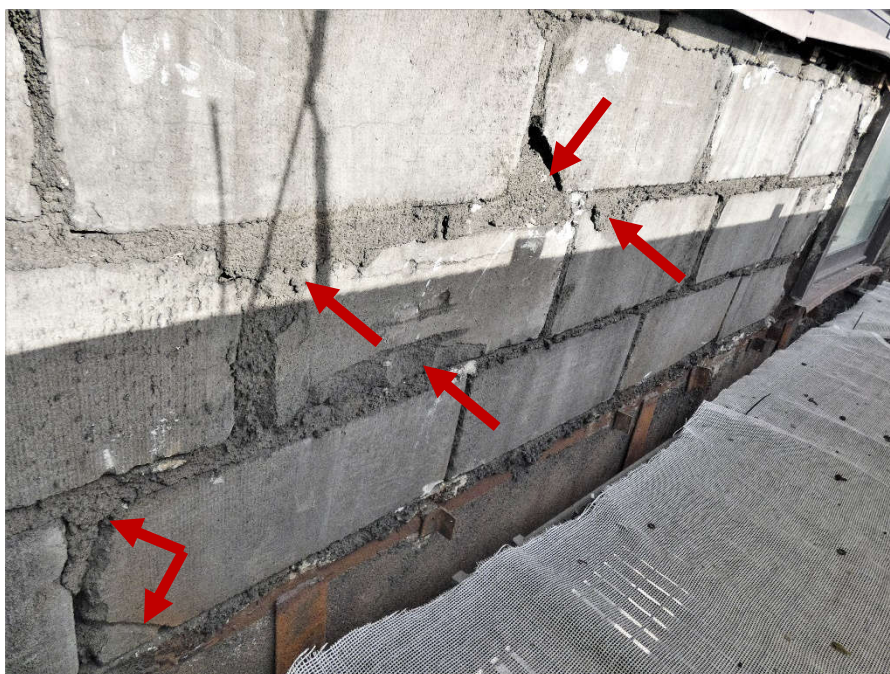


Fot. 59 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.

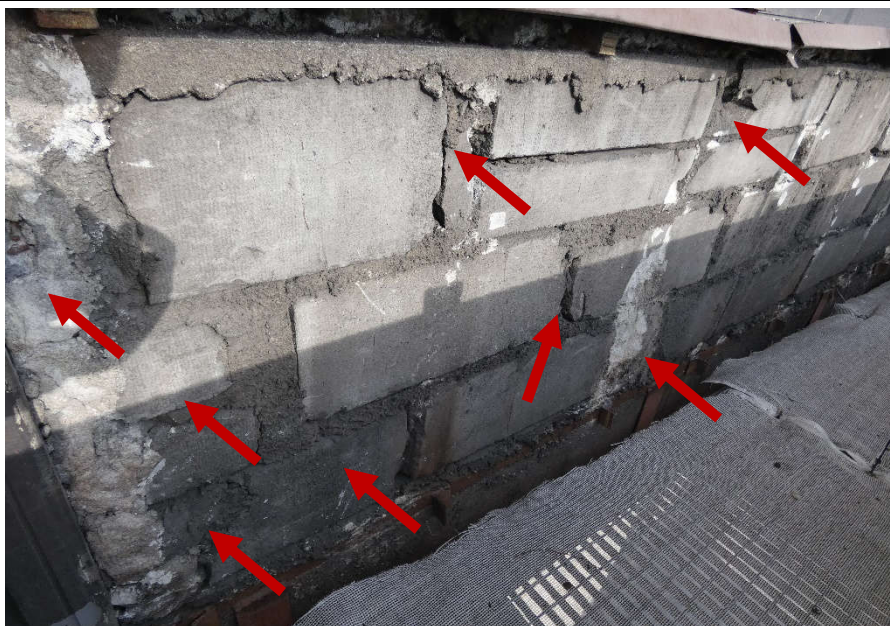

Fot. 60 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonymi elementami murowymi o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.



Fot. 61 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.

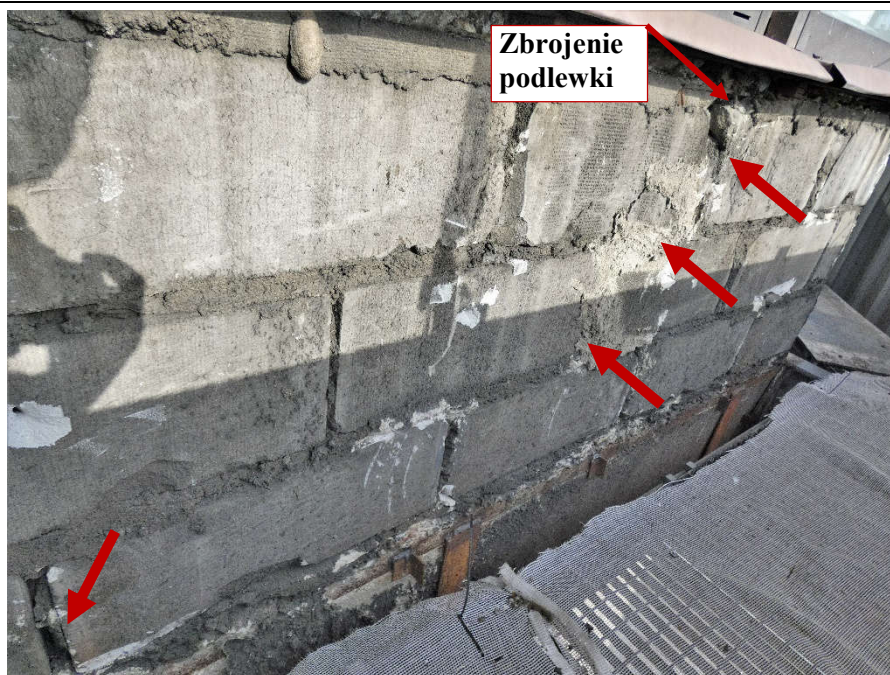

Fot. 62 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.




Fot. 63 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.


4.2. OGÓLNY OPIS PREFABRYKOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH

Analizowane elementy wykonano jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do śródników stolików z kątowników LN 120x70x10 i żeberk usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników Lr 60x6. Schematy prefabrykowanych belek przedstawiające budowę oraz sposób oparcia elementów żelbetowych przedstawiono na rysunkach poniżej.

(1) – zatopiony kątownik oparcia belki

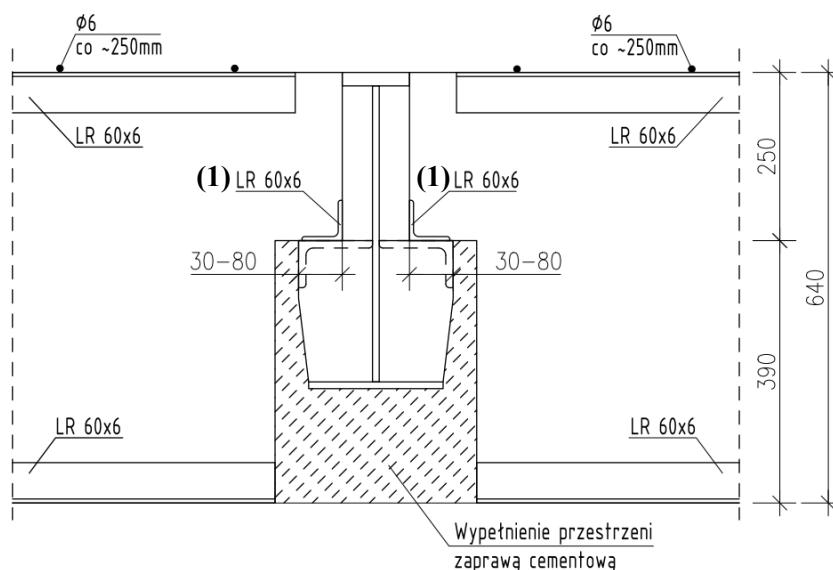

Rys. 13 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym

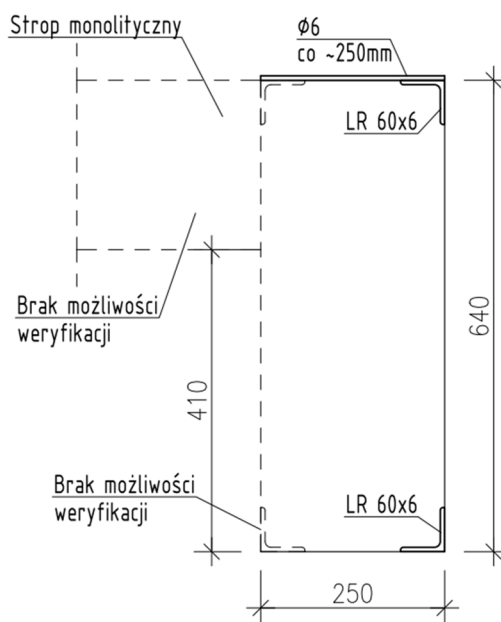

Rys. 14 Przekrój belki żelbetowej

Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek zbrojenia weryfikacja prefabrykowanych belek żelbetowych została ograniczona do skanowania zbrojenia i odczytu średnic prętów w odsłoniętych (uszkodzonych) częściach belek.

W celu weryfikacji ilości i rozstawu zbrojenia wykonane zostały pomiary uniwersalnym detektorem do lokalizowania prętów zbrojeniowych HILTI PS 50. Ze względu na dokładność pomiarową urządzenia rzeczywiste otuliny mogą się różnić w stosunku do pomiaru o ± 10 mm. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanego skanowania zbrojenia prefabrykowanych belek żelbetowych odnotowano występowanie poprzecznego zbrojenia belek z żebrowanych prętów $\varnothing 12$ oraz strzemion z gładkich prętów $\varnothing 6$ w rozstawie ~ 30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości $\sim 1,0$ m od podpory. Otulina w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm.



Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzone zostały nieniszczące badania wytrzymałości na ściskanie betonu przy użyciu młotka Schmidta typu N. Badania przeprowadzono na prefabrykowanych belkach żelbetowych znajdujących się w:

- Osiach 12-13/E kondygnacji 18
- Osiach 12-13/E kondygnacji 17
- Osi 10/F-E kondygnacji 15
- Osi 10/F-E kondygnacji 13
- Osi 10/F-E kondygnacji 7
- Osi 10/F-E kondygnacji 5

Przeprowadzone badania Młotkiem Schmidta typu N pozwalające na określenie wytrzymałości betonu na ściskanie wykazały znaczne rozbieżności w wielkościach otrzymanych wyników. Otrzymane wartości wytrzymałości betonu na ściskanie mieściły się w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach do analizy przyjęto **beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B 20) (wg PN - EN 206-1).**

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego skanowania zbrojenia oraz badań wytrzymałości betonu na ściskanie przedstawiono w ekspertyzie technicznej [3.2]


4.2.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe nad kondygnacją 5

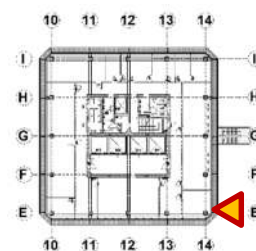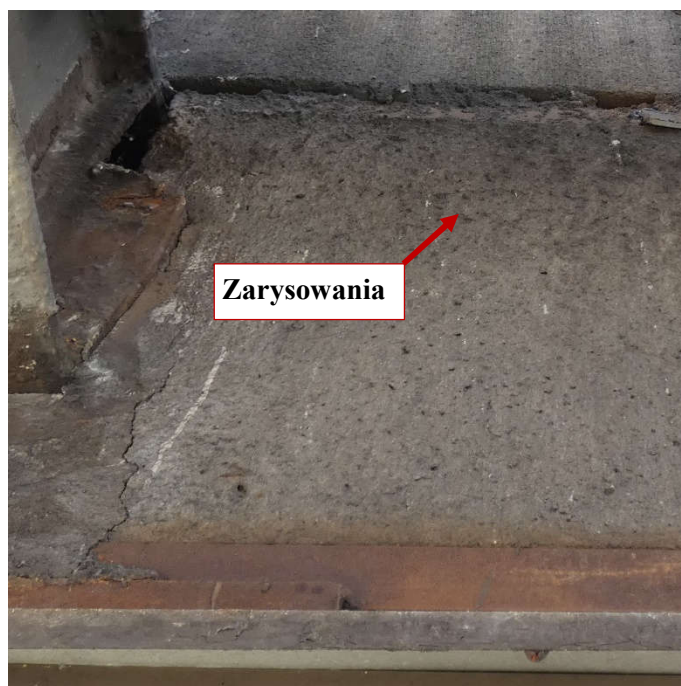

Oparcie: 5 cm


Fot. 64 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.

Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.

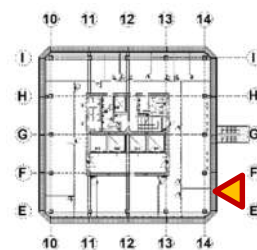

Fot. 65 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.

Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki

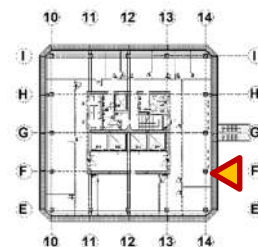


Oparcie: 5 cm

Fot. 66 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.


Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.



(widok z góry)

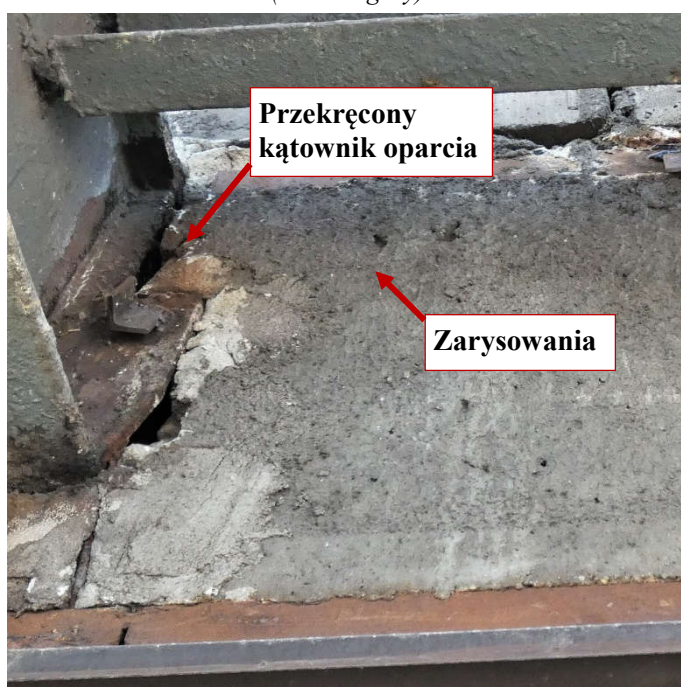

(widok z dołu)

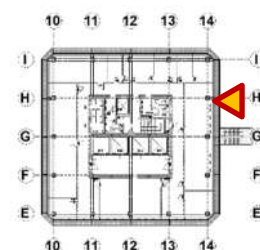

Oparcie: 6 cm

Fot. 67, 68 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Przekręcony kątownik oparcia. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy




Fot. 69 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.



(widok z góry)



(widok z dołu)

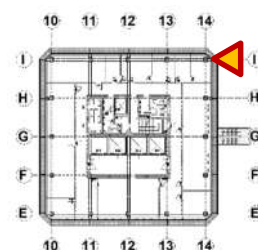

Oparcie: 5 cm


Fot. 70, 71 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.




Fot. 72 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/I.
Uszkodzona zaprawa przykrywająca ceowniki oparte na wspornikach stalowych.



(widok z góry)

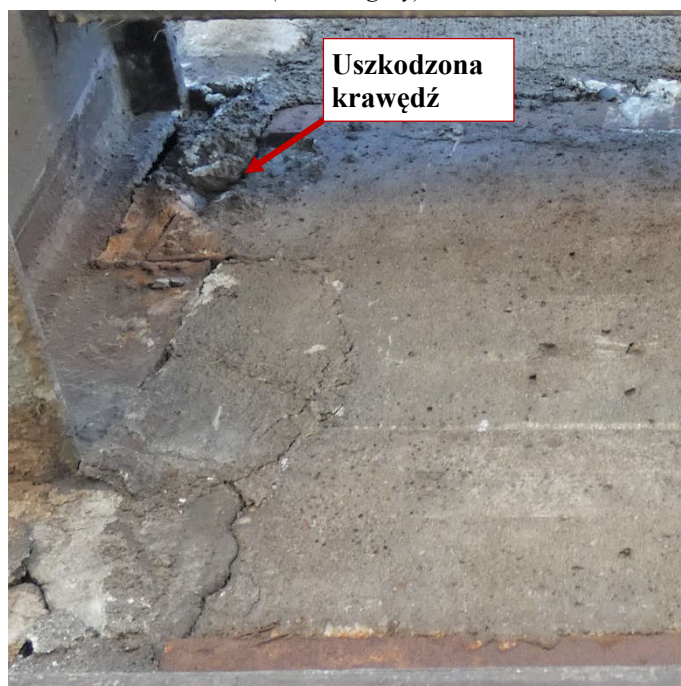

(widok z dołu)

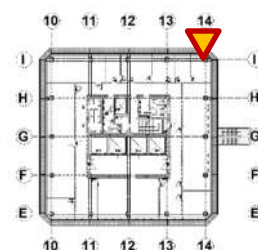


Oparcie: 7 cm

Fot. 73, 74 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Uszkodzona krawędź elementu. Uszkodzenia i przestrzeń między elementami wypełnione zaprawą. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.



Fot. 75 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.


Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

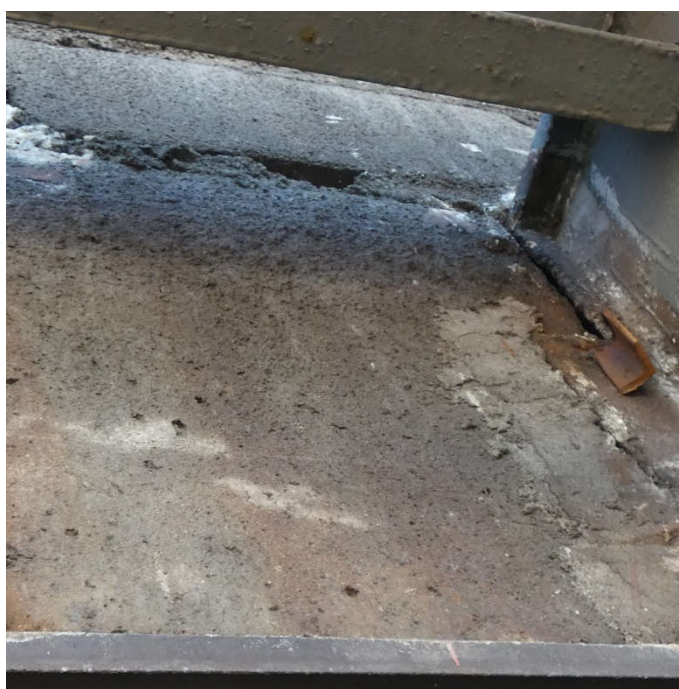

Oparcie: 5 cm


Fot. 76 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.

Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

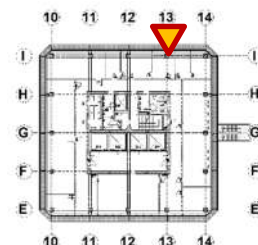


Oparcie: 6 cm


Fot. 77 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

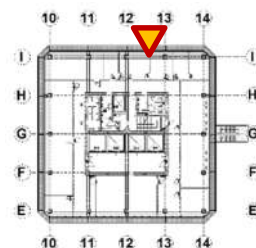


Fot. 78 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle.

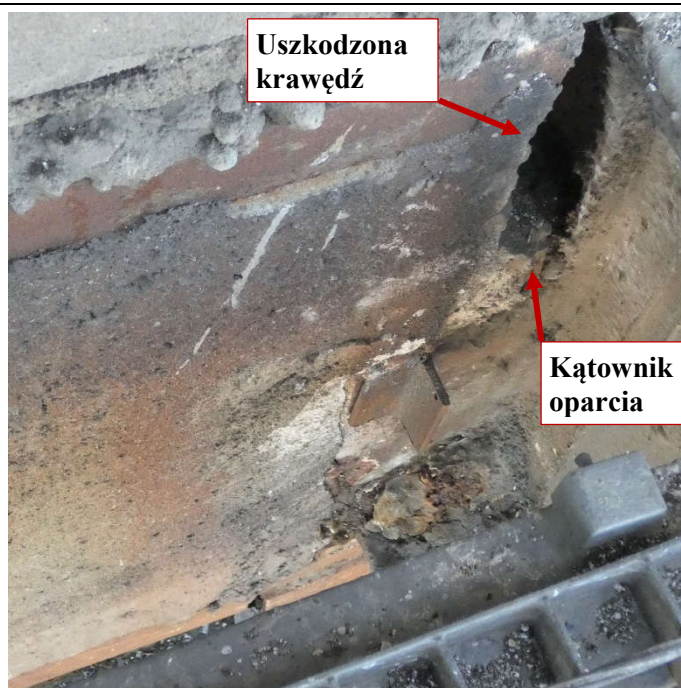

(widok z góry)

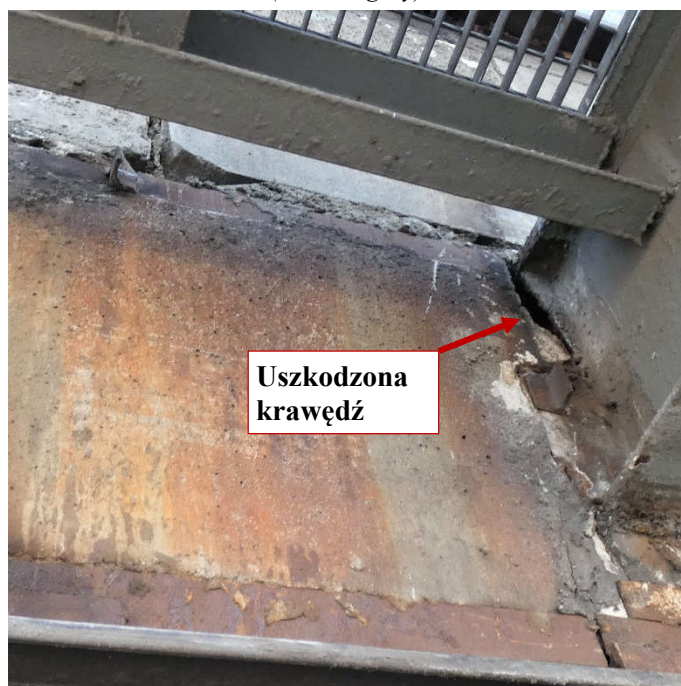


(widok z dołu)

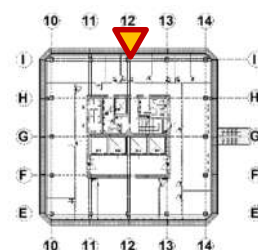

Oparcie: 5 cm


Fot. 79, 80 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I.

Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

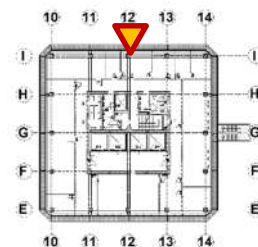

Oparcie: 6 cm

Fot. 81 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

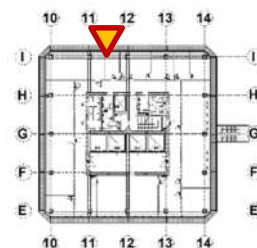


Fot. 82 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle



(widok z góry)




(widok z dołu)

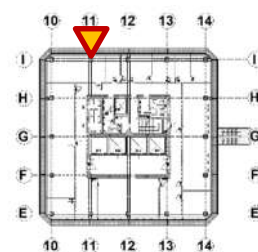

Oparcie: 5 cm


Fot. 83, 84 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

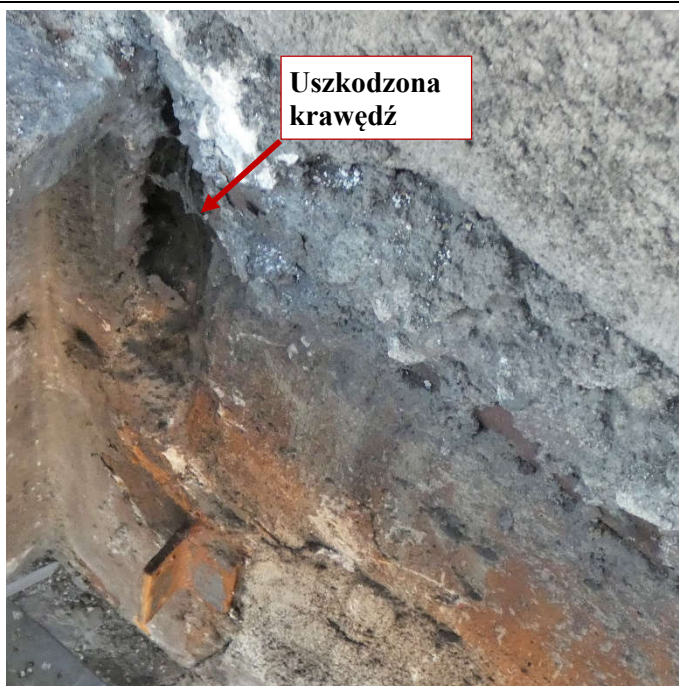

(widok z góry)




(widok z dołu)

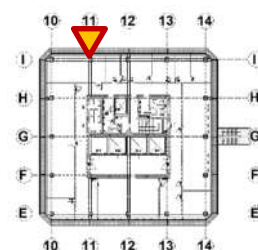

Oparcie: 5 cm

Fot. 85, 86 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.


Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.

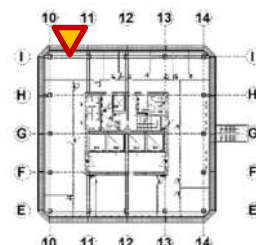


Fot. 87 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Zarysowania belki w prześle na wysokości miejsca oparcia.



(widok z góry)

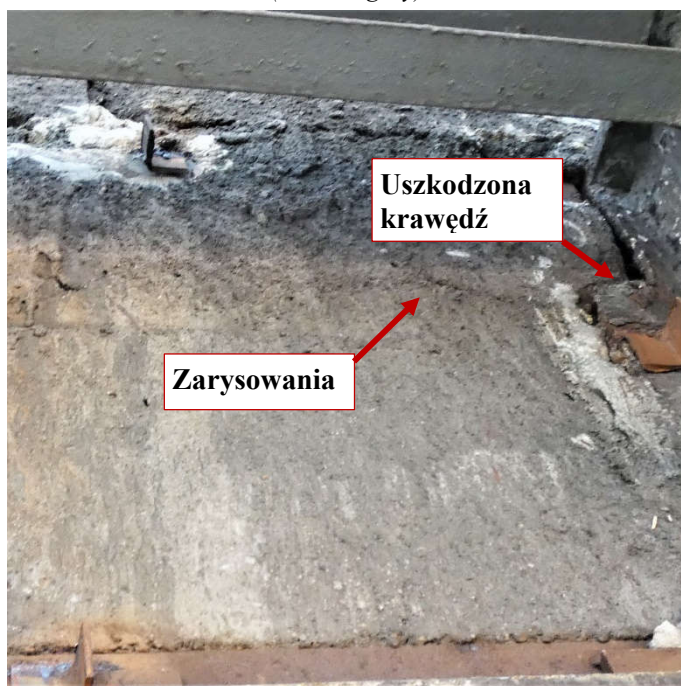

(widok z dołu)

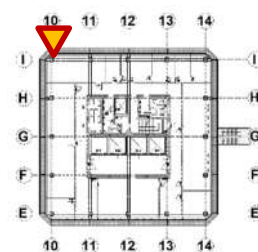

Oparcie: 5 cm


Fot. 88, 89 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.




*Fot. 90 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10/I.
Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.*



(widok z góry)

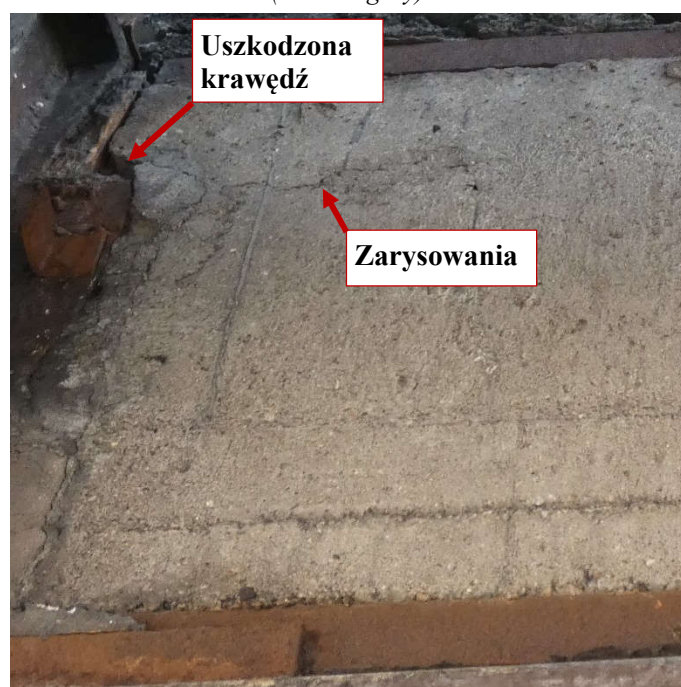


(widok z dołu)

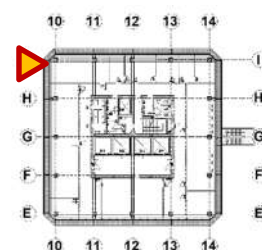


Oparcie: 3 cm

Fot. 91, 92 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

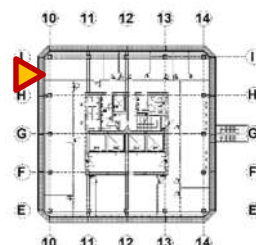


Fot. 93 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.

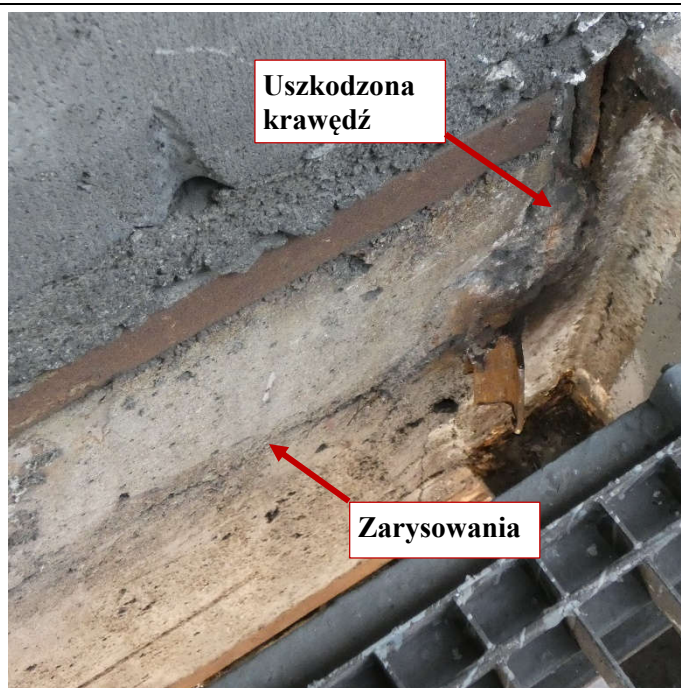

(widok z góry)




(widok z dołu)

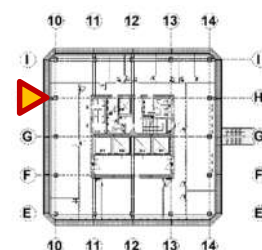


Oparcie: 6 cm


Fot. 94, 95 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Uszkodzenia i przestrzeń między elementami wypełnione zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

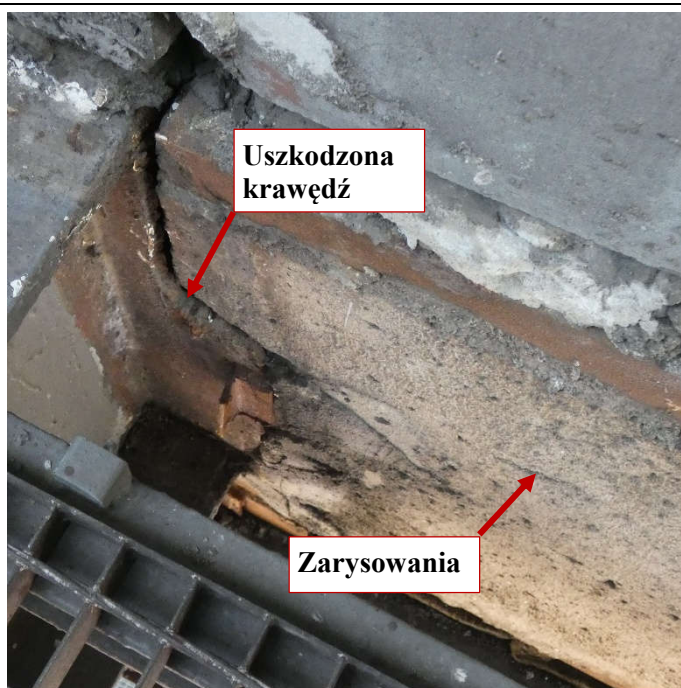

(widok z góry)

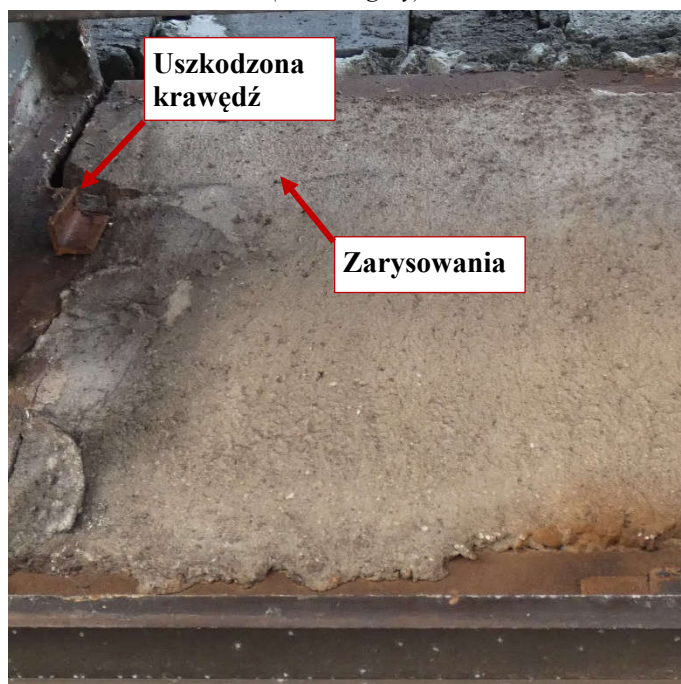

(widok z dołu)

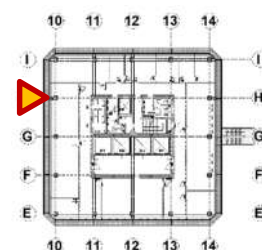

Oparcie: 5 cm

Fot. 96, 97 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Uszkodzona krawędź elementu Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.




Fot. 98 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.




Oparcie: 6 cm

Fot. 99 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy

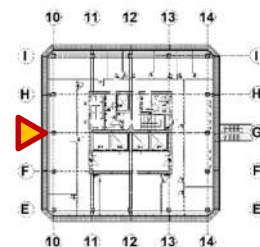


Oparcie: 5 cm

Fot. 100 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.


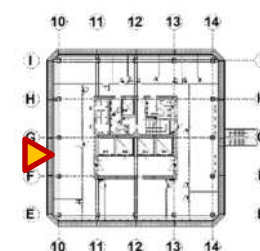


Fot. 101 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.

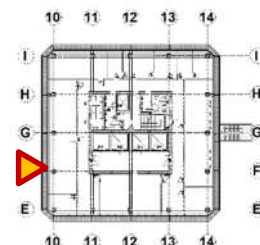

Oparcie: 4 cm

Fot. 102 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

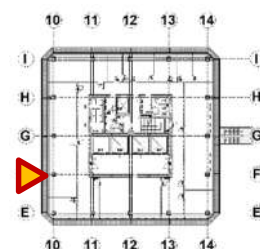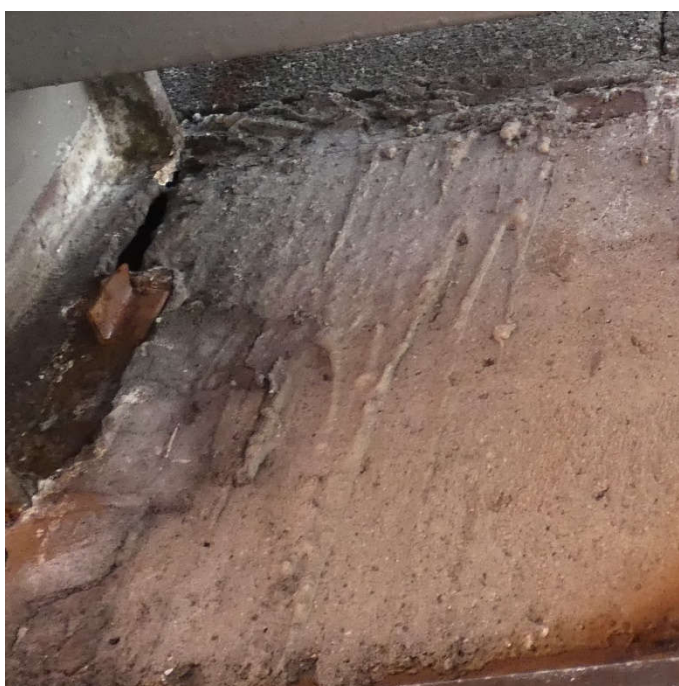

Oparcie: 4 cm

Fot. 103 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.



Fot. 104 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle




Fot. 105 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.

Oparcie: 5 cm



Fot. 106 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E.

Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.

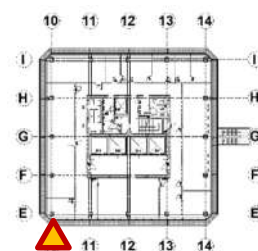

Oparcie: 5 cm

Fot. 107 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.



Fot. 108 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.
Zarysowania pionowe oraz poziome na wysokości miejsca oparcia.



Oparcie: 5 cm


Fot. 109 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.
Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.



(widok z góry)




(widok z dołu)

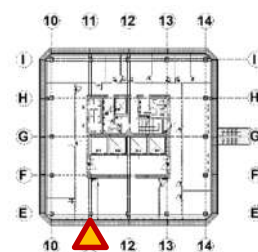

Oparcie: 5 cm

Fot. 110, 111 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojeniowe. Zarysowanie belki nad podporą oraz na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.

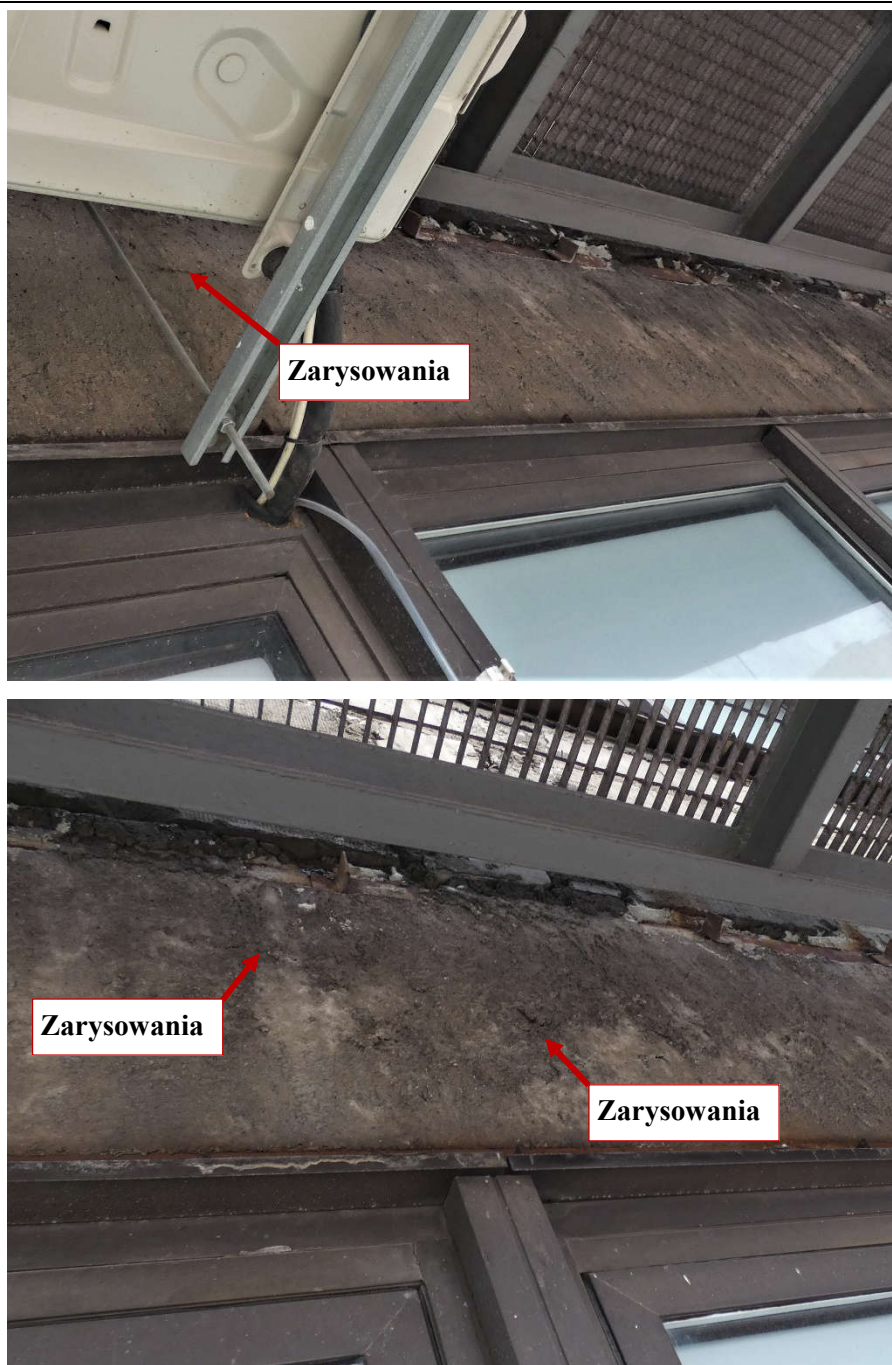


Fot. 112, 113 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.



(widok z góry)



(widok z dołu)

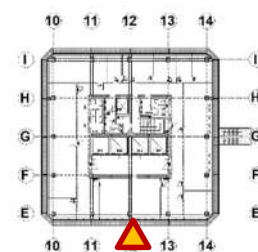


Oparcie: 6 cm


Fot. 114, 115 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.



(widok z góry)

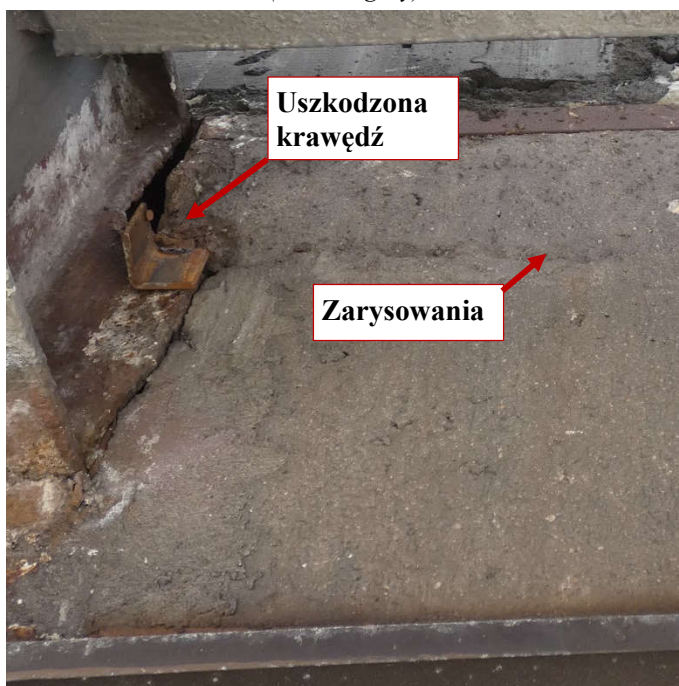

(widok z dołu)

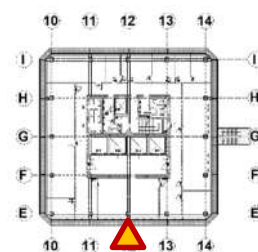

Oparcie: 4 cm

Fot. 116, 117 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.




Fot. 118 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.



(widok z góry)




(widok z dołu)

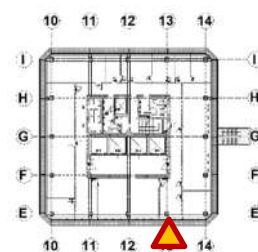

Oparcie: 5 cm


Fot. 119, 120 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.

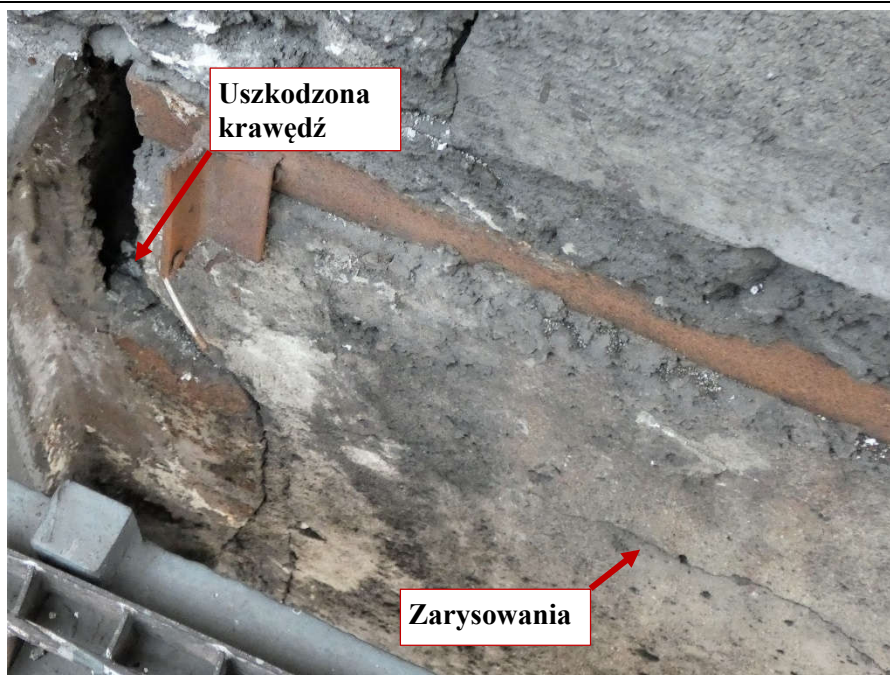

(widok z góry)



(widok z dołu)

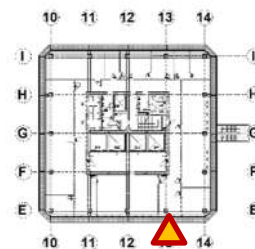

Oparcie: 3 cm

Fot. 121, 122 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.



Fot. 123 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.
Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.



Oparcie: 4 cm


Fot. 124 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.
Zarysowania poziome i pionowe belki przy podporze. Zarysowania powierzchni zaprawy.




Fot. 125 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 14/E.
Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.

4.2.2. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Prefabrykowane belki żelbetowe pod kondygnacją 5


Ze względu na występowanie żeberk usztywniających zasłaniających miejsce oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych, dokładny pomiar głębokości oparcia belek na podporach nie był możliwy. Przybliżona głębokość oparcia poniższych elementów wynosiła ok 5-6 cm.

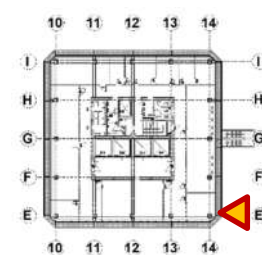

Fot. 126 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona odpadami.

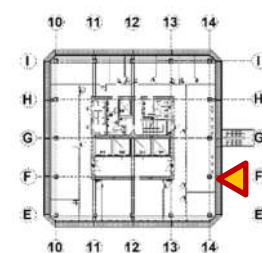



Fot. 127 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F.
Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem

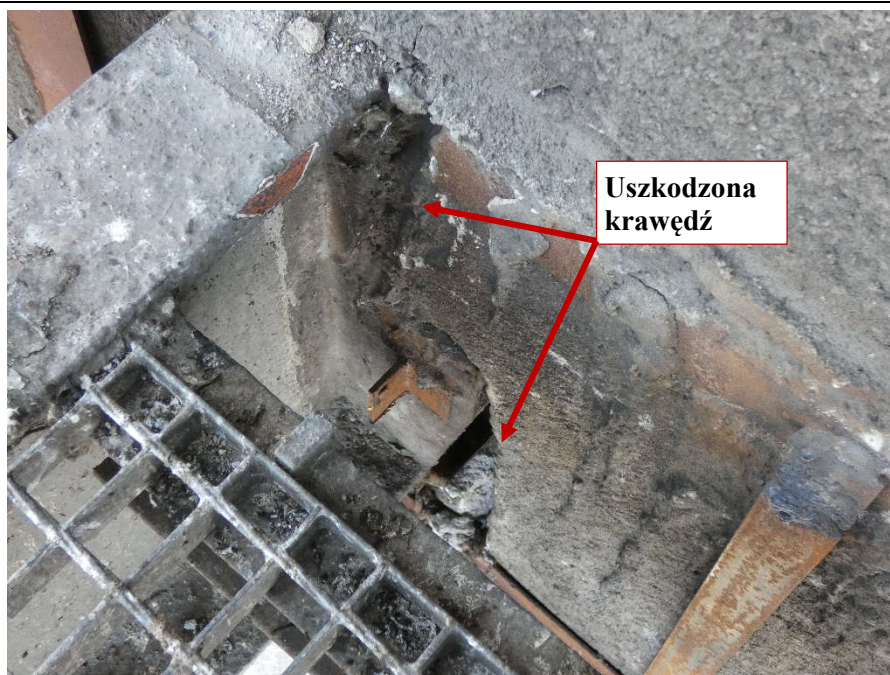


Fot. 128 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/F-G. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem





Fot. 129 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belki w osiach 14/F-H (widok z dołu) Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia.

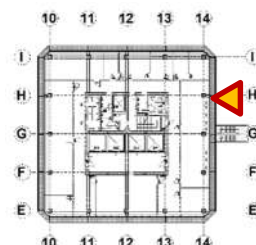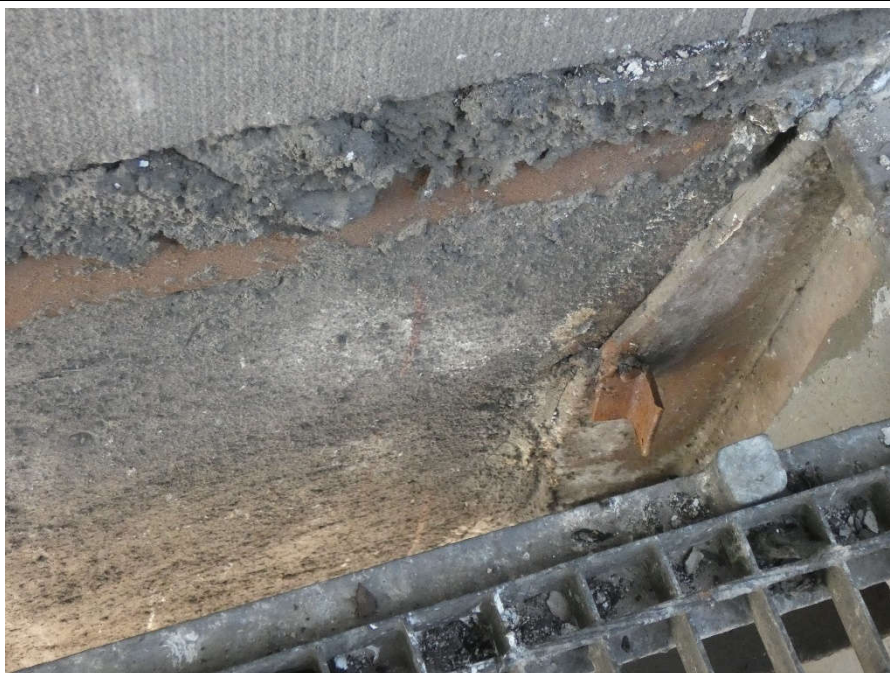



Fot. 130 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/G-H.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

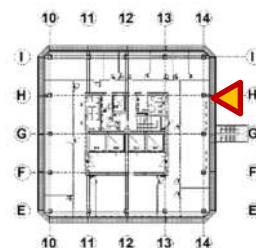


Fot. 131 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami częściowo wypełniona zaprawą.

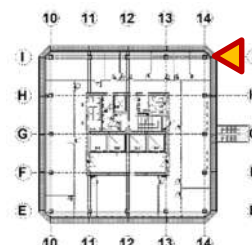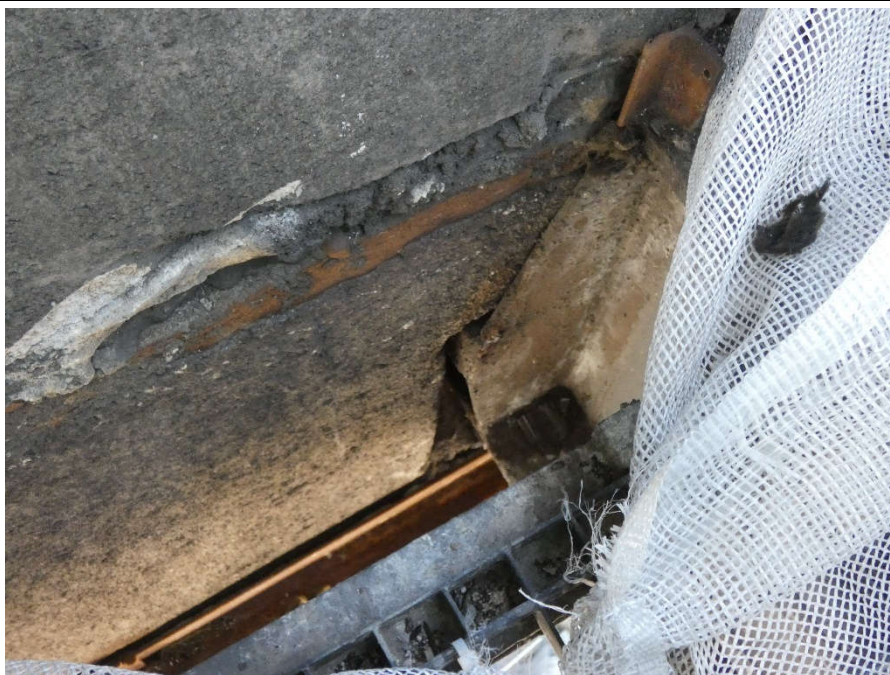


Fot. 132 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

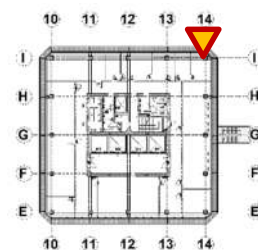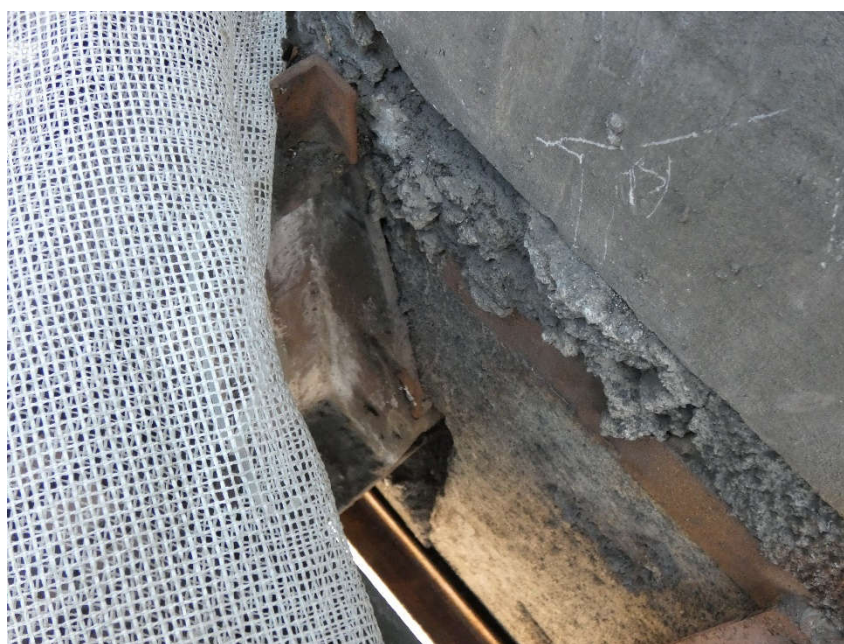

Fot. 133 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

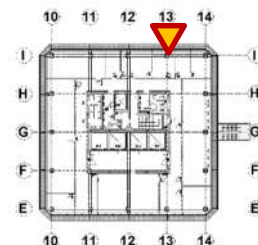


Fot. 134 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami

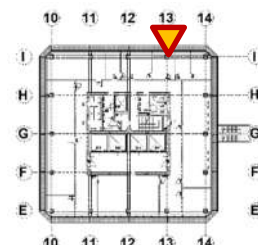

Fot. 135 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I.
Uszkodzona krawędź elementu.




Fot. 136 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz i odpady w przestrzeni między elementami.

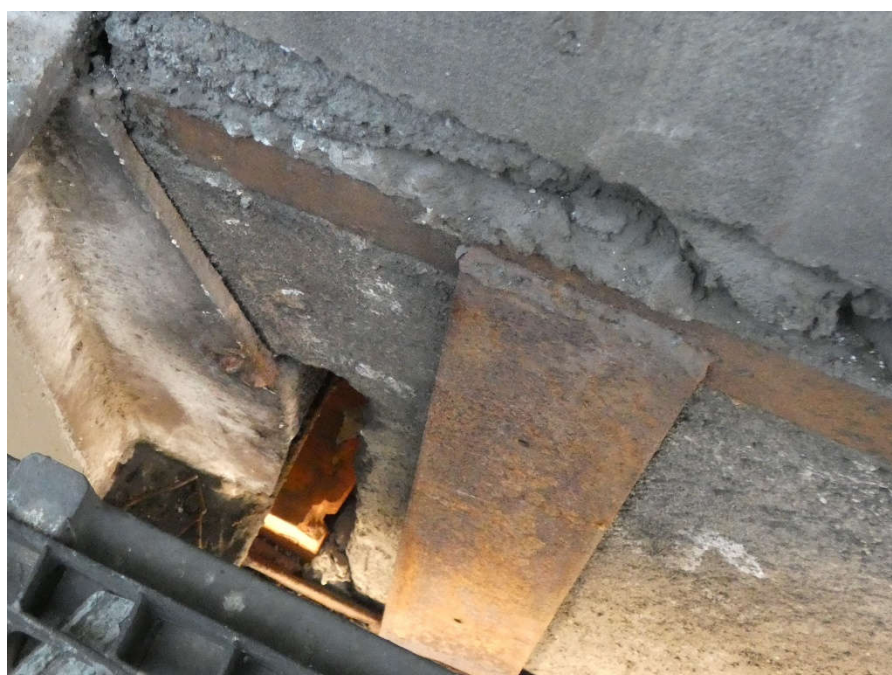


Fot. 137 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.





Fot. 138 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I.
Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem

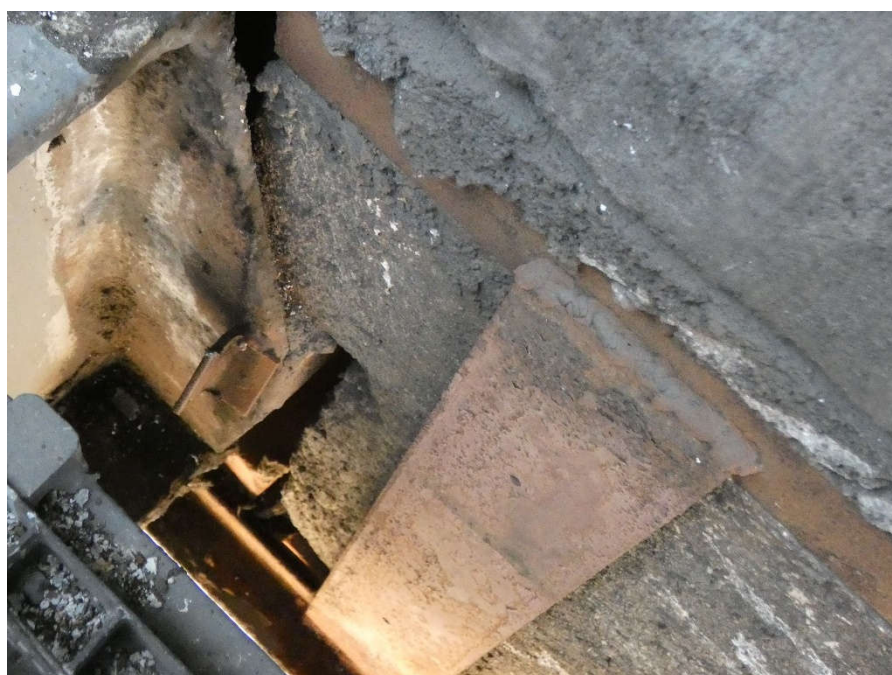


Fot. 139 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.

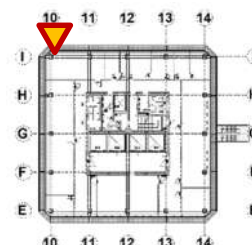


Fot. 140 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I.
Uszkodzona krawędź elementu.

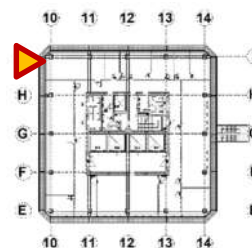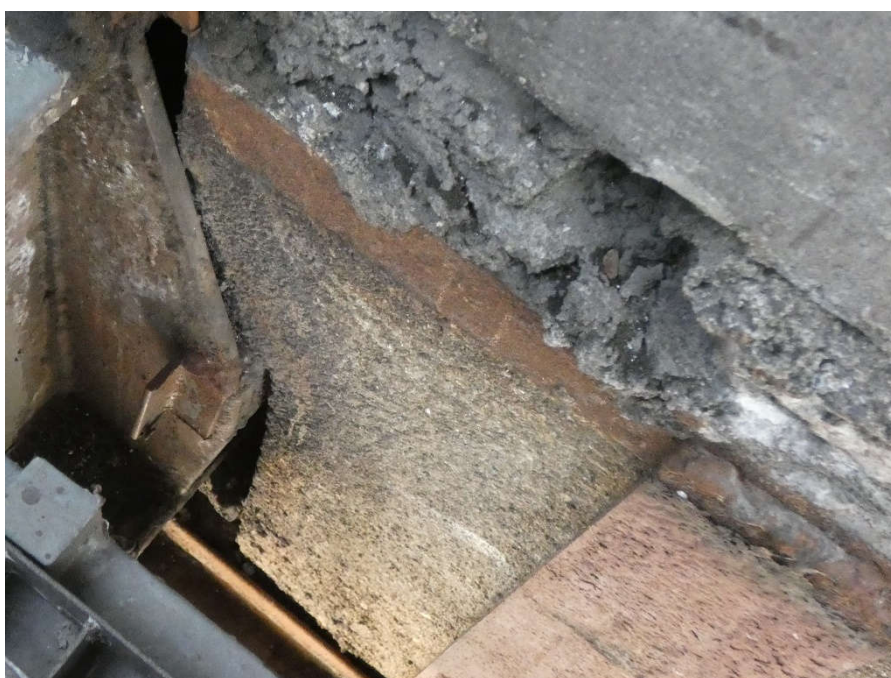

Fot. 141 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

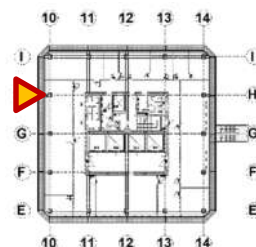


Fot. 142 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

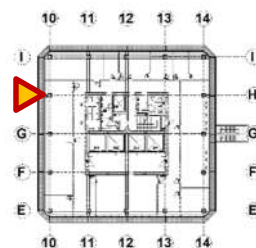


Fot. 143 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.




Fot. 144 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.

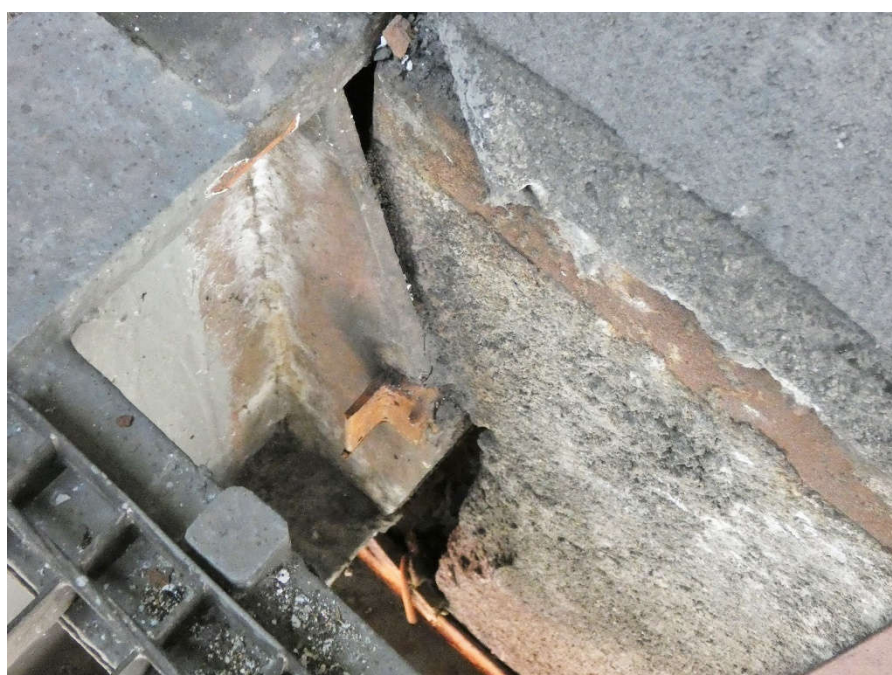

Fot. 145 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

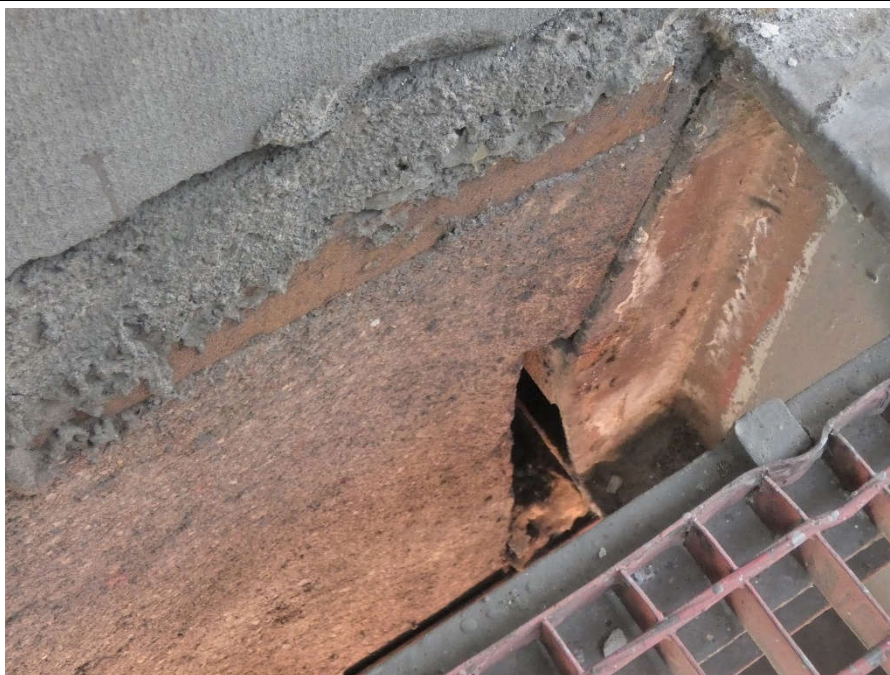

Fot. 146 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.

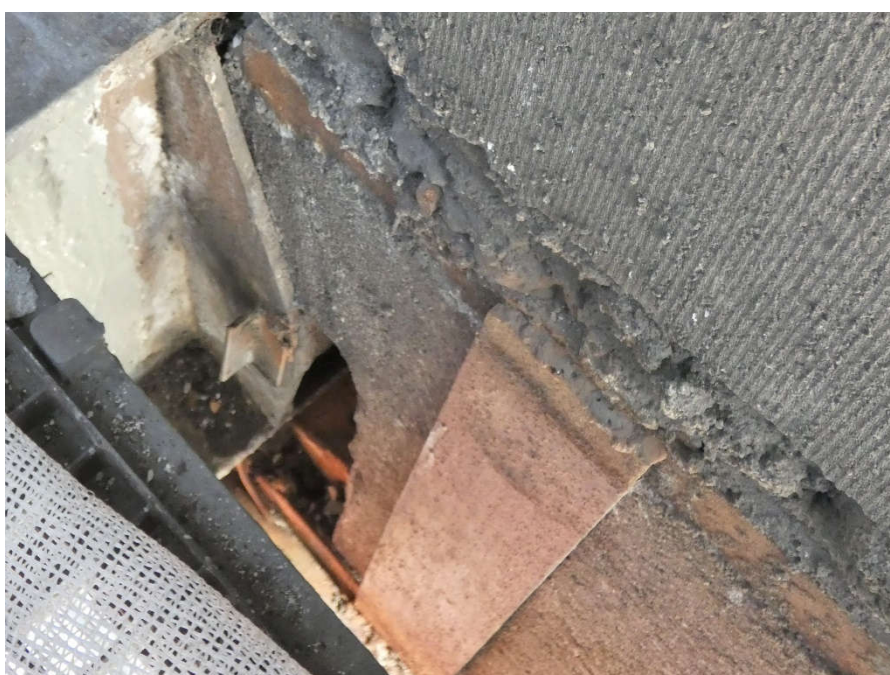


Fot. 147 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem



Fot. 148 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.




Fot. 149 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.
Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.

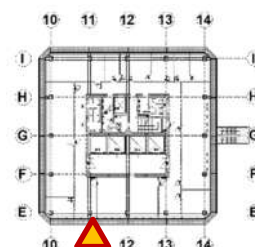


Fot. 150 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E.

Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Odkryte pręty zbrojenia podlewki wspornika.

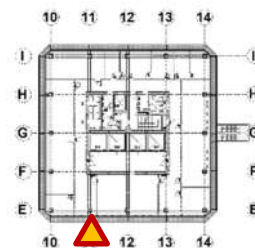

Fot. 151 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E.


Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.

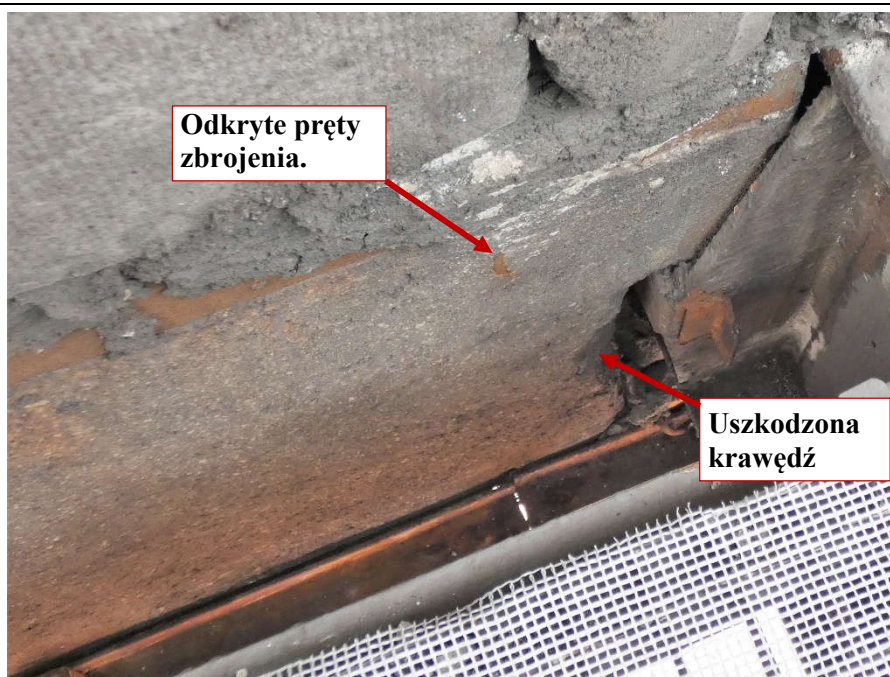

Fot. 152 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.




Fot. 153 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.

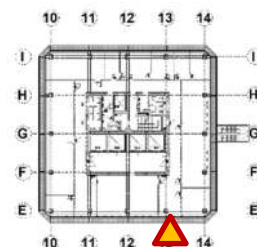

Fot. 154 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przerzeń między elementami wypełniona zaprawą.



Uszkodzona otulina
Odkryte pręty zbrojenia.

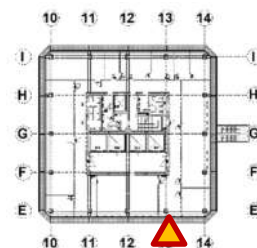


Fot. 155 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.
Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Przerzeń między elementami wypełniona gruzem.



*Fot. 156 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E.
Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą.*


4.3. OGÓLNY OPIS WSPORNIKÓW STALOWYCH

Analizowane elementy wykonano jako stalowe wsporniki blachownicowe o przekroju dwuteowym przyspawane do słupów głównych budynku w osiach 10-14 oraz E-I Stanowią one oparcie zarówno prefabrykowanych belek żelbetowych jak również konstrukcji stalowych galerii okalających analizowaną kondygnację.

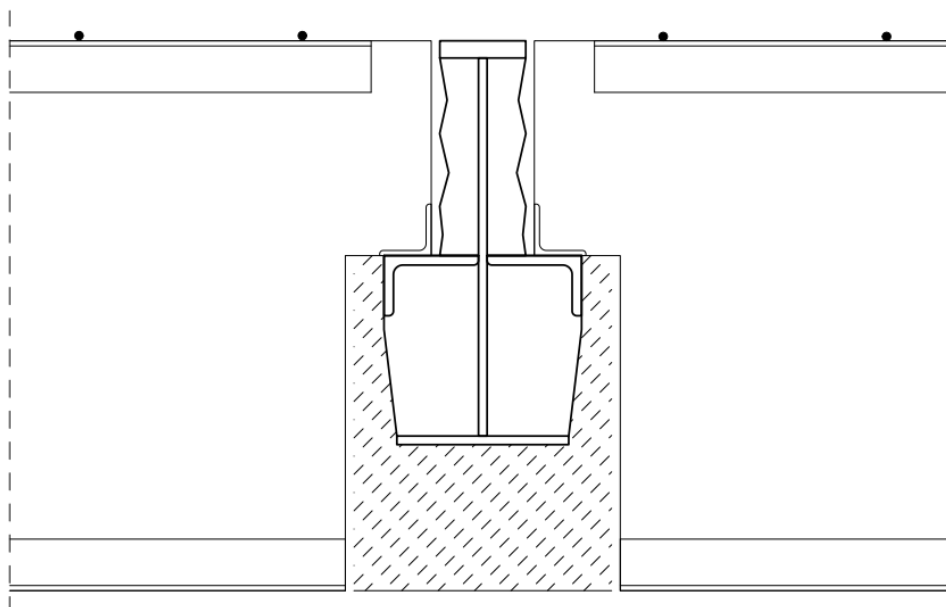

Rys. 15 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym

1) – podcięte żeberka usztywniające w miejscach oparcia belek żelbetowych

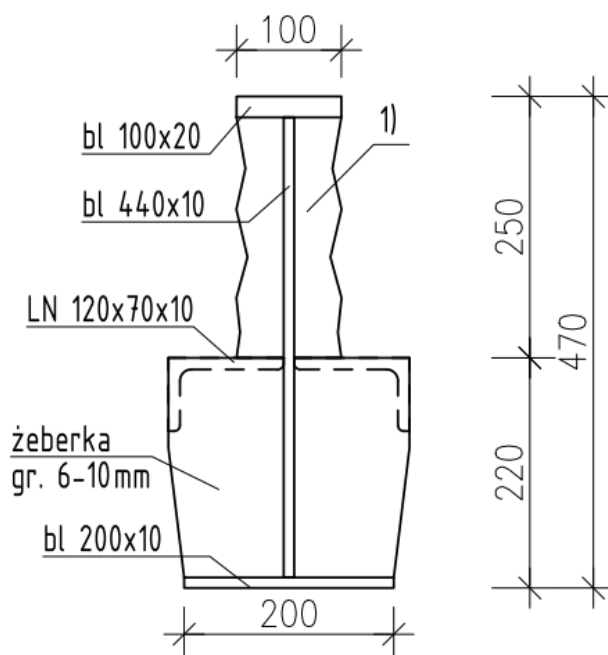


Rys. 16 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych



Fot. 157 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacją 5 (widok z góry)




Fot. 158 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacją 5 (widok z dołu)

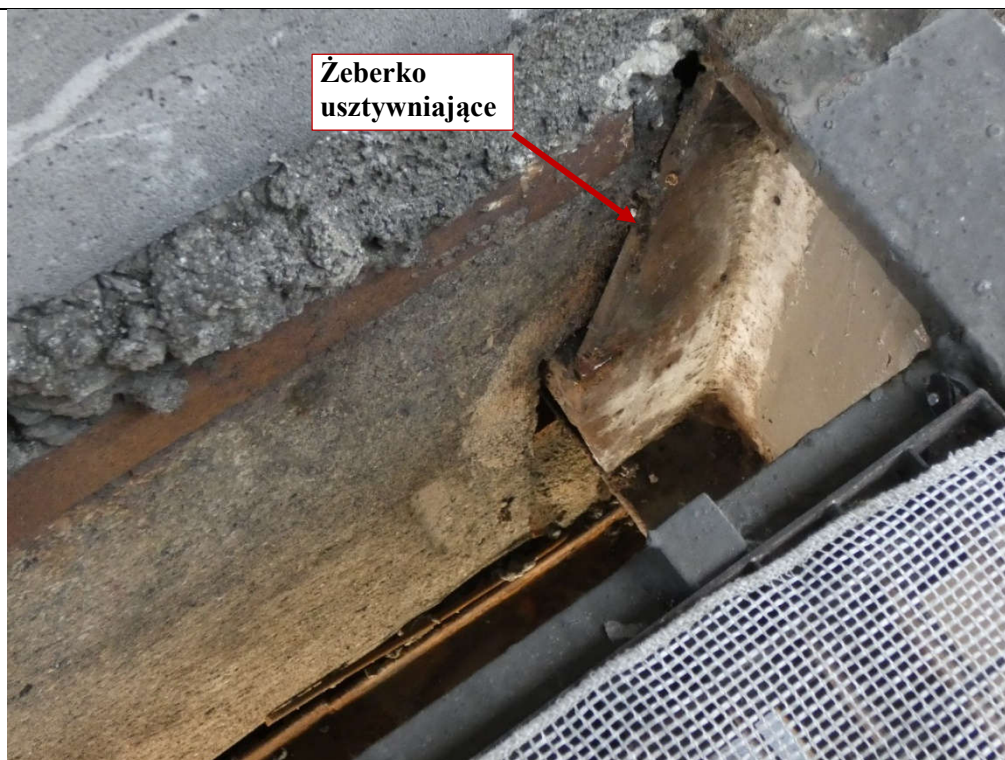

Fot. 159 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych pod kondygnacją 5 (widok z góry)



Fot. 160 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych pod kondygnacją 5 (widok z dołu)

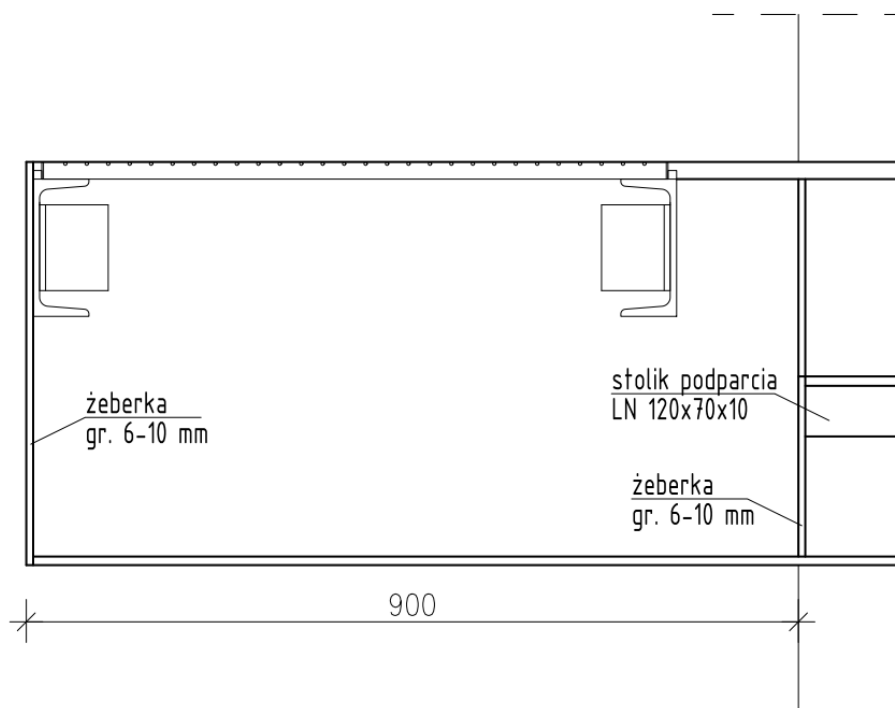

Rys. 17 Wspornik stalowy (widok z boku)




Fot. 161 Wspornik stalowy (widok z boku)

Podczas oględzin wsporników stalowych odnotowano występowanie w elementach w osi 14/F pozostałości po usuniętej drabince ewakuacyjnej w postaci przyspawanych blach.





Fot. 162 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z dołu)

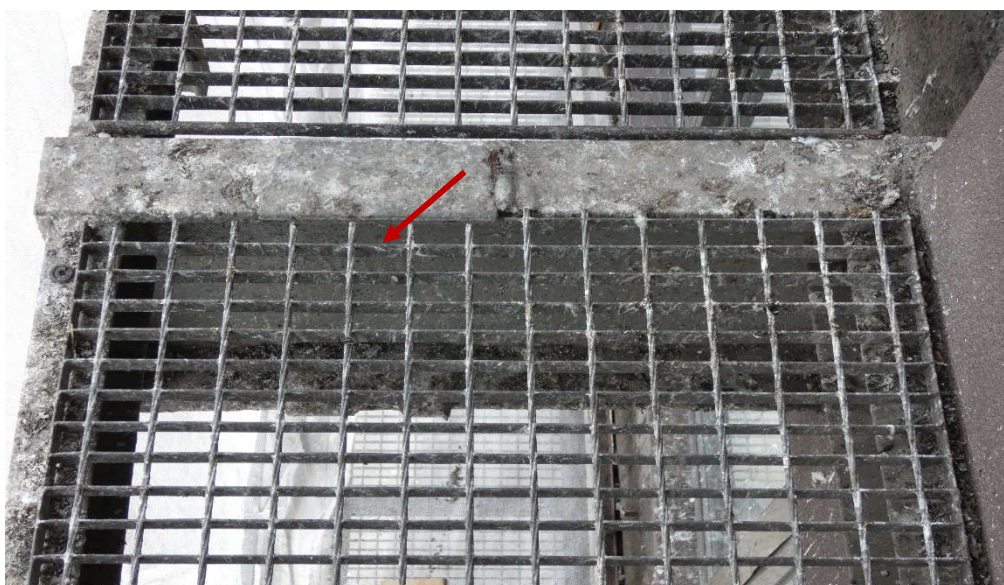

Fot. 163 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z góry)



Przed przystąpienie do dalszych prac termomodernizacyjnych zaleca się usunięcie pozostałości po usuniętych elementach oraz zabezpieczenie powierzchni wsporników w miejscu ich występowania.

4.3.1. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe nad kondygnacją 5

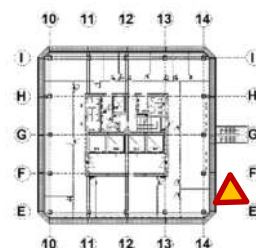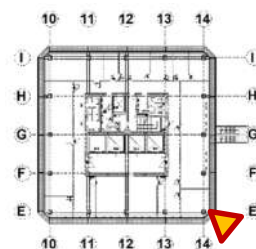


Fot. 164, 165 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E.



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

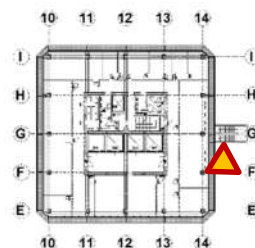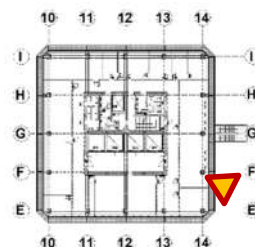




Fot. 166, 167 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F
Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

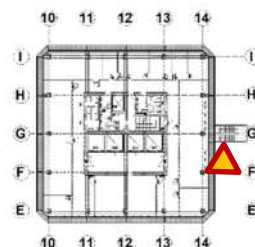



Fot. 168 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z góry)
Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

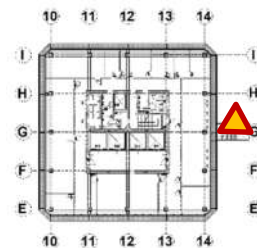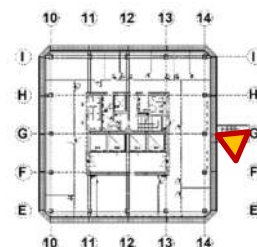



Fot. 169, 170 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/G.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

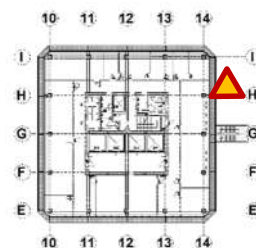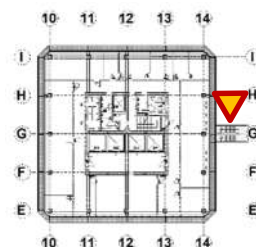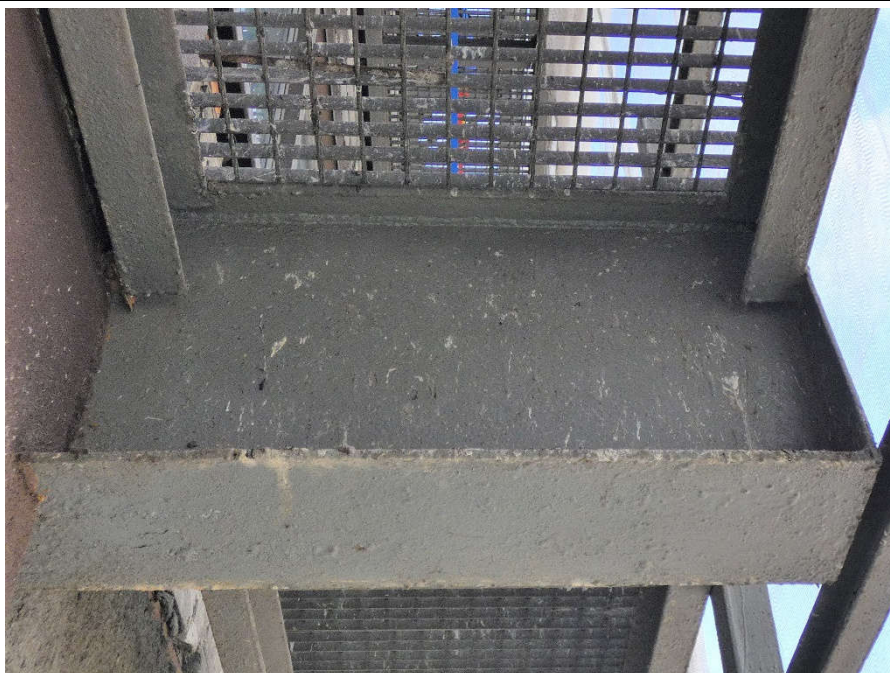

Fot. 171, 172 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H.
Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.

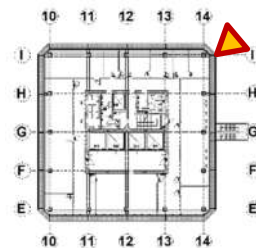
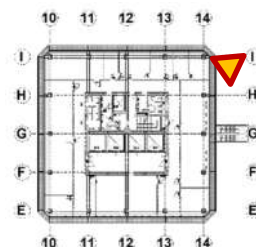


Fot. 173, 174 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

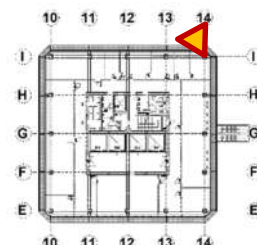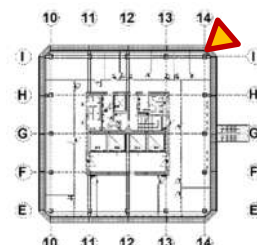



Fot. 175, 176 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 14/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

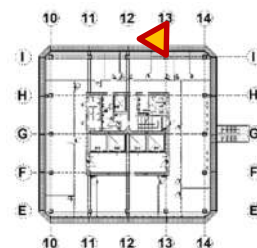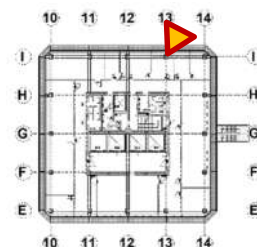



Fot. 177, 178 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

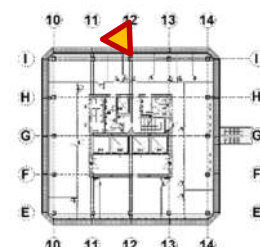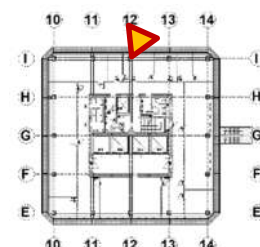

Fot. 179, 180 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I.



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

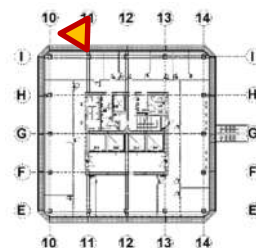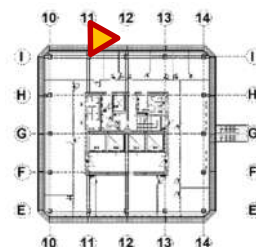



Fot. 181, 182 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach I/I/I
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.





Fot. 183 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z góry)
Przesunięcie wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

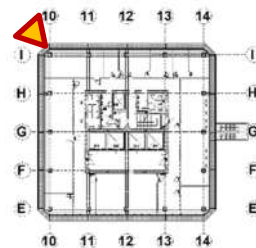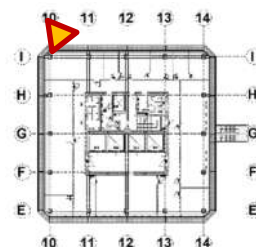


Fot. 184, 185 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 10/I.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

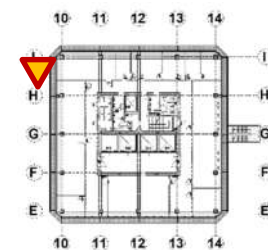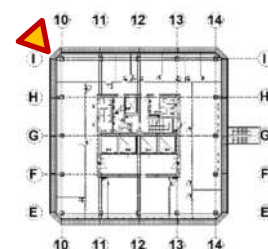

Fot. 186, 187 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/I.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

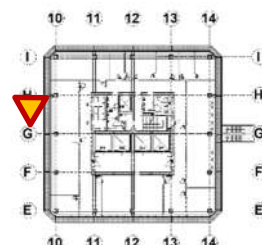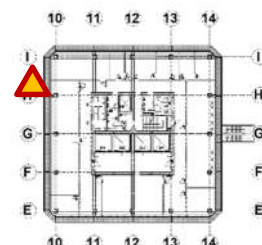


Fot. 188, 189 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/H
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

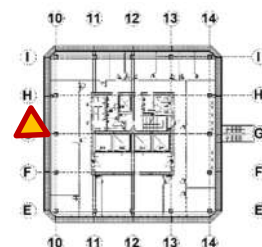

Fot. 190, 191 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.


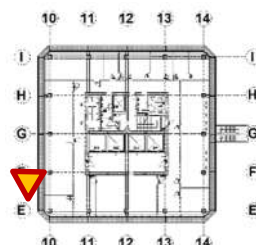


Fot. 192, 193 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F.



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.





Fot. 194 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F (widok z góry)
Przemieszczenia wspornika w kierunku osi E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

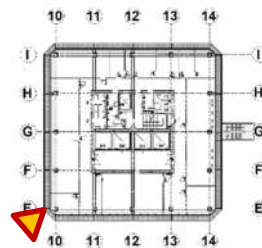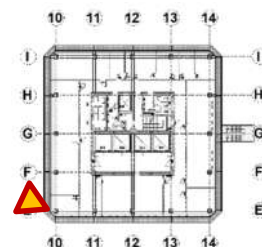



Fot. 195, 196 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/E.
Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.

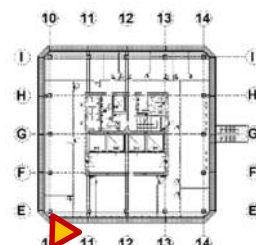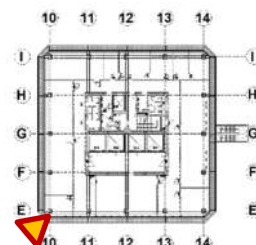



Fot. 197, 198 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 10/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

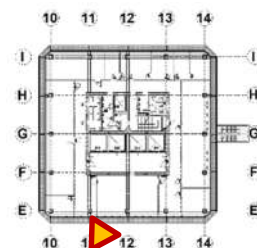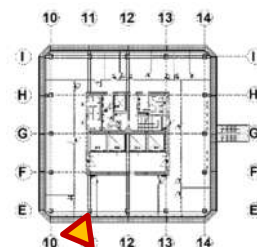



Fot. 199, 200 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 11/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

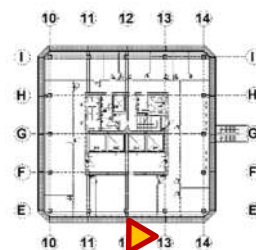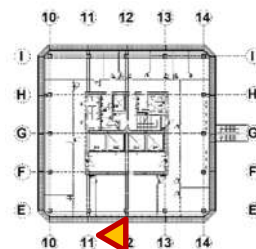

Fot. 201, 202 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 12/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

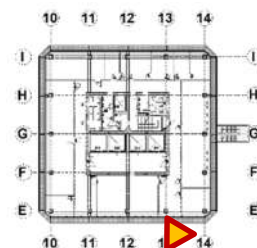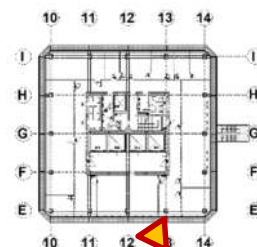

Fot. 203, 204 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 13/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

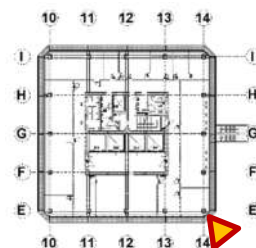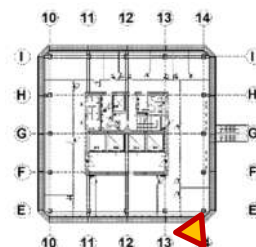



Fot. 205, 206 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 14/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

4.3.2. Szczegółowe wyniki wizji lokalnej – Wsporniki stalowe pod kondygnacją 5




Fot. 207 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E.




Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

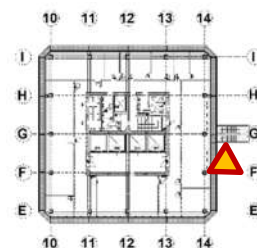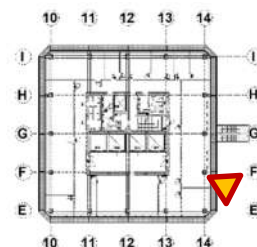

Fot. 208, 209 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

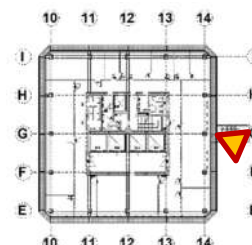


Fot. 210 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osi 14/G (widok od dołu)
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

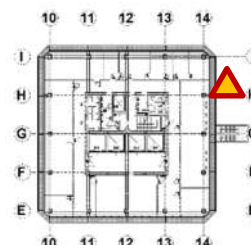
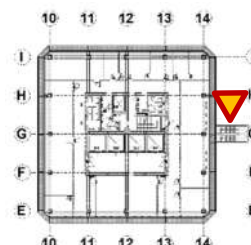
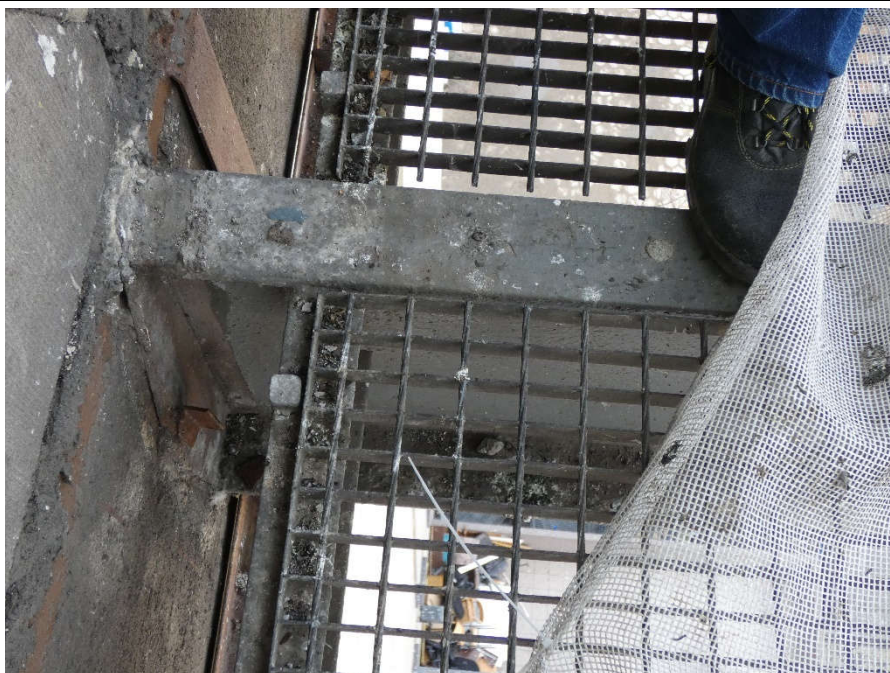


Fot. 211, 212 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.


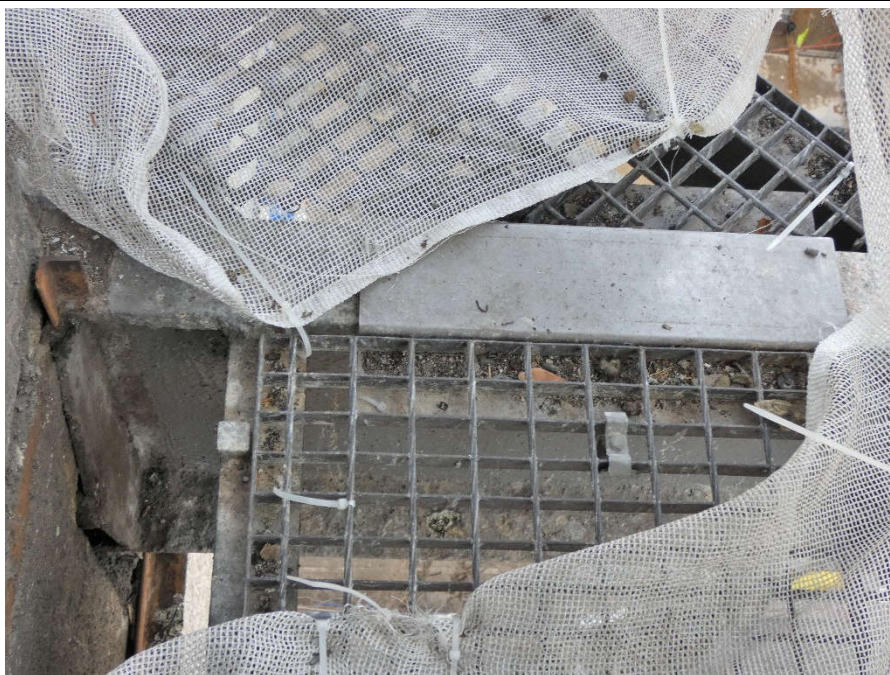


Fot. 213 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

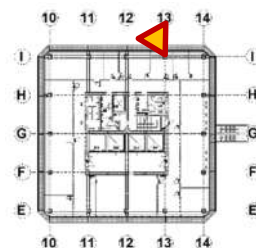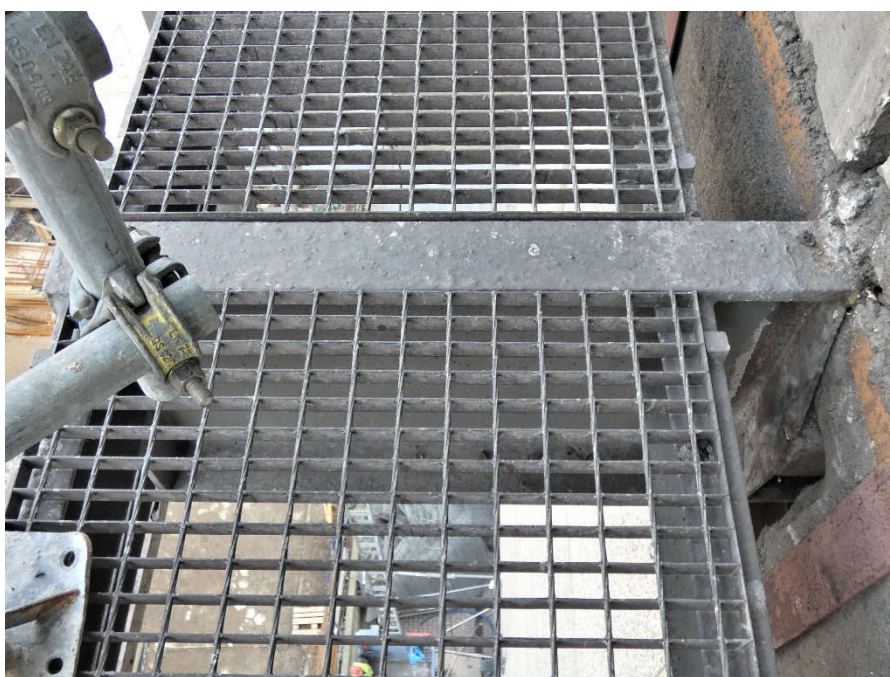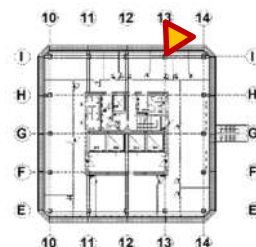




Fot. 214, 215 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

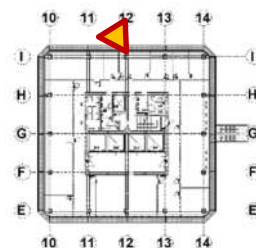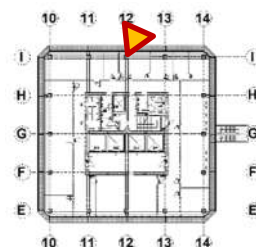

Fot. 216, 217 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

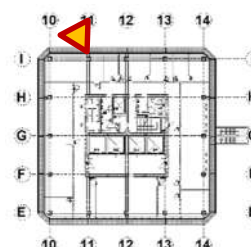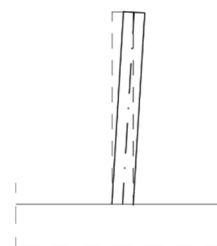
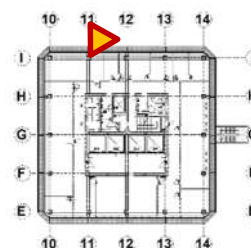


Fot. 218, 219 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I.
Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.





Fot. 220 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/I.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

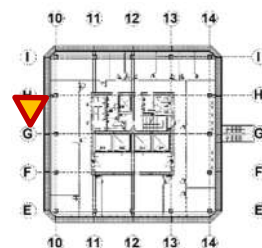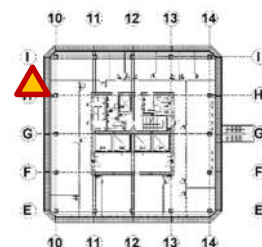


Fot. 221, 222 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/H
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

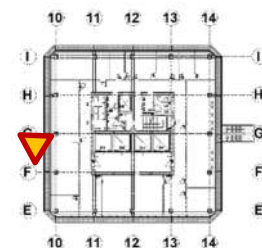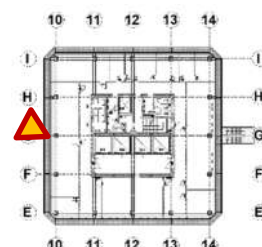


Fot. 223, 224 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G.



Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

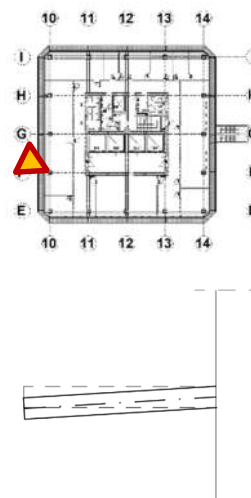



Fot. 225 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F.
Przemieszczenie wspornika w kierunku osi E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

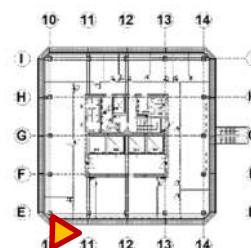

Fot. 226 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 10/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

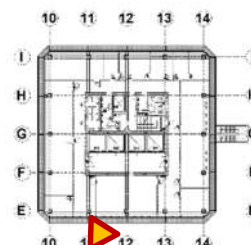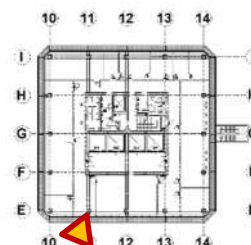

Fot. 227, 228 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 11/E.
Brak widocznych uszkodzeń wspornika.

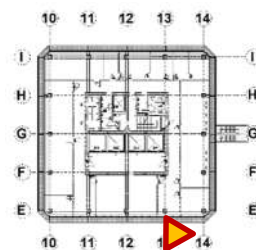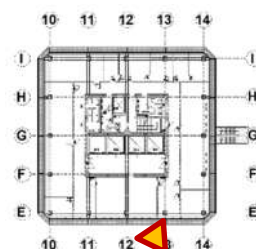

Fot. 229, 230 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 13/E.

Brak widocznych uszkodzeń wspornika.


5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. ŚCIANY MUROWANE

Zewnętrzne ściany murowane wykonane są głównie z elementów z betonu komórkowego o grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. W murach zastosowano elementy murowe o bardzo zróżnicowanych wymiarach od 12 do 36 cm. Elementy są różnej jakości posiadają liczne uszkodzenia krawędzi, naroży, zarysowania i pęknięcia. W oparciu o przeprowadzone badania na próbce pobranej z odspojonego fragmentu elementu murowego beton komórkowy można zaliczyć do klasy 450-500. Jednak ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wielkości elementów należy liczyć się z dużymi różnicami klas betonu.

Jakość prac murarskich należy określić jako niezadowalającą ze względu na:

- Niestaranne ułożenie elementów murowych i zaprawy;
- Nierówne, zbyt grube spoiny sięgające 7 cm dla spoin poziomych i pionowych – dopuszczalne maksymalne grubości spoin to 15 mm;
- Braki lub ubytki w spoinach;
- Brak przewiązania elementów murowych w wielu fragmentach muru (zalecane wymiary przewiązania pokazano na *Rys. 18*);
- Brak przewiązań muru w narożach;
- Stosowanie w jednym odcinku różnych typów elementów murowych (np. zaprawy wypełnionej gruzem);
- Stosowanie w jednym odcinku muru elementów o różnych rozmiarach, wysokości od 12 do 36 cm;
- Wypełnienie pustek w murze zaprawą (często wypełnioną gruzem) w wyniku braku prawidłowego docięcia i spasowania elementów murowych o dużych różnicach wymiarów;
- Wypełnianie ubytków elementów murowych z betonu komórkowego za pomocą zaprawy, zaprawy wypełnionej mniejszymi elementami murowymi lub gruzem;
- Próby naprawiania uszkodzonych (pękniętych) elementów murowych za pomocą zaprawy;
- W wielu miejscach pozostawiono zaprawę wypływającą ze spoin – nierówna powierzchnia muru;
- W miejscach, gdzie wykonano podlewki zwińczające ścianę pozostawiono zacieki z betonu który wypłynął z deskowania w trakcie wykonywania podlewki;
- Źle wykonane zamknięcie pionów instalacyjnych – wypełnienie gruzem zmieszany z zaprawą.

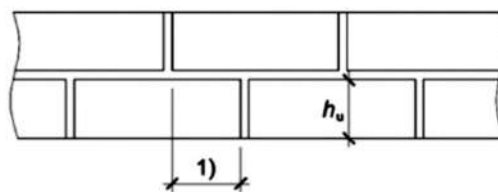

- 1) przewiązanie elementów murowych:
- gdy $h_u \leq 250$ mm: większa z wartości $0,4 h_u$ i 40 mm
 - gdy $h_u > 250$ mm: większa z wartości $0,2 h_u$ i 100 mm

Rys. 18 Wymogi dla wiązania elementów murowych zgodnie z PN-B-03002

Ogólny stan techniczny ścian murowanych można określić jako dostateczny/ zły. Obecnie mury nie nadają się do wykonania planowanych prac termomodernizacyjnych zarówno według rozwiązań z projektu [1.1] jak i zamiennych rozwiązań projektowych proponowanych przez Generalnego Wykonawcę bez przeprowadzenia wskazanych w opracowaniu napraw.


Zgodnie z definicją mur jest to konstrukcja składająca się z elementów murowych połączonych zaprawą murarską, ułożonych w sposób umożliwiający bezpieczne przenoszenie obciążeń i ich wzajemną współpracę. Analizowane zewnętrzne ściany murowe są ścianami osłonowymi. Przenoszą one obciążenia poziome od wiatru oraz pionowe od stolarki okiennej. Ze względu na brak zwieńczenia ściany wieńcem, przerwanie ciągłości pionami instalacyjnymi ściany będą pracować jako elementy wspornikowe. Brak odpowiedniego przewiązania elementów murowych obniża stateczność muru, a co za tym idzie jego nośność. Sprzyja również powstawaniu zarysowań co może znacząco obniżyć nośność zakotwienia mocowanych do niego elementów (np. izolacji termicznej)

Zakres odnotowanych wad i uszkodzeń ścian na kondygnacji 5 wymaga przeprowadzenia ich częściowej rozbiórki i odtworzenia. Na rysunku poniżej przedstawiono propozycję zakresu prac dla analizowanych murów. Zakres prac podzielono na dwie grupy:

- **Rozbiórka (oznaczone kolorem czerwonym)** – są to fragmenty ścian nie spełniające podstawowych kryteriów dla muru, wykonane niepoprawnie, bez przewiązania murarskiego z materiałów złej jakości dla których nie ma możliwości oceny nośności muru oraz nośności zakotwienia. Zaleca się wykonanie rozbiórki istniejących ścian oraz odtworzenie ich z bloczków z betonu komórkowego z odpowiednim przewiązaniem do istniejących ścian. Na górnej krawędzi ściany zaleca się wykonać wieńiec żelbetowych spinający ściany oraz dający podłoże do kotwienia podkonstrukcji pod stolarkę okienną
- **Naprawy (oznaczone kolorem zielonym)** – są to fragmenty ścian dla których należy wykonać naprawy obejmujące lokalne rozbiórki fragmentów ścian bez odpowiedniego przewiązania elementów murowych, wymianę uszkodzonych, pękniętych i zarysowany elementów murowych, wyrównanie powierzchni ścian poprzez oczyszczenie ich z nadmiaru zaprawy w spoinach, zacieków betonu z podlewki, uzupełnienie ubytków spoin. W miejscach zwieńczenia ścian elementami z bloczków z betonu komórkowego lub w przypadku braku ciągłości podlewki pod podkonstrukcją stolarki należy rozebrać ostatnią warstwę muru, ułożyć podmurówkę z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej i wykonać nowy wieńiec.

Dodatkowo zaleca się usunięcie źle wykonanych zamknięć pionów instalacyjnych, oczyszczenie ich ze śmieci, osłonięcie izolacją termiczną w celu ograniczenia strat ciepła i wykonanie zamknięć z odpowiednim przewiązaniem do istniejących murów.

Na rysunku poniżej (Rys. 19) przedstawiono zakres proponowanych prac dla analizowanej części murów

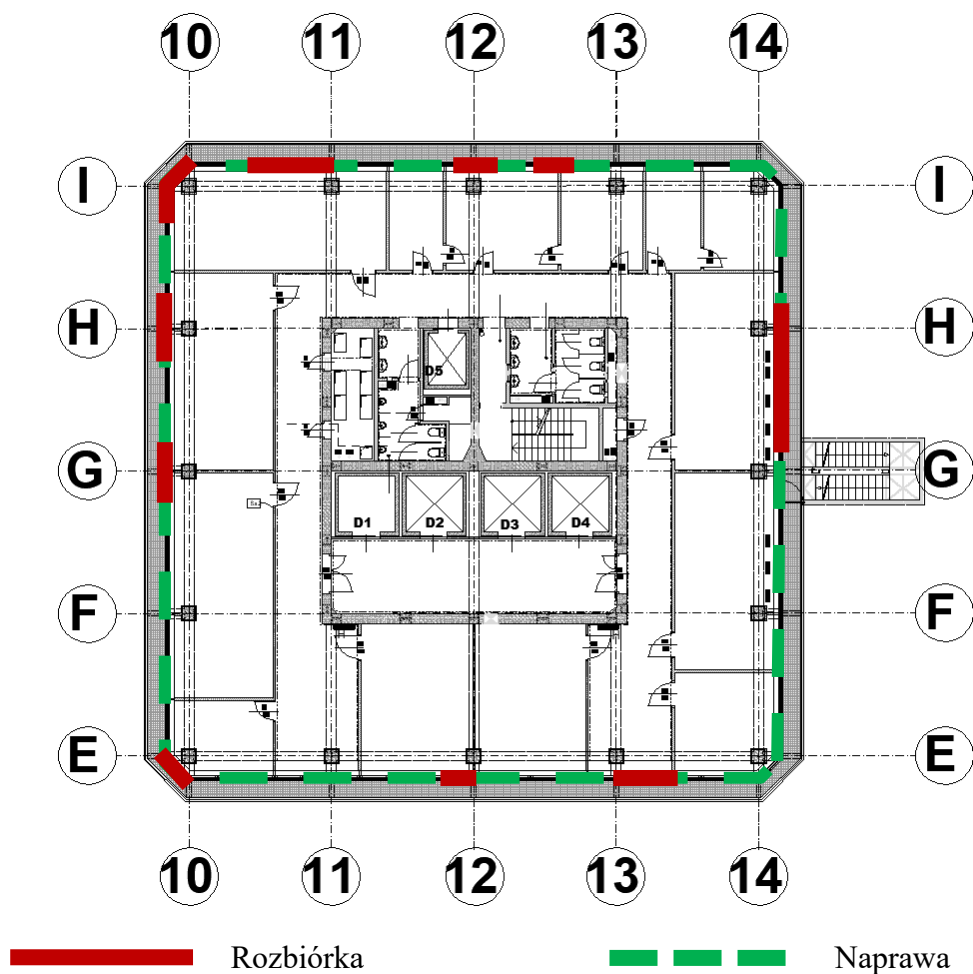

Rys. 19 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac

5.2. PREFABRYKOWANE BEŁKI ŹELBETOWE

Prefabrykowane belki żelbetowe wykonano jako jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do śródników stolików z kątowników LN 20x70x10 i żeberk usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników LR 60x6.


Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanego skanowania prefabrykowanych belek żelbetowych odnotowano występowanie poprzecznego zbrojenia belek z żebrowanych prętów Ø12 oraz strzemion z gładkich prętów Ø6 w rozstawie ~30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości ~1,0 m od podpory. Otulina prętów w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych odkrywek analizowanych elementów ilości i rodzaj użytego zbrojenia na potrzeby ekspertyzy przyjęto zgodne z przedstawionymi w archiwalnej dokumentacji projektowej [1.2].

Przeprowadzone badania pozwalające na przybliżone określenie wytrzymałości betonu na ściskanie wykazały znaczne rozbieżności w wielkościach otrzymanych wyników. Otrzymane wartości wytrzymałości betonu na ściskanie mieściły się w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach przyjęto beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B20) (wg PN - EN 206-1).


W części elementów objętych niniejszym opracowaniem odnotowano uszkodzenia w strefie oparcia belek prefabrykowanych na stolikach stalowych wsporników. Uszkodzenia te występują głównie w postaci odkruszonych kawałków otuliny, co w wielu przypadkach doprowadziło do całkowitego odsłonięcia prętów zbrojeniowych (Rys. 20). Należy podkreślić, że zaobserwowane uszkodzenia powstały najprawdopodobniej na etapie wykonywania prefabrykatów i ich montażu, nie są to uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pracy elementów.

Kolejną z wad występującą głównie w strefie podporowej oraz rzadziej w przęsłach analizowanych elementów są zarysowania powierzchni betonu. Zaobserwowane rysy występują w poziomie oparcia belek żelbetowych na wspornikach stalowych zarówno w strefach przypodporowych i przęsłowych. Zakres występowania zarysowań obejmuje przeważnie strefę ok 1,5 m od podpory lub przebiega przez całą długość belek (Rys. 21). Występujące zarysowania pojawiły się najprawdopodobniej w początkowej fazie eksploatacji – po wykonaniu murów i montażu stolarki i nie wykazują tendencji do zwiększania rozwartości – rysy nieaktywne.

Ze względu na występowanie warstw wykończeniowych od wnętrza obiektu podczas przeprowadzania prac remontowych i odsłonięciu elementów żelbetowych należy zweryfikować występowanie potencjalnych rys od spodu belek.

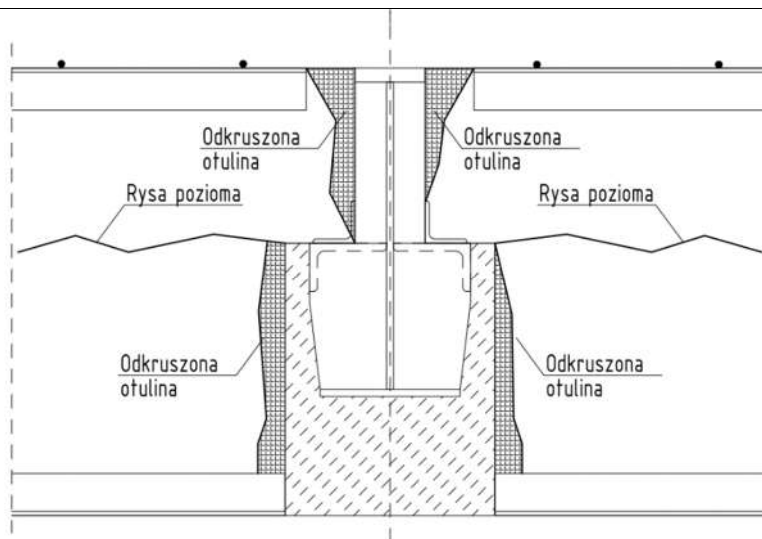

Rys. 20 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (podpora)

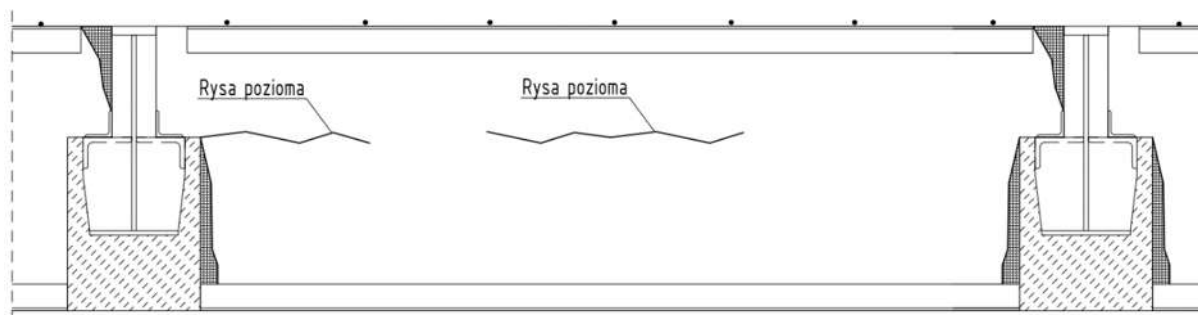

Rys. 21 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (przęsło)

Zmierzone głębokości oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych wahają się w przedziale od 3,0 do 7,0 cm. Według wytycznych przedstawionych w PN-B-03264-2002 minimalna głębokość oparcia na profilach stalowych wynosi 4,0 cm.

Ze względu na utrudniony dostęp nie było możliwe szczegółowe określenie rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w narożach budynku. Na podstawie stanu konstrukcji wyższych kondygnacji można przyjąć jedynie, że ściany naroży zostały ułożone na belkach stalowych w postaci dwóch ceowników opartych na stolikach wsporników blachownicowych.



Fot. 231 Konstrukcja naroża nad kondygnacją 7

Ze względu na utrudniony dostęp do analizowanych elementów brakujące pomiary należy uzupełnić podczas wykonywania prac remontowych i po odsłonięciu elementów żelbetowych. Ze względu na zaobserwowane uszkodzenia części elementów żelbetowych występujące w strefach podporowych miejsca w których głębokość oparcia wynosi mniej niż 4,0 cm należy odpowiednio wzmocnić.

Stan techniczny prefabrykowanych belek żelbetowych objętych niniejszym opracowaniem należy ocenić jako dostateczny. W trakcie wizji nie stwierdzono uszkodzeń wskazujących na niewłaściwą pracę lub też wskazujących na „rozwojowe” uszkodzenia -obecny stan jest stanem ustabilizowanym. Objęte niniejszym opracowaniem belki żelbetowe można dopuścić do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych

Ze względu na poziom uszkodzeń analizowanych belek w strefach podporowych oraz ich niewystarczającą głębokość oparcia na stolikach wsporników blachownicowych zaleca się wykonanie szczegółowych napraw i wzmocnień kluczowych elementów przed przystąpieniem do dalszych prac termomodernizacyjnych.


Na rysunku poniżej przedstawiono propozycje zakresu prac dotyczący prefabrykowanych belek żelbetowych kondygnacji 5. Zakres prac podzielono na dwie grupy:

- **Naprawa (oznaczone kolorem czerwonym)** – są to miejsca uszkodzonej otuliny wymagające odtworzenia i zabezpieczenia odsłoniętych prętów zbrojenia elementów konstrukcji.
- **Wzmocnienie (oznaczone kolorem zielonym)** – są to miejsca w których głębokość oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych, jest zbyt mała i wymaga rozbudowania stolika podporowego wsporników stalowych.


Dodatkowo należy bezwzględnie usunąć wszelkie ślady korozji występujące na stalowych elementach konstrukcyjnych, a następnie zabezpieczyć je odpowiednimi środkami ochrony.

Zaleca się również usunięcie wszelkich luźnych elementów zaprawy wypełniającej przestrzeń między elementami i ich odtworzenie.

Występujące zarysowania podłużne na ścianach bocznych belek żelbetowych o rozwarości większej niż 0,3mm należy zamknąć przy wykorzystaniu metody iniekcji ciśnieniowej.

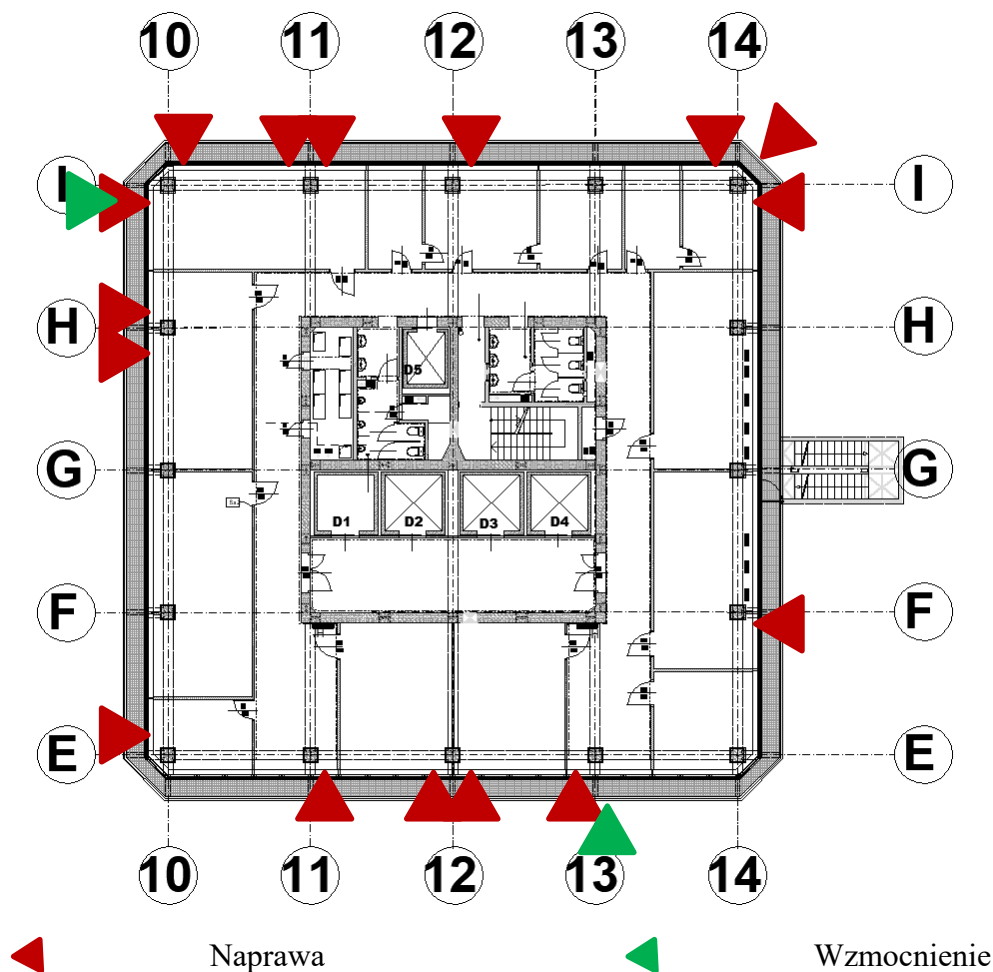

Rys. 22 Belki nad kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac

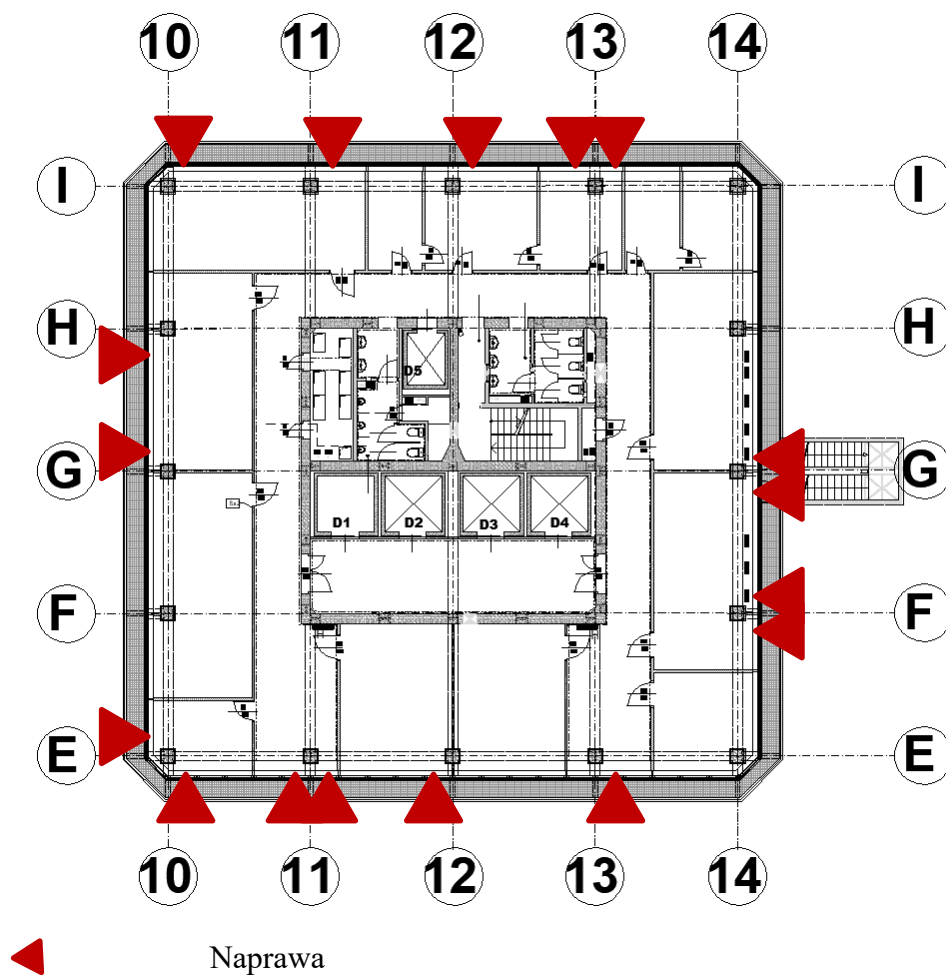


Rys. 23 Belki pod kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac

5.3. WSPORNIKI STALOWE

Analizowane wsporniki stalowe o wysięgu ok. 180 cm wg. [1.2] w tym 90 cm poza lico muru wykonano jako elementy blachownicowe o przekroju przedstawionym na rysunku poniżej.

1) – podcięte żeberka usztywniające w miejscach oparcia belek żelbetowych

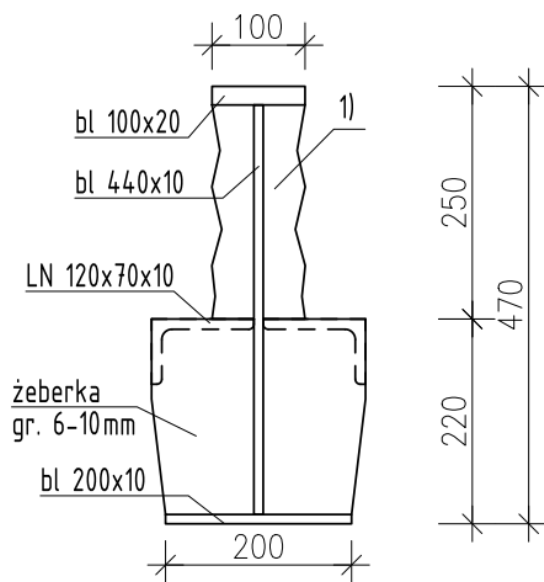


Rys. 24 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacjami typowymi

Uzyskane z pomiarów wielkości przekroju wsporników stalowych różnią się nieznacznie od wytycznych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Zaobserwowana różnica dotyczy wysokości środka elementu, która wynosi odpowiednio 457 mm wg [1.2] oraz 440 mm wg stanu rzeczywistego. Powyższa różnica jest znikoma i nie wywiera znaczącego wpływu na nośność elementu.


Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych nie stwierdzono występowania znaczących uszkodzeń wsporników stalowych. Drobne wady w postaci miejscowych uszkodzeń ochronnej warstwy antykorozyjnej oraz występującej rdzy należy naprawić poprzez zeszlifowanie i odtworzenie warstw ochronnych. Prace te należy realizować na podstawie projektu wykonawczego wraz z uwzględnieniem warunków ochrony ppoż.

Podczas oględzin wsporników stalowych odnotowano występowanie w elementach w osi 14/F pozostałości po usuniętej drabince ewakuacyjnej w postaci przyspawanych blach. Przed przystąpieniem do dalszych prac termomodernizacyjnych zaleca się usunięcie pozostałości po usuniętych elementach oraz zabezpieczenie powierzchni wsporników w miejscu ich występowania.

W części analizowanych wsporników odnotowano przemieszczenia poziome wsporników bez widocznych uszkodzeń pozostałej części konstrukcji. Lokalizację wsporników z zaobserwowanym przemieszczeniem przedstawiono na poniższym rysunku.

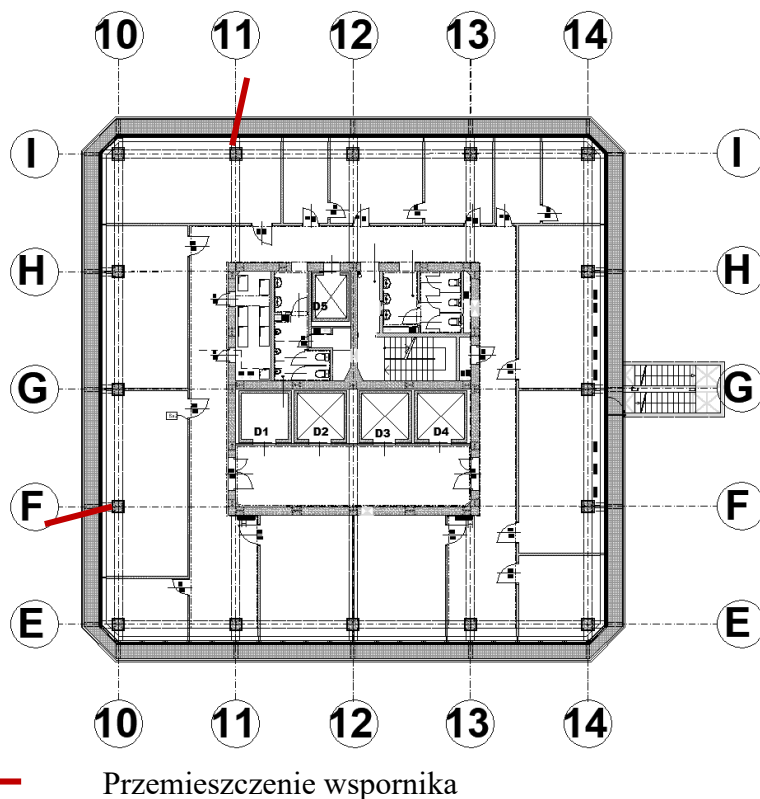

Rys. 25 Wsporniki nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) – przemieszczenia

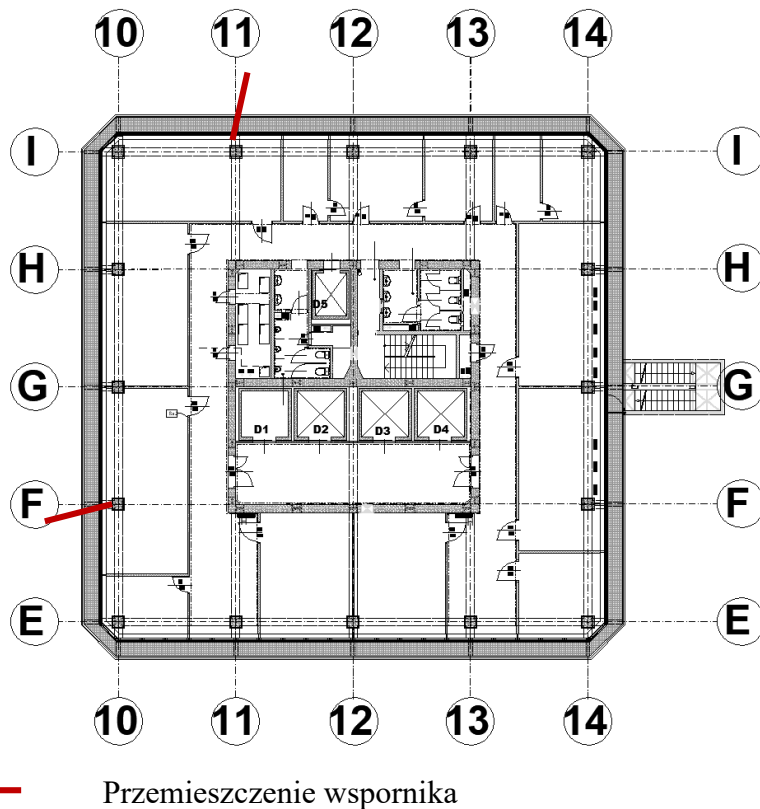

Rys. 26 Wsporniki pod kondygnacją 5 (Poziom +29.10) – przemieszczenia

W miejscu przemieszczenia wsporników nie zaobserwowano uszkodzeń konstrukcji - brak śladów wyboczenia konstrukcji wsporczej pomostów. Z uwagi na jakość wykonania robót można przyjąć, że wady te powstały na etapie wznoszenia obiektu i nie stanowią zagrożenia dla dalszego użytkowania konstrukcji. Stan techniczny stalowych wsporników blachownicowych objętych niniejszym opracowaniem należy ocenić jako dobry. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych nadają się do dalszej eksploatacji.

6. ANALIZA OBCIĄŻEŃ

Szczegółowa analiza obciążeń murów, prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wsporników stalowych znajdują się kolejno w opracowaniach [3.1], [3.3], [3.4].

6.1. PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ WG ARCHIWALNEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI [1.2] ORAZ DLA NOWEGO STANU PROJEKTOWANEGO

W oparciu o przeprowadzone analizy obciążeń [3.1, 3.3, 3.4] zewnętrznych elementów konstrukcji objętych niniejszym opracowaniem od ścian zewnętrznych można stwierdzić, **że w każdym z analizowanych przypadków wartości obciążeń są mniejsze od wartości założonych w pierwotnym projekcie konstrukcji [1.2].**

W przypadku proponowanych zmian szklenia [2] przyrost obciążeń od ściany zewnętrznej w stosunku do stanu istniejącego wynosi 0,23 kN/mb co stanowi 8,8%. Należy pamiętać, że obciążenie od ścian zewnętrznych stanowi jedynie część obciążeń całkowitych belek. W stosunku do całkowitych obciążeń przypadających na belki przyrost obciążeń od zmiany szklenia stanowi 2,50% do stanu istniejącego - można uznać go za pomijalnie mały i nie mający znaczącego wpływu na analizowane elementy objęte niniejszym opracowaniem.

L.P.	Obciążenia belki dla poszczególnych faz	Wartość obciążenia belki od ściany murowanej kN/mb	Dopuszczalna wartość obciążenia wg projektu konstrukcji [1.2] kN/mb	Przyrost obciążeń od ściany kN/mb	Procentowy przyrost obciążeń od ściany %
1	Stan istniejący	3,90	<4,30	-	-
2	Stan projektowany wg [1.1]	4,08	<4,30	0,18	4,6%
3	Stan projektowany z uwzględnieniem zmian [2] (szklenie dwukomorowe)	4,24	<4,30	0,34	8,7%

Tab. 1 Porównanie obciążeń belki Poz. 2.4.b od ściany zewnętrznej dla różnych faz

L.P.	Obciążenia belki dla poszczególnych faz	Wartość obciążenia belki od ściany murowanej kN/mb	Pozostałe obciążenia belki wg [1.2] kN/mb	Łączne obciążenie belki kN/mb	Procentowy przyrost obciążeń całkowitych belki %
1	Stan istniejący	3,97	6,70	10,67	-
2	Stan projektowany z uwzględnieniem zmian [2] (szklenie dwukomorowe)	4,24	6,70	10,94	2,50%

Tab. 2 Porównanie obciążeń belki Poz. 2.4.b od obciążeń całkowitych

7. WNIOSKI

Na potrzeby ekspertyzy przeprowadzono wizje zewnętrznych elementów części wysokiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że:

- obciążenia wywołane przez ścianę zewnętrzną części wysokiej budynku przy zmianie szklenia zespolonego z jednokomorowego (łączna grubość szyb $2 \times 4 = 8$ mm) na dwukomorowe (łączna grubość szyb $6 + 4 + 4 = 14$ mm) **ciężar ściany zewnętrznej nie przekroczy ciężaru zakładanego w projekcie archiwalnym [1.2]**. Założone w dokumentacji archiwalnej obciążenia od ściany zewnętrznej wynoszą **430 kg/mb** (4,30 kN/mb), planowane obciążenia osiągną wartość **424 kg/mb** (4,24 kN/mb).
- **Zewnętrzne ściany murowane** na kondygnacji 5 o grubości 25 cm, wykonane są głównie z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ścian wynosi ok 94 cm. Na górnej krawędzi ścian opiera się stalowy profil złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3. Lokalnie na murze oparte są słupki stalowe. Oba elementy stanowią podkonstrukcję do montażu stolarki okiennej. Zwieńczenie góry ściany na kondygnacji 5 wykonane zostało częściowo w formie podlewki o grubości od 5 do 14 cm, na pozostałej części wykonano warstwę muru z elementów z betonu komórkowego grubości 12 cm.
- w odległościach ok 120 cm od głównych słupów nośnych zlokalizowane są pionowe instalacyjne w których poprowadzona jest instalacja c.o. Piony przerywają ciągłość ścian murowanych i podlewek,
- ogólny stan techniczny ścian murowanych można określić jako dostateczny, częściowo zły. Należy jednak stwierdzić, że część uszkodzeń nie pozwala na bezpieczne wykonanie planowanych prac termomodernizacyjnych. W związku z powyższym przed przystąpieniem do dalszych prac modernizacyjnych należy wykonać prace naprawcze opisane w punkcie 5 opracowania,
- dodatkowo zaleca się usunięcie źle wykonanych zamknięć pionów instalacyjnych, oczyszczenie ich z śmieci, osłonięcie izolacją termiczną w celu ograniczenia strat ciepła i wykonanie zamknięć z odpowiednim przewiązaniem do istniejących murów.
- **Prefabrykowane belki żelbetowe** wykonano jako jednoprzęsłowe wolnopodparte o rozpiętościach 6,0 m i przekroju prostokątnym 25,0x64,0 cm (szer. x wys.) o ograniczonej wysokości przekroju do 25 cm w miejscu oparcia. Oparcie belek żelbetowych na stalowych wspornikach zrealizowano za pośrednictwem przyspawanych do środków stolików z kątowników LN 120x70x10 i żeberk usztywniających gr. 6-10 mm. Głębokość oparcia prefabrykowanych belek na stolikach waha się od 3,0 do 7,0 cm. Zarówno naroża biegnące wzdłuż belek jak i te w miejscach oparcia na stolikach wsporników, wzmocnione zostały elementami stalowymi w postaci kątowników LR 60x6,

- w prefabrykowanych belkach odnotowano występowanie zbrojenia poprzecznego z żebrowanych prętów Ø12 oraz strzemion z gładkich prętów Ø6 w rozstawie ~30 cm z zagęszczeniem rozstawu do 15-20 cm w odległości ~1,0 m od podpory. Otulina w miejscach odsłoniętych prętów zbrojenia głównego wynosiła od 2,0 do 3,0 cm,
- na podstawie badania Młotkiem Schmidta typu N ustalono, że wyniki wykazują znaczne rozbieżności w wartościach wytrzymałości betonu na ściskanie w zakresie od 18,3 MPa (B 17,5) do 33,4 MPa (B 30). Ze względu na znaczne rozbieżności w uzyskanych wynikach do analizy przyjęto beton spełniający wymogi klasy C16/20 (B 20) (wg PN - EN 206-1),
- w części belek prefabrykowanych objętych niniejszym opracowaniem odnotowano uszkodzenia w strefie oparcia analizowanych elementów na stolikach stalowych wsporników. Uszkodzenia te występują głównie w postaci odkruszonych kawałków otuliny, co w części przypadków doprowadziło do odsłonięcia prętów zbrojeniowych. Należy podkreślić, że zaobserwowane uszkodzenia powstały najprawdopodobniej na etapie wykonywania prefabrykatów i ich montażu, nie są to uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pracy elementów,
- w strefie podporowej oraz rzadziej w przęsłach analizowanych elementów występują zarysowania powierzchni betonu. Zaobserwowane rysy występują w poziomie oparcia belek żelbetowych na wspornikach stalowych. Zakres występowania zarysowań obejmuje przeważnie strefę ok 1,5 m od podpory lub przebiega przez całą długość belek. Zaobserwowane uszkodzenia są nieaktywne – powstały najprawdopodobniej w początkowej fazie wykonywania i eksploatacji,
- objęte niniejszym opracowaniem prefabrykowane belki żelbetowe można dopuścić do dalszej eksploatacji pod warunkiem przeprowadzenia zalecanych prac naprawczych obejmujących: odtworzenie otuliny uszkodzonych elementów, zapewnienie minimalnej głębokości oparcia belek prefabrykowanych na stolikach wsporników blachownicowych oraz zamknięcie zarysowań o szerokości większej niż 0,3mm, na co wskazano w punkcie 5 niniejszego opracowania.

Odtworzenia otuliny należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu PCC.

Naprawa rys proponuje się naprawę zarysowań belki żelbetowej o rozwarości powyżej 0,3mm metodą iniekcji ciśnieniowej materiałem na bazie żywicy epoksydowej jako połączenie siłowe.

Zwiększenie głębokości oparcia należy zrealizować poprzez dospawanie dodatkowych elementów stalowych do wsporników podpierających przedmiotowe belki. Powyższe prace należy prowadzić na podstawie projektu wykonawczego, który nie stanowi części niniejszego opracowania.

- **Wsporniki stalowe** o wysięgu ok. 1,8 m wykonano jako blachownicowe ze stali St3S o przekroju dwuteowym zbudowanym z:
 - półki górnej - 100x20 mm
 - środnika - 440x10 mm

- pasa dolnego - 200x10 mm
- żeberek usztywniających - gr. 6-10 mm,
- analizowane wsporniki stalowe stanowią główne oparcie konstrukcji wsporczej pomostów roboczych wraz z balustradami pełniącymi funkcję podkonstrukcji pod elewację z blachy trapezowej. Ponadto za pośrednictwem przyspawanych stolików z kątowników LN 100x70x10 wsporniki pełnią funkcję oparcia prefabrykowanych belek żelbetowych na których to usytuowano murowane ściany zewnętrzne wraz z warstwami izolacyjnymi i stolarką okienną,
- przeprowadzone wizje lokalne nie wykazały znaczących uszkodzeń analizowanych elementów. Stan techniczny stalowych wsporników blachownicowych objętych niniejszym opracowaniem oceniono jako dobry. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i napraw wskazanych elementów nadają się do prowadzenia dalszych prac termomodernizacyjnych. Prace te należy realizować na podstawie projektu wykonawczego wraz z uwzględnieniem warunków ochrony ppoż,
- analizowane zewnętrzne wsporniki stalowe budynku Collegium Altum objęte niniejszym opracowaniem można dopuścić do dalszej eksploatacji po przeprowadzeniu prac wskazanych w punkcie 5 niniejszego opracowania,
- ze względu na ograniczony dostęp do części analizowanych elementów zaleca się, na etapie prac wykonawczych na bieżąco weryfikować zgodność stanu istniejącego z założeniami projektowymi archiwalnej dokumentacji [1.2] i wskazaniami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

SPIS RYSUNKÓW

<i>Rys. 1 Lokalizacja analizowanych wsporników stalowych i żelbetowych belek prefabrykowanych (źródło [1.1])</i>	6
<i>Rys. 2 Lokalizacja analizowanych ścian murowanych (źródło [1.1])</i>	7
<i>Rys. 3 Lokalizacja wsporników stalowych i belek żelbetowych Poz. 2.4.b - rzut (fragment rysunku nr 9 – Rzut Piętra 5 dokumentacji archiwalnej [1.2])</i>	7
<i>Rys. 4 Analizowane elementy w przekroju (źródło: Dokumentacja [1.1] rysunek A14)</i>	8
<i>Rys. 5 Zewnętrzny wspornik blachownicowy (dokumentacja archiwalna [1.2])</i>	9
<i>Rys. 6 Obciążenia wsporników stalowych [1.2]</i>	9
<i>Rys. 7 Schemat obciążenia wspornika stalowego</i>	9
<i>Rys. 8 Zakres wizji lokalnej kondygnacji 5 (źródło szkicu [1.1])</i>	10
<i>Rys. 9 Profil stalowy złożony z dwóch kątowników nierównoramiennych LN 60x40x5 oraz LN 45x30x3 służący do montażu stolarki okiennej</i>	15
<i>Rys. 10 Detal oparcia profilu stalowego na murze</i>	15
<i>Rys. 11 Kondygnacja 5 (Poziom +28.50) Typy zwieńczenia ścian murowanych</i>	17
<i>Rys. 12 Lokalizacja zinwentaryzowanych pionów instalacyjnych</i>	18
<i>Rys. 13 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym</i>	45
<i>Rys. 14 Przekrój belki żelbetowej</i>	45
<i>Rys. 15 Schemat oparcia belek żelbetowych na wsporniku stalowym</i>	98
<i>Rys. 16 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych</i>	98
<i>Rys. 17 Wspornik stalowy (widok z boku)</i>	101
<i>Rys. 18 Wymogi dla wiązania elementów murowych zgodnie z PN-B-03002</i>	141
<i>Rys. 19 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac</i>	142
<i>Rys. 20 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (podpora)</i>	144
<i>Rys. 21 Uszkodzenia prefabrykowanej belki żelbetowej (przesło)</i>	144
<i>Rys. 22 Belki nad kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac</i>	146
<i>Rys. 23 Belki pod kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Zakres proponowanych prac</i>	147
<i>Rys. 24 Budowa wspornika w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacjami typowymi</i>	148
<i>Rys. 25 Wsporniki nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) – przemieszczenia</i>	149
<i>Rys. 26 Wsporniki pod kondygnacją 5 (Poziom +29.10) – przemieszczenia</i>	149

SPIS FOTOGRAFII

<i>Fot. 1 Przykładowa spoina pozioma – grubość 3 cm</i>	11
<i>Fot. 2 Przykładowe ubytki zaprawy w spoinach pionowych</i>	12
<i>Fot. 3 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (brak przewiązania elementów ściany murowanej)</i>	12
<i>Fot. 4 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana o niewłaściwym przewiązaniu elementów w narożu oraz z wypełnieniem uszkodzonych miejsc i ubytków między elementami zaprawą i gruzem)</i>	13

<i>Fot. 5 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach, niewłaściwym przewiązaniu elementów oraz wypełnieniem uszkodzonych miejsc i ubytków zaprawą i gruzem).....</i>	<i>13</i>
<i>Fot. 6 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach, niewłaściwym przewiązaniu).....</i>	<i>14</i>
<i>Fot. 7 Przykład ściany murowanej o bardzo niskiej jakości wykonania (ściana z uszkodzonych elementów z betonu komórkowego o wysokościach 12, 24 i 36 cm, uszkodzenia i przestrzenie między elementami wypełniono zaprawą i gruzem)</i>	<i>14</i>
<i>Fot. 8 Widok zwieńczenia ściany podławką wyrównującą pod profilem stalowym</i>	<i>15</i>
<i>Fot. 9 Widok zbrojenia podławki zwieńczającej ścianę.</i>	<i>16</i>
<i>Fot. 10 Widok zwieńczenia ściany elementami z betonu komórkowego bez podławki pod profilem stalowym.....</i>	<i>16</i>
<i>Fot. 11 Widok otwartego pionu instalacyjnego, częściowe zamknięcie z zaprawy i gruzu.....</i>	<i>18</i>
<i>Fot. 12 Widok zamknięcia pionu instalacyjnego elementami ceramicznymi</i>	<i>19</i>
<i>Fot. 13 Widok zamkniętego pionu instalacyjnego.....</i>	<i>19</i>
<i>Fot. 14 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.</i>	<i>20</i>
<i>Fot. 15 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką.</i>	<i>20</i>
<i>Fot. 16 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką.</i>	<i>21</i>
<i>Fot. 17 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podławką.</i>	<i>21</i>
<i>Fot. 18 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów 24x60 cm. Zwieńczenie ściany podławką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami ceramicznymi.....</i>	<i>22</i>
<i>Fot. 19 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podławką i elementami murowymi.</i>	<i>22</i>
<i>Fot. 20 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych 12x60 cm. Spękania i zarysowania elementów. Zwieńczenie uszkodzonymi elementami murowymi z betonu komórkowego. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem.....</i>	<i>23</i>

- Fot. 21 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką i elementami murowymi. 23
- Fot. 22 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 24
- Fot. 23 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Wysokość ściany murowanej ~94 cm. Grubość podlewki między belką żelbetową a ścianą ~9 cm. Grubość podlewki między ścianą a profilem okiennym ~10 cm. 24
- Fot. 24 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 25
- Fot. 25 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – widok ściany murowanej w osiach 14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Zwieńczenie ściany podlewką. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. 25
- Fot. 26 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z elementów murowych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. 26
- Fot. 27 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 13-14/I. Zbyt duże wymiary spoin. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 26
- Fot. 28 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (24x60, 36x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. 27
- Fot. 29 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60, 36x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 27
- Fot. 30 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 12-13/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych 36x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 28
- Fot. 31 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 28
- Fot. 32 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych

- o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką..... 29*
- Fot. 33 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 11-12/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60, 24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką..... 29*
- Fot. 34 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką..... 30*
- Fot. 35 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką..... 30*
- Fot. 36 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10-11/I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. 31*
- Fot. 37 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – widok ściany murowanej w osiach 10/I. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką..... 31*
- Fot. 38 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi, zaprawą i gruzem..... 32*
- Fot. 39 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką..... 32*
- Fot. 40 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/H-I. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego elementami murowymi i gruzem..... 33*
- Fot. 41 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie elementami murowymi..... 33*
- Fot. 42 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/G-H. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów*

<i>murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>34</i>
<i>Fot. 43 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>34</i>
<i>Fot. 44 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Otwarty pion instalacyjny, częściowe zamknięcie zaprawą i gruzem.....</i>	<i>35</i>
<i>Fot. 45 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach (12x60 ,24x60 cm). Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>35</i>
<i>Fot. 46 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/F-G. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.....</i>	<i>36</i>
<i>Fot. 47 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem.....</i>	<i>36</i>
<i>Fot. 48 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>37</i>
<i>Fot. 49 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E-F. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.....</i>	<i>37</i>
<i>Fot. 50 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – widok ściany murowanej w osiach 10/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą, gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>38</i>
<i>Fot. 51 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów w narożu. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zamknięcie pionu instalacyjnego.....</i>	<i>38</i>
<i>Fot. 52 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z elementów murowych 24x60 cm. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką. Zamknięcie pionu instalacyjnego.....</i>	<i>39</i>
<i>Fot. 53 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>39</i>

<i>Fot. 54 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 10-11/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>40</i>
<i>Fot. 55 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>40</i>
<i>Fot. 56 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>41</i>
<i>Fot. 57 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 11-12/E. Zbyt duże wymiary spoin. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>41</i>
<i>Fot. 58 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Zarysowania elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>42</i>
<i>Fot. 59 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>42</i>
<i>Fot. 60 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 12-13/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ściana z uszkodzonych elementów murowych o zróżnicowanych kształtach. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>43</i>
<i>Fot. 61 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>43</i>
<i>Fot. 62 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 13-14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Ubytki spoin pionowych. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami i uszkodzonych miejsc zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>44</i>
<i>Fot. 63 Kondygnacja 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – widok ściany murowanej w osiach 14/E. Zbyt duże wymiary spoin. Niewłaściwe przewiązanie elementów. Wykonanie ściany z uszkodzonych elementów murowych. Wypełnienie ubytków między elementami zaprawą i gruzem. Zwieńczenie ściany podlewką.....</i>	<i>44</i>
<i>Fot. 64 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>47</i>
<i>Fot. 65 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Brak widocznych uszkodzeń w przęśle belki</i>	<i>47</i>
<i>Fot. 66 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>48</i>
<i>Fot. 67, 68 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Przekreślony kątownik oparcia. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>49</i>

<i>Fot. 69 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Zarysowanie belki w przeszle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>50</i>
<i>Fot. 70, 71 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>51</i>
<i>Fot. 72 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/I. Uszkodzona zaprawa przykrywająca ceowniki oparte na wspornikach stalowych.....</i>	<i>52</i>
<i>Fot. 73, 74 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Uszkodzona krawędź elementu. Uszkodzenia i przestrzeń między elementami wypełnione zaprawą. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>53</i>
<i>Fot. 75 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przeszle.</i>	<i>54</i>
<i>Fot. 76 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>54</i>
<i>Fot. 77 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>55</i>
<i>Fot. 78 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przeszle.</i>	<i>55</i>
<i>Fot. 79, 80 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Uszkodzona krawędź elementu. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>56</i>
<i>Fot. 81 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>57</i>
<i>Fot. 82 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Brak widocznych uszkodzeń belki w przeszle.</i>	<i>57</i>
<i>Fot. 83, 84 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>58</i>
<i>Fot. 85, 86 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>59</i>
<i>Fot. 87 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Zarysowania belki w przeszle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>60</i>
<i>Fot. 88, 89 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>61</i>
<i>Fot. 90 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10/I. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.</i>	<i>62</i>
<i>Fot. 91, 92 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>63</i>
<i>Fot. 93 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Zarysowanie belki w przeszle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>64</i>

<i>Fot. 94, 95 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Uszkodzona krawędź elementu. Uszkodzenia i przestrzeń między elementami wypełnione zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>65</i>
<i>Fot. 96, 97 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Uszkodzona krawędź elementu Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>66</i>
<i>Fot. 98 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>67</i>
<i>Fot. 99 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>67</i>
<i>Fot. 100 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>68</i>
<i>Fot. 101 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>68</i>
<i>Fot. 102 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>69</i>
<i>Fot. 103 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>69</i>
<i>Fot. 104 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki w przęśle</i>	<i>70</i>
<i>Fot. 105 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Uszkodzona krawędź elementu. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>70</i>
<i>Fot. 106 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.....</i>	<i>71</i>
<i>Fot. 107 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Spękania i zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>71</i>
<i>Fot. 108 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Zarysowania pionowe oraz poziome na wysokości miejsca oparcia.</i>	<i>72</i>
<i>Fot. 109 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>72</i>
<i>Fot. 110, 111 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojeniowe. Zarysowanie belki nad podporą oraz na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>73</i>
<i>Fot. 112, 113 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>74</i>
<i>Fot. 114, 115 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>75</i>

<i>Fot. 116, 117 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>76</i>
<i>Fot. 118 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>77</i>
<i>Fot. 119, 120 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem. Zarysowania belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>78</i>
<i>Fot. 121, 122 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Zarysowanie belki na wysokości miejsca oparcia. Zarysowania powierzchni zaprawy.</i>	<i>79</i>
<i>Fot. 123 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Zarysowanie belki w przęśle na wysokości miejsca oparcia.....</i>	<i>80</i>
<i>Fot. 124 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Zarysowania poziome i pionowe belki przy podporze. Zarysowania powierzchni zaprawy.....</i>	<i>80</i>
<i>Fot. 125 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 14/E. Brak możliwości pomiaru głębokości oparcia i określenia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Brak widocznych uszkodzeń.</i>	<i>81</i>
<i>Fot. 126 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona odpadami. ...</i>	<i>82</i>
<i>Fot. 127 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/E-F. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.....</i>	<i>82</i>
<i>Fot. 128 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/F-G. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą i gruzem.....</i>	<i>83</i>
<i>Fot. 129 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belki w osiach 14/F-H (widok z dołu) Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia.....</i>	<i>83</i>
<i>Fot. 130 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/G-H. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>84</i>
<i>Fot. 131 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami częściowo wypełniona zaprawą.</i>	<i>84</i>
<i>Fot. 132 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – belka w osiach 14/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>85</i>
<i>Fot. 133 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>85</i>
<i>Fot. 134 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 13-14/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>86</i>
<i>Fot. 135 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Uszkodzona krawędź elementu.....</i>	<i>86</i>
<i>Fot. 136 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 12-13/I. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz i odpady w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>87</i>
<i>Fot. 137 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.</i>	<i>87</i>

<i>Fot. 138 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 11-12/I. Uszkodzona krawędź elementu. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.....</i>	<i>88</i>
<i>Fot. 139 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.</i>	<i>88</i>
<i>Fot. 140 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – belka w osiach 10-11/I. Uszkodzona krawędź elementu.....</i>	<i>89</i>
<i>Fot. 141 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>89</i>
<i>Fot. 142 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/H-I. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>90</i>
<i>Fot. 143 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>90</i>
<i>Fot. 144 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/G-H. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>91</i>
<i>Fot. 145 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>91</i>
<i>Fot. 146 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/F-G. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze.....</i>	<i>92</i>
<i>Fot. 147 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem</i>	<i>92</i>
<i>Fot. 148 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – belka w osiach 10/E-F. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>93</i>
<i>Fot. 149 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>93</i>
<i>Fot. 150 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 10-11/E. Uszkodzona krawędź elementu. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami. Odkryte pręty zbrojenia podlewki wspornika.....</i>	<i>94</i>
<i>Fot. 151 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.....</i>	<i>94</i>
<i>Fot. 152 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 11-12/E. Uszkodzona krawędź elementu. Odkryte pręty zbrojenia. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.</i>	<i>95</i>
<i>Fot. 153 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Zalegający gruz w przestrzeni między elementami.</i>	<i>95</i>
<i>Fot. 154 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 12-13/E. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą.</i>	<i>96</i>
<i>Fot. 155 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Uszkodzona otulina. Odkryte pręty zbrojenia. Przestrzeń między elementami wypełniona gruzem.</i>	<i>96</i>
<i>Fot. 156 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa – belka w osiach 13-14/E. Brak widocznych uszkodzeń belki przy podporze. Przestrzeń między elementami wypełniona zaprawą.</i>	<i>97</i>
<i>Fot. 157 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacją 5 (widok z góry)</i>	<i>99</i>
<i>Fot. 158 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych nad kondygnacją 5 (widok z dołu).</i>	<i>99</i>

<i>Fot. 159 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych pod kondygnacją 5 (widok z góry)</i>	100
<i>Fot. 160 Wspornik stalowy w miejscu oparcia belek żelbetowych pod kondygnacją 5 (widok z dołu)</i>	100
<i>Fot. 161 Wspornik stalowy (widok z boku)</i>	101
<i>Fot. 162 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z dołu)</i>	102
<i>Fot. 163 Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej w osi 14/F (widok z góry)</i>	102
<i>Fot. 164, 165 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	103
<i>Fot. 166, 167 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F. Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	104
<i>Fot. 168 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F (widok z góry) Pozostałości po drabinie ewakuacyjnej. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	105
<i>Fot. 169, 170 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/G. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	106
<i>Fot. 171, 172 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H. Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.</i>	107
<i>Fot. 173, 174 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	108
<i>Fot. 175, 176 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 14/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	109
<i>Fot. 177, 178 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	110
<i>Fot. 179, 180 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	111
<i>Fot. 181, 182 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	112
<i>Fot. 183 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I (widok z góry) Przemieszczenie wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	113
<i>Fot. 184, 185 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 10/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	114
<i>Fot. 186, 187 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	115
<i>Fot. 188, 189 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/H. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	116
<i>Fot. 190, 191 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/G. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	117
<i>Fot. 192, 193 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/F. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	118
<i>Fot. 194 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/F (widok z góry) Przemieszczenia wspornika w kierunku osi E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	119
<i>Fot. 195, 196 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia – wspornik w osiach 10/E. Mechaniczne uszkodzenie żeberka usztywniającego.</i>	120

<i>Fot. 197, 198 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 10/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>121</i>
<i>Fot. 199, 200 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 11/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>122</i>
<i>Fot. 201, 202 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 12/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>123</i>
<i>Fot. 203, 204 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 13/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>124</i>
<i>Fot. 205, 206 Nad kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 14/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>125</i>
<i>Fot. 207 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>126</i>
<i>Fot. 208, 209 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/F Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>127</i>
<i>Fot. 210 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osi 14/G (widok od dołu) Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>128</i>
<i>Fot. 211, 212 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/H. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>129</i>
<i>Fot. 213 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Wschodnia – wspornik w osiach 14/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>130</i>
<i>Fot. 214, 215 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 13/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>131</i>
<i>Fot. 216, 217 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 12/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>132</i>
<i>Fot. 218, 219 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Północna – wspornik w osiach 11/I. Przemieszczenia wspornika w kierunku osi 12. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>133</i>
<i>Fot. 220 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/I. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>134</i>
<i>Fot. 221, 222 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/H Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>135</i>
<i>Fot. 223, 224 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/G. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>136</i>
<i>Fot. 225 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Zachodnia– wspornik w osiach 10/F. Przemieszczenie wspornika w kierunku osi E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>137</i>
<i>Fot. 226 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 10/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.</i>	<i>137</i>
<i>Fot. 227, 228 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 11/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>138</i>
<i>Fot. 229, 230 Pod kondygnacją 5 (Poziom +21.90) Elewacja Południowa– wspornik w osiach 13/E. Brak widocznych uszkodzeń wspornika.....</i>	<i>139</i>
<i>Fot. 231 Konstrukcja naroża nad kondygnacją 7</i>	<i>145</i>

ZAŁĄCZNIKI

- **Załącznik 1** – Kopie uprawnień projektantów

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-0056-0022/14

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

DECYZJA Nr RZE/X/0022/14

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr inż. Pawła Szczepana Szymańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie, praktykę zawodową i uprawnienia budowlane z dnia 20 czerwca 2012 r. nr ewid. WKP/0031/OWOK/12 a także znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem

**Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
nadaje**

**Panu Pawłowi Szczepanowi Szymańskiemu
ur. dnia 26 grudnia 1978 r. w Szczepleszynie**

doktorowi inżynierowi budownictwa

tytuł

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

**w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji
monolitycznych i murowych.**

Pan dr inż. Paweł Szczepan Szymański może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego na terenie całego kraju w wyżej wymienionym zakresie.

Uzasadnienie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego ustaliła, że Pan dr inż. Paweł Szczepan Szymański spełnia wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) W związku z powyższym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekła jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



**Skład Orzekający
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej


Mgr inż. Leszek Ganowicz

Mgr inż. Zbigniew Drewnowski

Otrzymują:

1. Pan Paweł Szczepan Szymański ul. Gajowego 16, 60-317 Poznań
2. Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Pan Paweł Szczepan Szymański uiszczył opłatę w kwocie 10 zł (dziesięć złotych) na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

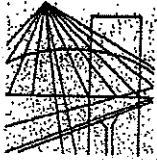

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KW-0055-07/2012

Poznań, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Paweł Szczepan Szymański

doktor inżynier nauk technicznych
w zakresie budownictwa

urodzony dnia 26 grudnia 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0031/OWOK/12


do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

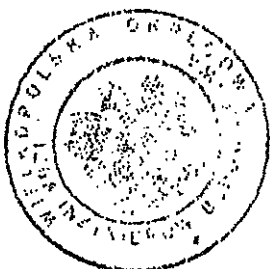

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB


dr inż. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Paweł Szczepan Szymański jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawllicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński.....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymują:

1. Pan Paweł Szczepan Szymański
61-622 Poznań, ul. Naramowicka 41/9
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

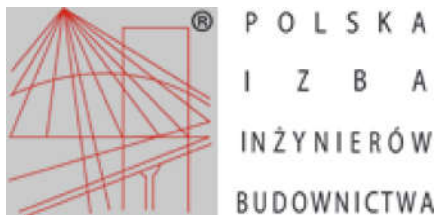

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LRL-E66-9YA *

Pan Paweł Szczepan Szymański o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/12
adres zamieszkania ul. Gajcego 16, 60-461 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

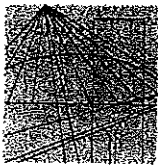

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-KW-0054-0055-12/2014

Poznań, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Michał Tomasz Pikos

doktor inżynier nauk technicznych
w zakresie budownictwo

urodzony dnia 28 listopada 1977 r. w Słupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0051/PWOK/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

Wiesław Buczkowski

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Michał Tomasz Pikos jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:..... *W. Buczkowski*

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:..... *D. Pawlicki*

Otrzymują:

1. Pan Michał Tomasz Pikos
62-420 Strzałkowo, ul. Wojska Polskiego 3
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4.a/a

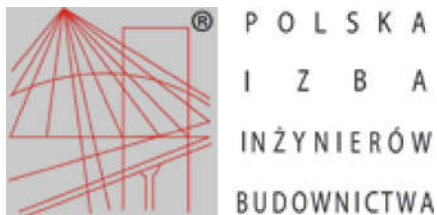

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9IT-VTQ-IKD *

Pan Michał Tomasz Pikos o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0274/14
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 3, 62-420 Strzałkowo
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.